



برنامج فني الآثار المعدني وتشكيل الألواح المعدنية

دليل الطالب

وحدة جدارات

تنفيذ الوصلات المعدنية المختل



المستوى (٣)

ال kod ()

إعداد

أ / ايمن احمد معروف

أ / جمال محمد محمد السيد

مراجعة / أ ماجد فاروق إبراهيم

مقدمة

بسم الله فاطر السموات والأرض، بسم الله فالق الحب والنوى، نحمدك ربنا على جميع النعم التي أنعمت بها علينا من عقلاً مفكراً ولساناً ناطقاً للتعبير عن كل ما نسعى إليه ويدور في عقولنا ، لتحقيق التطور والنهوض بالمنهجية العلمية في مجال التعليم الفني كان لابد من إرتباط المناهج الدراسية بتكنولوجيا المؤسسات الصناعية وسوق العمل لمسايرة التقدم التكنولوجي ومن الملاحظ حالياً حرص القائمين على التعليم على تطوير هذه المناهج بصورة مستمرة وربطها بالتطبيقات العلمية والعملية في حياتنا ، لما نرى من التعديلات المتتالية والمتسرعة للمناهج بين حين وآخر، وذلك سعياً لتقديم الأفضل للطلبة.

نعم هنالك أهداف عامة لا يختلف عليها اثنان، ولكن الاختلاف يكمن في التفاصيل والمحفوظات وكيفية تحقيق تلك الأهداف، فمن بين هذه الأهداف أن يكون الطالب قادراً على العمل والعطاء بشكل فعال في المجتمع ، ومن هذا المنطلق كان لزاماً تحديث المناهج الدراسية لشعبة التخصصات المعدنية إرتباط المناهج بما يدور في ساحة المؤسسات الإقتصادية وبما يتماشى مع متطلبات الإنتاج من الإسلوب الأمثل في إنتاج المنتجات المعدنية .

وهذا المحتوي مبني على منهجية الجدارات لطلبة الصف الثالث تخصص الأثاث المعدني وتشكيل الألواح المعدنية بحيث تمكن الطالب من دراسة أساليب الإنتاج وربط الطالب بسوق العمالة لمواكبة التقدم التكنولوجي في الصناعة .

وإذ نحن نقدم هذا الكتاب نرجو من الله أن نكون قد ساهمنا ولو بقدر ضئيل في تحقيق الهدف المرجو .

وإننا لنرجو لابنائنا التوفيق والتقدم والله ولـى التوفيق .

فهرست المحتويات

١	مقدمة :
٥	مواصفات الوحدة: معلومات عامة
٥	مخرجات التعلم
٥	المتطلبات السابقة لدراسة الوحدة
٦	المادة التعليمية الخاصة بالطالب
٦	تعليمات الصحة والسلامة المهنية :
٧	تعريف الوصلات المعدنية.....
٧	أشكال بعض الوصلات المعدنية.....
١٢	الخامات التي تصنع منها الوصلات المعدنية.....
١٣	القواعد العامة للأفراد.....
١٣	الاسس التي يجب وضعها في الاعتبار عند عمل الأفراد ما يلي:-
١٤	أنواع الأفراد :
١٤	الاجسام القابلة للأفراد :
١٥	كيفية الحصول على الإفرادات :
١٦	المخرجات (من ١ : ٣) ، رسم المنظور والمساقط والقطاعات والأفرادات التطبيقية.....
٢٤	وصلة تحويلية من مربع (طول ضلعة ٦٠ سم) إلى دائرة متماثلة (قطرها ٤٠ سم) وارتفاع الوصلة ٣٠ سم.....
٢٩	ركن قرصة معدنية مربعة زاوية السطح ٩٠ تحتوي على ثنيات مائلة وموازية
٣٠	ركن قرصة معدنية مربعة زاوية السطح ٩٠ تحتوي على ثنيات مائلة وموازية
٣١	ركن قرصة معدنية (مثلثة الشكل) زاوية السطح ٦٠ تحتوي على ثنيات مائلة وموازية
٣٢	ركن قرصة معدنية (مثلثة الشكل) زاوية السطح ٦٠ تحتوي على ثنيات قائمة وموازية
٣٣	القرص ذات النواصي القوسية
٣٤	طريقة الحصول على الأفراد التطبيقي :
٣٥	الجوانب مع الأسقف والقيعان
٣٦	طرق الحصول على الأفراد لاركان الجوانب مع الأسقف :
٣٧	اتصال السقف مع الجانب على هيئة زاوية قائمة يحتوي على ثنيات قائمة وموازية
٣٨	اتصال السقف مع الجانب على هيئة زاوية قائمة يحتوي على ثنيات قائمة وموازية
٣٩	اتصال السقف مع الجانب على هيئة زاوية قائمة يحتوي على ثنيات قائمة وموازية
٤٠	اتصالات الأسقف مع الجوانب ذات الثنيات المائلة
٤٠	طرق الحصول على الأفراد لاركان الجوانب مع الأسقف (ذات الثنيات المائلة) :
٤١	اتصال السقف مع الجانب على هيئة زاوية قائمة يحتوي على ثنيات مائلة وموازية
٤٢	اتصال السقف مع الجانب على هيئة زاوية قائمة يحتوي على ثنيات مائلة وموازية
٤٣	تشكيل المقاطع المفتوحة في الأعواد المعدنية
٤٤	طريقة تنفيذ الأعواد في الأفراد قائمة على القانون :
٤٤	(تشكيل عود معدني على هيئة زاوية قائمة حسب القطاع المطلوب)

الارجل المعدنية المسلوبة القائمة	٤٦
طريقة التصنيع :	٤٧
اشكال متعددة من الارجل المسلوبة القائمة.....	٤٧
الارجل الهرمية الناقصة القائمة	٤٨
الأرجل المعدنية الدائرية المقطع العدله (المخروطية)	٤٩
طرق تثبيت الارجل مع قاعدة المنتج	٥٠
تدريبات علي المخرجات (من ١ : ٣) ، رسم المنظور والمساقط والقطاعات والافراد التطبيقية	٥١
تمرينات عملية علي تنفيذ الوصلات المعدنية.....	٦٢
التمرين الاول.....	٦٢
وصلة معدنية علي هيئة اسطوانة قائمة قطعت بمستوى يميل على الاافق بزاوية ٥٣٠	٦٢
التمرين الثاني.....	٦٤
وصلة معدنية علي هيئة كوع معدني (علي شكل زاوية قائمة) يتكون من قطعتين اسطوانية الشكل قطرها ٥٠ ملم وارتفاع كل من القطعتين ٢٠ ملم	٦٤
التمرين الثالث.....	٦٥
وصلة معدنية علي هيئة مشترك من ثلاث قطع إسطوانية متشابهة الأقطار	٦٥
التمرين الرابع.....	٦٦
وصلة معدنية علي هيئة مخروط قائم مقطع بمستوى يميل على القاعدة بزاوية ٣٠ درجة.....	٦٧
التمرين الخامس.....	٦٩
عمل هواية من الصاج المجلفن (برقع مدخنة)	٦٩
التمرين السادس.....	٧٠
عمل وصلة تحويلية من مربع إلى دائرة بمركزه ، بواسطة الثانية	٧٠
تنفيذ أركان القرص المعدنية.....	٧١
التمرين السابع.....	٧٢
ركن قرصة معدنية مربعة زاوية السطح ٩٠ ° تحتوي علي ثنيات قائمة وموازية (شكل رقم ٣٧)	٧٢
خطوات تشكيل الثنيات علي الثانية اليهوية :	٧٣
التمرين الثامن.....	٧٤
ركن قرصة معدنية مربعة زاوية السطح ٩٠ ٥ تحتوي علي ثنيات قائمة وموازية	٧٤
التمرين التاسع.....	٧٥
ركن قرصة معدنية مربعة زاوية السطح ٩٠ ٥ تحتوي علي ثنيات قائمة وموازية	٧٦
التمرين العاشر.....	٧٧
ركن قرصة معدنية مربعة زاوية السطح ٩٠ ٥ تحتوي علي ثنيات مائلة وموازية	٧٧
التمرين الحادي عشر.....	٨٠
تقابل السقف مع الجانب على هيئة زاوية قائمة يحتوي علي ثنيات قائمة وموازية	٨٠
التمرين الثاني عشر.....	٨٢
اتصال لتقابل السقف مع الجانب على هيئة زاوية قائمة يحتوي علي ثنيات مائلة وموازية	٨٢
تشكيل المقاطع المفتوحة في الأعواد المعدنية	٨٣
التمرين الثالث عشر.....	٨٤

٨٦	تنفيذ نفس قطاع العود بطريقة الترجيل
٨٧	القوائم والارجل المسلوبة القائمة والمائلة
٨٧	تشكيل احدى الارجل المعدنية المسلوبة علي هيئة هرم رباعي ناقص حسب القطاع المطلوب
٨٩	المخرج رقم (٦) : تشطيب المنتج بجودة مناسبة.
٨٩	اولاً: يجهز المنتج لعملية التشطيب :
٨٩	ثانياً تجهيز العدد والأدوات التي تستخدم في عملية التشطيب :
٩٠	ثالثاً يقوم بعملية التشطيب المناسبة للوصلة
٩٠	خطوات عملية التشطيب المناسبة للوصلة:

مواصفات الوحدة: معلومات عامة

الوحدة: تنفيذ الوصلات المعدنية المختلفة

الكود: () المستوى: (٣) عدد ساعات الوحدة : ساعة

ملخص

تهدف هذه الوحدة الى اكساب الطالب الجدارات المرتبطة برسم وتجميع وتشطيب الوصلات المعدنية المختلفة وتنمية القدرات التخيلية لرسم النماذج واكسابه المهارات التقنية والعملية والاساليب الصناعية لتنفيذ وتجميع الوصلات المعدنية مثل (وصلات المداخن المستخدمة في نقل وتصريف الهواء والغازات وكذلك أجزاء المنتجات المعدنية المصنعة من الصاج مثل وحدات الأثاث المعدنية المختلفة).

مخرجات التعلم

- ١- يرسم المنظور الهندسي لقطاع الوصلة المطلوبة.
- ٢- يرسم المساقط والقطاعات اللازمة للوصلة.
- ٣- يرسم الافراد التطبيقي لاجزاء الوصلة .
- ٤- ينفذ أجزاء الوصلة .
- ٥- يجمع أجزاء الوصلات لعمل منتج .
- ٦- يشطب المنتج بجودة مناسبة .

المتطلبات السابقة لدراسة الوحدة

ينبغي قبل دراسة هذه الوحدة ان يكون الطالب قد احتاز الوحدات الآتية :

- ١- وحدة إجراء عمليات الرسم الهندسي والفنى اللازم لانتاج الأثاث المعدني وتشكيل الألواح المعدنية .
- ٢- وحدة اجراء اعمال القياس والشنكرة والتقب والدرفلة .
- ٣- وحدة اجراء اعمال القص والتفريج والثني للشرائح والمواسير.
- ٤- وحدة اجراء اعمال التجميع للوصلات المؤقتة والدائمة .
- ٥- وحدة تنفيذ مجاري الهواء .

الساعات المعتمدة

().

ملاحظه

❖ هذه الوحدة يمكن أن تُستخدم لتشكل جزءاً من برنامج (برامج) أخرى/ مقرر تعليمي (مقررات تعليمية) قصيرة أو تشكل برنامج دراسة/ تدريب قائم بذاته.

المادة التعليمية الخاصة بالطالب

تعليمات الصحة والسلامة المهنية :

للحرص على الصحة والسلامة المهنية لابد من اتباع الآتى:-

١. القمامه لا تلقى إلا في سلات مخصصة لذلك فالأشياء الموضوعة على الأرض تؤدى إلى التصادم والإصابات .
٢. السوائل المنسكبة تجعل الأرضية ملساء وتؤدى إلى التزحلق لذا لابد من إزالتها فوراً .
٣. لابد من إخلاء طرق الانتقال داخل الورشة وكذلك مخارج الطوارئ وسهولة وسرعة الوصول إلى طفایات الحريق .
٤. مراعاة لافتات التعليمات والإرشادات والتحذيرات والإنقاذ .
٥. عند التعامل مع الآلات لابد من ارتداء ملابس مناسبة للعمل (الباليتو الخاص بالورشة - حزاء السلامة - قفازات الخ)
٦. تعامل مع الآلات التي تم تدريبك عليها فقط ولا تتعرض للآلات الأخرى .

ارشادات هامة :

لسلامتك أثناء الرسم احرص على:

١. نظافة المرسم بعدم رمى المخلفات على الأرض.
٢. الجلوس بطريقة صحيحة أثناء الرسم لعدم إيذاء عمودك الفقري.
٣. عدم إلقاء أدوات الرسم وخصوصا الحادة منها إلى زميلك فتتسبب في إيذاءه وإصابته .
٤. مراعاة لافتات التعليمات والإرشادات والتحذيرات الخاصة بالمرسم .
٥. التعامل مع اللوحات الخشبية برفق لعدم كسرها وتلفها.
٦. ترتيب أدوات الرسم وحفظها في العلب الخاصة بها تحاشيا للإصابات .
٧. عدم وضع أقلام الرصاص بالجيب بدون غطاء حتى لا تؤدى نفسك.
٨. تجنب المذاх بالمسطرة حرف T مع زملائك لعدم كسرها أو إيذاء الغير.
٩. استخدم نظاراتك الطبية للمحافظة على سلامه العينين من الإجهاد أثناء الرسم اليدوى أو الرسم بالحاسوب.
تجنب الجلوس طويلا أثناء العمل على الحاسب حتى لا تؤدى عينيك أو الإصابة بالصداع.











تعريف الوصلات المعدنية





هي الوصلات التي تستخدم في تصنيع أجزاء المنتجات المعدنية المختلفة وكذلك أجزاء الإثاثات المعدنية مثل عمل ممرات ومجاري للهواء والادخنة التي تعمل على توزيع الهواء بالكميات اللازمة كما تعمل على التخلص من الادخنة والابخرة الضارة ، بطريقة آمنة ، وتصنع معظمها من الواح الصاج المجلفن الغير قابل للتآكل والصدأ او الواح الصلب الطري المسحوب علي البارد، كما تصنع أيضا من الالمونيوم والصلب الذي لا يصدأ .






أشكال بعض الوصلات المعدنية







- تحتاج الأعمال المعدنية الي الوصلات المختلفة وخاصة الأنابيب الاسطوانية والأكواع لأغراضها المختلفة الكثيرة منها الإشاعات المعدنية وعمل مداخل لتصريف الغازات والدخان ، كما تدخل في منتجات التبريد والتكييف ووصلاتها وفي مجال الصناعات التي تخدم استخراج البترول كذلك أنابيب لحمل السوائل ونقلها و المجالات أخرى في الصناعات المعدنية والهندسية .
- وتدخل في أغراض كثيرة في الصناعة بأشكالها وقطاعاتها المختلفة منها المربع والمربع والم ملفوف والم ملفوف وغيرها من الأشكال والقطاعات المعدنية العديدة التي تخدم مجالات كثيرة في جميع أوجه الخدمات الصناعية والهندسية والميكانيكية وتصنع هذه الأكواع والوصلات من الصاج المسحوب على البارد بتخانات مختلفة على ماكينات يدوية وآلية بعد عمل الإفراد اللازم والتفريج ثم الشي والتشكيل باستخدام الماكينات اليدوية أو الآلية وكذا استخدام السناديل للاستعمال والتشطيب.
- وعادة تصنع مجاري ومشتركات الهواء من ألواح الصاج المجلفن ومن الضروري أن يكون سمك هذه الألواح كافيا لمنع حدوث إهتزاز أو انفاس فجائي بها نتيجة تغيير ضغط الهواء المار بها عند تشغيل أو وقوف الأجهزة.
- وفي بعض الأحيان تحتاج المجاري والمشتركات إلى تغيير ابعاد مقاطع مجاري الهواء ، ويجب أن يكون مقدار التغيير بالزيادة أو النقصان في ارتفاع أو عرض المجري لا يتعدى بوصة (٤٢مم) لكل سبع بوصات من طولها .
- وغالبا تصنع على جزئين او اكثر لسهولة تحميلا وتنبيتها بالاسقف المعلقة او الحوائط، اما البعض الآخر من الوصلات كالتى تستخدم في أجزاء الإثاثات المعدنية فتختلف في الشكل حسب القطاع المطلوب للوصلة .

أنواع الوصلات المستخدمة في الماخن والمشتركات المعدنية**الوصلات****القطاع :****اولاً :****المستطيلة**

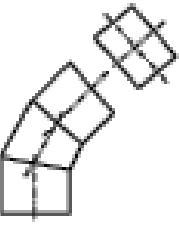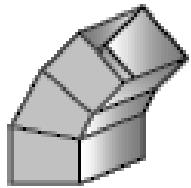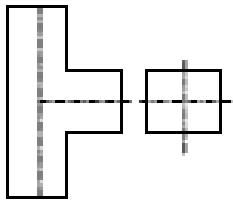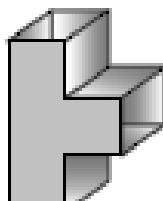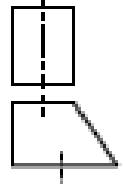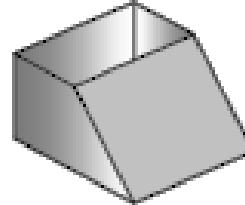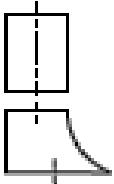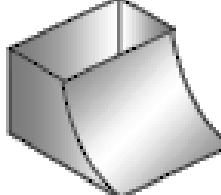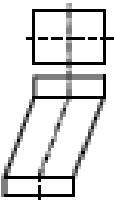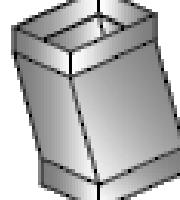الرسم التفصي	نموذج	اسم الوصلة
		كوع ٤٥°
		وصلة شكل حرف T
		وصلة تخفيف من جانب واحد (سطح الجانب مستوى)
		كوع ٩٠° زاوية مقوسة (مجموعة قطع وصلت بعضها باللحام أو بالثني) يستخدم للمجارى الهوائية الكبيرة
		وصلة ملتوية

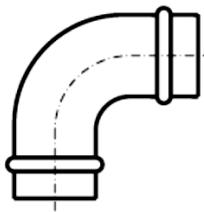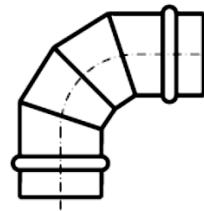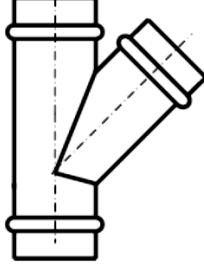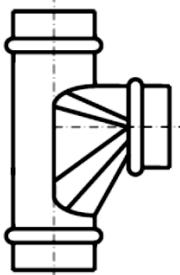الرسم الهندسي	نموذج	اسم الوصلة
		<p>كوع ٩٠° (قطعة واحدة) يستخدم عندما يكون قطر المجرى الهوائي نسبياً صغيراً</p>
		<p>كوع ٩٠° (مجموعة قطع ووصلت بعضها باللحام أو بالثني) يستخدم عندما يكون قطر المجرى الهوائي كبيراً</p>
		<p>وصلة على شكل حرف T (المجاري المتتقاطعة لها نفس القطر و التفرعية مائلة بـ ٤٥°)</p>
		<p>وصلة على شكل حرف T (كبيرة)</p>

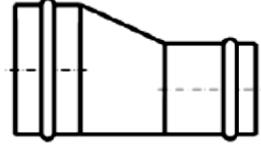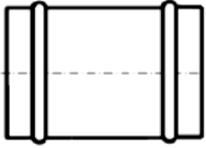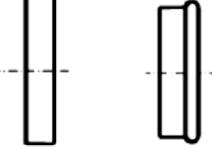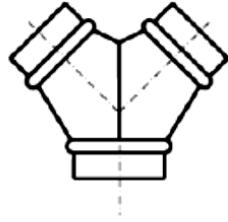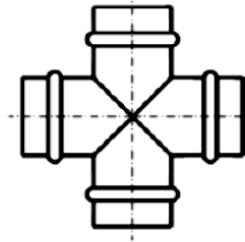		ثانياً الوصلات المترافقه الفاظ لغير لا تمر كزية
		وصلة عاديه مستقيمه
		غطاء لتفل نهاية المجرى
		وصلة على شكل حرف Y
		وصلة على شكل صليب (المجاري المتتساعه لها نفس القطر)

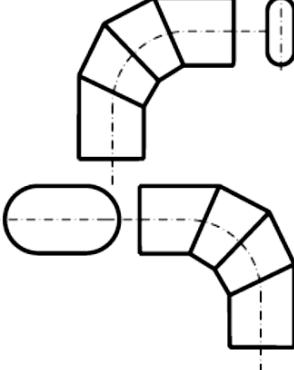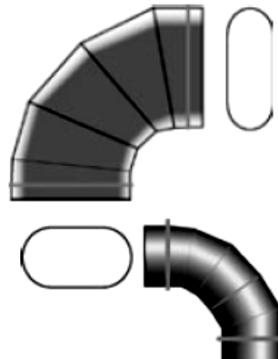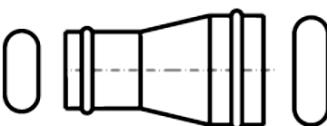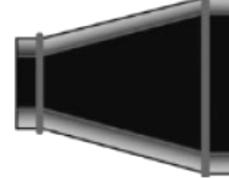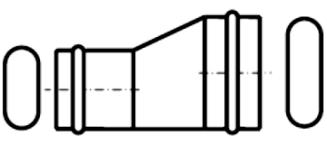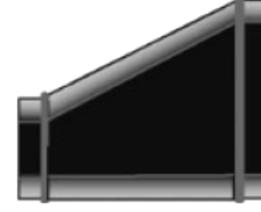الرسم الهندسي	نموذج	اسم الوصلة
		وصلة عادية مستقيمة
		كوع ٩٠°
		مخفض لمساحة المقطع من جانبين
		مخفض لمساحة المقطع من جهة واحدة

الخامات التي تصنع منها الوصلات المعدنية١- الواح الصاج السوداء : وتنقسم الى

أ - الواح سميكة سمكها اكبر من ٥ مم .

ب- الواح متوسطة سمكها من ٣ : ٥ مم .

ج - الواح رقيقة سمكها اقل من ٣ مم .

٢- الواح الصاج مكسية بالزنك (المجلفة) :

تتم تكسية الواح بواسطة غمرها بعد تنظيفها بمواد قلوية في الزنك المنصهر وتكون طبقة الكسae سميكة و مقاومة للرطوبة والهواء والاحماض ويتم انتاج الواح بسمك من ٠٠٢٤ مم الى ٣ مم

عند تنفيذ عمارة الجلفنة يلتصق معدن الزنك على سطوح الواح المعدنية بشكل جيد ولكن طبقة الالتصاق لا تتجاوز الا عدة اجزاء متواية من المليمترات ويمكن خدش هذه الطبقة بسهولة لذلك ينبغي عدم استعمال الاواح المجلفة بالزنك في مهنة (التمديدات الصحية).

جدول أبعاد وأوزان ألوح الصاج

مقاسات الصاج م		السمك		مقاسات الصاج م		السمك		مقاسات الصاج م		السمك		مقاسات الصاج م		السمك	
١٠٠٠	١٠٠٠	٨٠٠	-	١٠٠٠	١٠٠٠	٨٠٠	-	١٠٠٠	١٠٠٠	٨٠٠	-	١٠٠٠	١٠٠٠	٨٠٠	-
x	x	x	م	x	x	x	م	x	x	x	م	x	x	x	م
٣٠٠٠	٢٠٠٠	١٦٠٠		٣٠٠٠	٢٠٠٠	١٦٠٠		٣٠٠٠	٢٠٠٠	١٦٠٠		٣٠٠٠	٢٠٠٠	١٦٠٠	
٨١,٩٠	٧٤,٦٠	٣٤,٩٣	٣,٥	٥٦,٦٥	٣٥,١٠	٢٢,٤٥	٢,٢٥	٢٢,٤	١٥,٦	٩,٩٨	١,٠٠				
٨٧,٧٥	٥٨,٥٠	٣٧,٤٣	٣,٧٥	٥٨,٥٠	٣٩,-	٢٤,٩٥	٢,٥٠	٢٩,٢٥	١٩,٥	١٢,٤٧	١,٢٥				
٩٣,٦٠	٦٢,٤٠	٣٩,٩٢	٤,-	٦٤,٣٥	٤٢,٩٠	٢٧,٤٥	٢,٧٥	٣٥,١	٢٢,٤	١٤,٩٧	١,٥				
				٧٠,٢٠	٤٦,٨٠	٢٩,٩٤	٣,-	٤٠,٩٥	٢٧,٣	٢٧,٤٦	١,٧٥				
				٧٦,٠٥	٥٥,٧٠	٣٧,٤٣	٣,٢٥	٤٦,٨	٣١,٢	١٩,٩٦	٢,-				

مميزات واستخداماته:

الصاج المجلفنة :- عبارة عن الواح من الصاج الاسود المطلى بطبقة من الزنك لاكتسابه مقاومة الصدأ الناشئ عن المؤثرات الجوية كما يكتسبه منظرا حسنا ذا بريق مميز.

ويستعمل في معظم اعمال الصفائح المعدنية مثل .. خزانات المياه و مجاري التكيف

مميزات الصاج المجلفنة :-

١. مقاوم للصدأ والتآكل .

٢. رخيص الثمن .

٣. سهل التشكيل سهولة لحامه بالقصدير والمومنه .

عيوب الصاج المجلفنة :-

١. يتعرض للصدأ اذا ازيلت طبقة الزنك.

٢. تصاعد ابخرة بيضاء عند لحامه .

الوزن بالكيلو جرام للوح الصاج الذي مقاسه ٤٠٠ × ٢٠٠ × ١٠٠ مم	الوزن بالكيلو جرام للوح الصاج الذي مقاسه ٣٠٠ × ٢٠٠ × ١٠٠ مم	السمك بالملليمتر
٨,٠٠	٥,١٢	٠,٥٠
٩,٠٠	٥,٧٦	٠,٥٦
١٠,٠٠	٦,٤٠	٠,٦٣
١٢,٠٠	٧,٦٨	٠,٧٥
١٤,٠٠	٨,٩٦	٠,٨٨
١٦,٠٠	١٠,٢٤	١,٠٠
١٨,٠٠	١١,٥٢	١,١٣
٢٠,٠٠	١٢,٨٠	١,٢٥
٢٢,٠٠	١٤,٠٨	١,٣٨
٢٤,٠٠	١٥,٣٦	١,٥٠
٢٨,٠٠	١٧,٩٢	١,٧٥
٣٢,٠٠	٢٠,٤٨	٢,٠٠
٣٦,٠٠	٢٣,٠٥	٢,٢٥
٤٠,٠٠	٢٥,٦٠	٢,٥٠
٤٤,٠٠	٢٨,١٦	٢,٧٥
٤٨,٠٠	٣٠,٧٢	٣,٠٠
٥٢,٠٠	٣٣,٢٧	٣,٢٥

٣- الواح الصلب الذى لا يصدء : يحتوى هذا الصلب على نسبة كبيرة من معدن الكروم .

مميزاته : صلب وقوى - قابل للحام - ذو مظهر جميل - لا يحتاج الى دهان - مقاوم للتآكل .

عيوبه : ارتفاع ثمن تكلفته اضعاف الحديد المجلفن .

القواعد العامة للافرادات

- ❖ يلعب الرسم الهندسي والصناعي دورا هاما وكبيرا في أعمال تشكيل الصاج والصفائح المعدنية التي تستخدم بكثرة وبشكل عام في معظم التطبيقات الصناعية والتجارية والمنزلية، ومن أهم هذه التطبيقات: التمديدات ومجاري التوزيع في التدفئة والتكييف وصوامع الحبوب ومصانع الاسمنت والفوسفات ومعامل الغزل والنسيج وشبكات الأنابيب في مصافي البترول وغيرها والتي تحتاج عند انتاجها وتشكيلها إلى القيام بعملية افراد هندسية صحيحة لمختلف سطوحها المنتظمة وغير المنتظمة. في هذه الوحدة سنعرض للطرق والقواعد الخاصة بعمليات افراد السطوح المختلفة للقطع والوصلات والأجسام على المستوى الواحد وتخطيطها بدقة ولعمل النماذج والشبلونات الورقية والمعدنية.
- ❖ وكلما كان الرسم والافراد دقيقا كان الشكل الناتج صحيحاً ومتطابقاً وليس به أية انحرافات أو التوازنات. يعتمد تنفيذ المخططات الخاصة بالانفرادات وانتاج النماذج والشبلونات على المبادئ الهندسية في إقامة الاعمدة، وتقسيم الزوايا والخطوط إلى أجزاء متساوية، وتنصيف تلك الخطوط والزوايا، وكذلك رسم الموازيات، حيث تتكون جميع الشبلونات من الخطوط والمنحنيات والزوايا المختلفة.
- ❖ ولكي يتسعى تخطيط مختلف الاشكال والانفرادات ورسمها بطريقة صحيحة ودقيقة حسب الموصفات والرسومات المعطاة، يجب دراسة الاسس والطرق المختلفة التي تتبع في الحصول على النماذج الصحيحة الحقيقية (بالقياس الحقيقى)، وانتاج العينات والشبلونات الدقيقة، التي تستخدم في تخطيط انفراد السطوح على سطح مستوى تمهدأ لقصها، وتشكيل الجسم المطلوب او الوصلة المحددة. وهنا يجب ان يكون فني تشكيل المعادن قادرًا على تصميم الشبلونات الخاصة بعمله وانتاجها، اضافة الى اتقانه لعمليات التشغيل اليدوية والآلية لتشكيل الصاج والألواح المعدنية من المواد المختلفة.

الاسس التي يجب وضعها في الاعتبار عند عمل الانفرادات ما يلى:-

- ١- رسم المسقط الرأسى الذى يبين الارتفاع الحقيقى للجسم، او يمكن بيان الاطوال الحقيقة عليه.
- ٢- رسم المسقط الافقى للجسم تحت المسقط الرأسى، ويقياس الرسم نفسه.
- ٣- استخدام الاطوال الحقيقية للخطوط والرواسم للسطح المختلفة.
- ٤- تقسيم المسقط الافقى الى عدد من الاقسام المتساوية، مع مراعاة، انه كلما زادت الاقسام كان الانفراد اكثر دقة، ولكن لأغراض التقسيم السهل والسرريع، فيعتبر التقسيم الى ثمانية اجزاء معقولاً، ويمتاز بسهولته وسرعته، حيث يمكن تقسيم الدائرة الى اربعة اقسام، ثم تقسيم كل ربع الى نصفين بسهولة تامة.
- ٥- يبدأ الترقيم وينتهي بالرقم نفسه وذلك عند الانفراد على السطح الافقى المستوى.
- ٦- استعمال الخطوط المتوازية في الرسم وتحديد النقاط المطلوبة من تقاطع تلك الخطوط مع الخطوط او الاعمدة المتوازية الأخرى، المقدمة من نقاط التقسيم والتي تسمى بالعناصر او الاجزاء.

٧- استعمال العدد وادوات الرسم الهندسية والقياسية، والشبلونات المناسبة لرسم المنحنيات.

وتجري عمليات التشكيل وفقاً للخطوات التالية :

أولاً : يرسم أفراد الشيء المطلوب بمقاييس كامل أو مصغر على ورق أو مباشرة على السطح المستوى لللوح المعدني وغيره وفي حالة الإنتاج المحدود من نفس الصنف يقص نموذج معدني (ضبعة) على شكل إفراد السطح ويستعمل في تخطيط وعلام (شنكرة) محيط ذلك الأفراد أو شكل الجزء الذي سيفرغ وفي الإنتاج الغير يفرغ الجزء الهالك بواسطة المقص أو المكابس بعد تجهيزها بالاسطمبات الازمة.

ثانياً : تقص أو تفرغ الإفرادات المتساوية يدوياً أو آلياً تبعاً لحجم العمل.

ثالثاً : تجري عمليات الثني أو الطي أو التقويس واللف أو كبس أجزاءها بواسطة الآلات والمعدات الخاصة حتى تحول إلى الشكل المطلوب.

رابعاً : يتم توصيل وتجميع أطراف المعدن بطريقة اللحام أو البرشمة أو الدسرة ولذلك ترك زيادة في هذه الأطراف تسمح بوصلتها ببعضها ، وإذا زاد سمك اللوح عن ٣م يجب عمل حساب زيادة في أطوال الجزء المطلوب ثانية تسمح لنصف قطر القوس الداخلي للاحماء ويحسن إجراء بعض التجارب والمراجعة على الخامات والمعدات لزيادة جودة المنتج.

أنواع الأفرادات :

وتقسم الأفرادات إلى خمس مجموعات حسب نوع السطح والطريقة المستعملة في إفراده :

- ١) **الإفرادات ذات الخطوط المتوازية :** و تستعمل في السطوح المنصورية والاسطوانية حيث كل راسمين متتاليين يكونان متوازيين في مستوى واحد.
- ٢) **الإفرادات ذات الخطوط المركزية :** و تستعمل في السطوح الهرمية والمخروطية حيث كل راسمين متتاليين يتقطعون عند رأس السطح.
- ٣) **الإفرادات المثلثة :** وذلك بتقسيم السطح إلى مجموعات من الأجزاء المثلثية الشكل.
- ٤) **الإفرادات التقريبية :** وذلك في حالة السطوح المزدوجة الاتnahme.
- ٥) **الإفرادات الفنية :** وهي المركبة في خطوط هندسية وفنية يراعى فيها الأصول التكنولوجية وإمكانية التنفيذ.

الاجسام القابلة للأفراد :

هي التي يمكن بسط جميع اجزاء سطحها في مستوى واحد دون احداث اي التواء او كسر او شد فيها وهي تشمل سطوح كثيرة مثل(المكعب ، المنشور ، متوازي المستويات ... الخ) ، كما توجد السطوح المنحنية مثل الاسطوانة ، المخروط ... الخ) توجد سطوح خاصة بالاثاثات

المعدنية (قرص ، سقف مع جانب اعواد معدنية الخ) ، ويراعى فى اعداد الرسم المنبسط ان يتم قص الخام بأقل ما يمكن من فقد فى المواد او الوقت .

أفراد المشغولات :

تستخدم في أعمال الصاج نماذج تسمى ضبعات للحصول على حدود متطابقة للأواح اللازمة لصناعات المنتجات المعدنية ويعتمد إعداد هذه النماذج على تمثيل المنتج بالرسم بعد فتح ثنياته أو تمثل الأسطح المكونة للمنتج المجمس برسومها على سطح واحد . لأن لوح الصاج (المعدن) الذي يصنع منه المنتج يشكل سطحاً واحداً وتعرف عملية فتح (بسط وإفراد) ثنيات الأسطح المكونة للجسم باسم عملية البسط (الفرد) وتمثل شكل المنتج على هذا النحو يوضح منظوراً (مبسوطاً) له .

ويجب أن يدرس المشتغلون في مجال المنتجات المعدنية المصنوعة من الرقائق كالصاج والنحاس والألومنيوم وغيرها التي ستتشكل أو تتجزء بواسطة آلات القطع والثني والكبس ، الطرق المتتبعة لإيجاد الإفرادات اللازمة وأن يكونوا على دراية بخواص الخامات ومقاساتها العيارية وإمكانية التنفيذ بالأساليب التكنولوجية والتطبيقية المتقدمة .

كما يجب أيضاً العناية بدراسة مقاطع الثنيات والطيات جيداً قبل البدء في عملية البسط حتى لا تحدث تجاوزات بالزيادة أو النقصان تختلف الرسومات ولا تتطابق معها وربما تعيق عملية التشغيل ولابد من الاختيار الموفق للعمال المنفذين في تدريبهم على العمليات الصناعية التي سيتولون إنجازها أما مشكلات التنفيذ فيتو لها الفنيون بعد التخطيط والتصميم من قبل المصممون ومهندسي الإنتاج .

كيفية الحصول على الإفرادات :

عندما يراد الحصول على الإفرادات اللازمة لمشغولات الأنثاثات المعدنية وغيرها من المنتجات الأخرى المصنوعة من الأواح والشرائح المعدنية

تتبع الخطوات الآتية :

- ١) رسم المشغولات بمقاييس رسم مناسب بالمسافط والقطاعات .
- ٢) نحل هذه الرسومات ونجزءها ، ونرسم كل جزء بمقاييس رسم مع وضع جميع المقاسات عليه ، وتحديد أماكن التفريغات والتلاقيات والتراكيب الصناعية بالحجم الطبيعي .
- ٣) نستنتج الأطوال الحقيقة لخطوط الاتصال والتطابق (ويطلق عليها اسم الشطوف) في كل من النواصي والأركان والنهائيات الطرفية بكل دقة بإحدى الطرق الهندسية أو الفنية مع مراعاة الحذر التام والمراجعة الدائمة حيث يتوقف عليها جودة المنتج بعد إجراء عمليات التشغيل والتجميع .
- ٤) إذا كان الإنتاج محدوداً نجري عملية التفصيل بوضع المقاسات الطبيعية وتحدد مع مراعاة المقاسات العيارية للأواح لتقليل الفاقد بقدر الإمكان .

٥) إذا كان الإنتاج بكميات وفيرة نجهز الأسطوانات بالأجزاء القاطعة حسب شكل حدود الجزء المراد تفريغه مع مراعاة إمكانيات التنفيذ من معدات وتجهيزات وذلك في المصانع الكبرى.

المخرجات

عزيزي الطالب: احرص على العمل في جماعة ومساعدة الآخرين التطبيقية.

(الرسم المقابل في الشكل رقم (١) عبارة المنظور الهندسي لاسطوانة قائمة قطرها ٤ سم وارتفاعها ٨٠ سم)

المطلوب:

- ١- رسم المنظور الهندسي .
- ٢- رسم المساقط الثلاثة .
- ٣- رسم الأفراد التطبيقي للأسطوانة .


خطوات الحصول على الأفراد :

- ١- رسم المسقطين الرأسي والافقى.
- ٢- تقسيم الدائرة التي تمثل المسقط الأفقى إلى ١٢ قسم.
- ٣- نرسم خط الأفراد الأساسي على يمين المسقط الأمامي وذلك بأسقاط خط القاعدة الأفقى ثم نأخذ قسما من أقسام الدائرة ونركز في نقطة البداية على الخط الأساسي ونأخذ ١٢ قسما من (١ - ١٢) .

او بطريقة حساب . محيط الاسطوانة = $\text{القطر} * \text{النسبة التقريبية}$.

- ٤- نقيم رواسم من نقط التقسيم ارتفاعاتها تساوي ارتفاع الاسطوانة في المسقط الرأسي وتحدد الارتفاعات بخط أفقى من المسقط الرأسي.

- ٥- تحديد زيادات الدسرة التي تكون زيادة واحدة من جهة ومقدارها ٥ ملم والجهة الأخرى زيادتين (٤،٥ ملم)

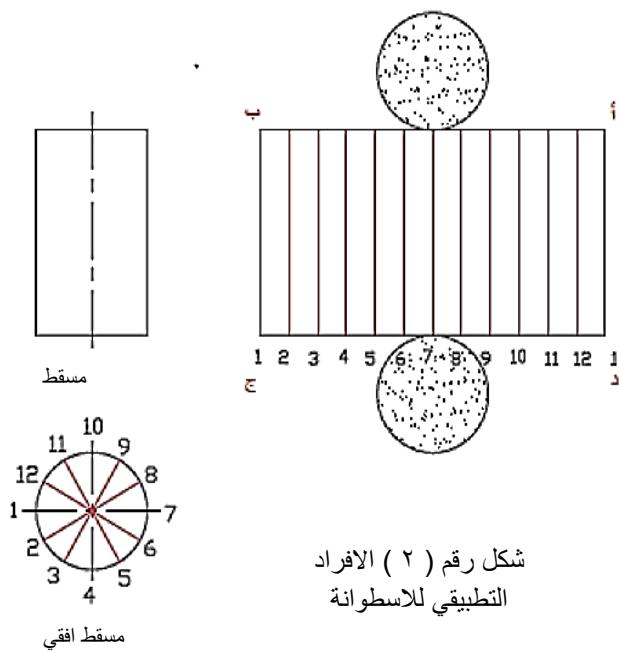


(الرسم المقابل في الشكل رقم (٣) عبارة المنظور الهندسي والأفراد لاسطوانة قائمة قطرها ٤ سم وارتفاعها ٨٠ سم ،

قطعت بمستوى يميل على الأفقي بزاوية ٥٣٠

المطلوب:

- ١- رسم المنظور الهندسي .
- ٢- رسم المساقط الثلاثة .
- ٣- رسم الأفراد التطبيقي للأسطوانة .

خطوات الحصول على الأفراد :

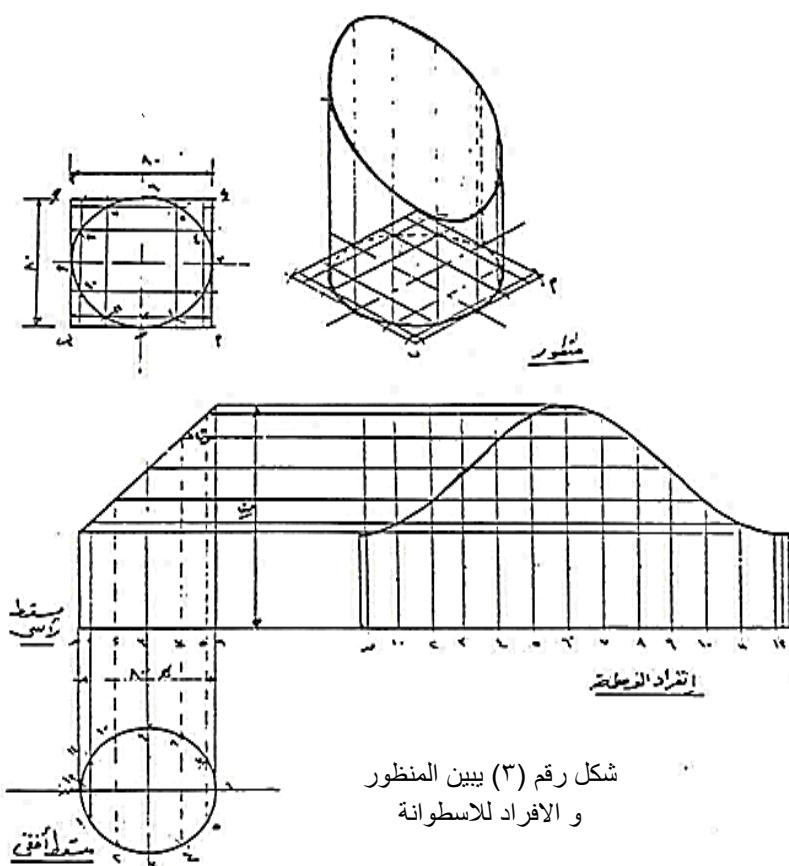

شكل رقم (٣) يبين المنظور
والأفراد للاسطوانة

- ١- رسم المسقط الرأسي والأفقي .
- ٢- تقسيم دائرة المسقط الأفقي إلى عدد ١٢ قسم متساوي وترقيميه .
- ٣- عمل خط شطف س س على المسقط الرأسي .
- ٤- اسقاط خطوط أرقام المسقط الأفقي رأسياً على حتى تتقابل مع خط الشطف س س بنفس الأرقام .

٥- رسم مستطيل الأفراد المبين بالشكل رقم (٣)

وتقسيمه إلى عدد ١٢ قسم حسب تقسيمات دائرة المسقط الأفقي .

- ٦- اسقاط خطوط أفقيه تتقابل مع الخطوط الراسية .
- ٧- اظهار خطوط الشطف بتوصيل النقاط من ١٢: ١


٨- نقل شكل الجزء المفرغ على المعدن (على مستطيل الأسطوانة) وتفريغ الجزء .

الرسم المقابل في الشكل رقم (٤) كوع معدني قائم يتكون من قطعتين اسطوانية الشكل قطرها ٥٠ ملم وارتفاع كل من القطعتين ٧٠ ملم

المطلوب:

- ١- رسم المنظور الهندسي .
- ٢- رسم المساقط الثلاثة .
- ٣- رسم الأفراد التطبيقي للكوع .

خطوات الحصول على الأفراد (أفراد الجزء الرأسي) :

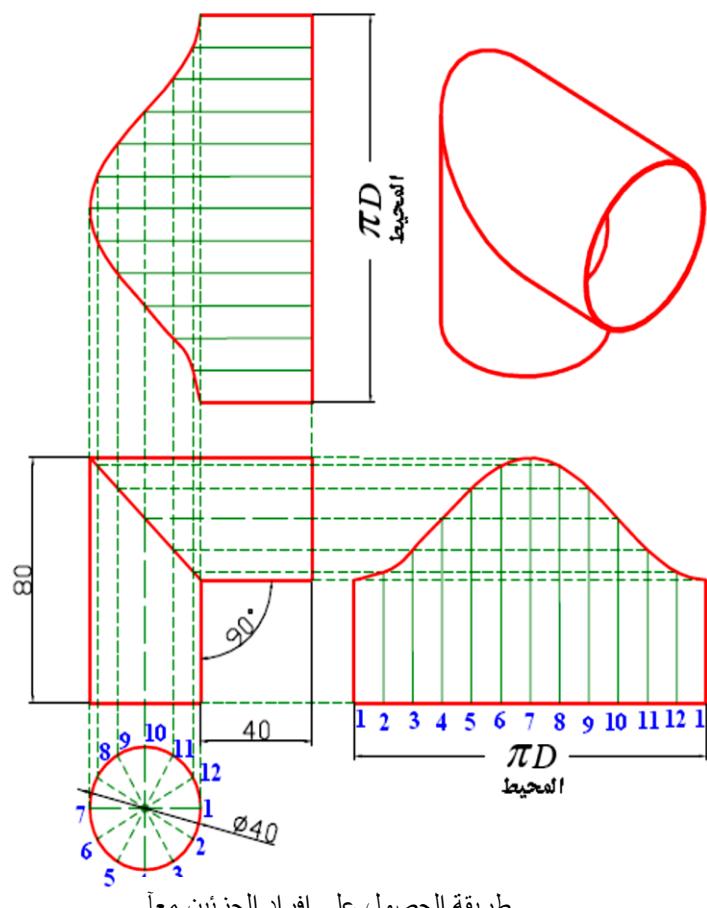


- ١- رسم المسقطين الرأسي والافقى.
- ٢- تقسيم الدائرة في المقطع الأفقى إلى ١٢ قسما.
- ٣- نسقط من نقط تقسيم الدائرة رواسم عمودية على المقطع الأمامي.
- ٤- نرسم خطأ أفقيا على يمين المقطع الرأسي وبفتحة تساوي أحد أقسام الدائرة نحدد عليه ١٢ قسما.
- ٥- نقيم رواسم عمودية على خط التقسيم من جميع النقط من صفر ١٢-
- ٦- نحدد اطوال الرواسم بتقاطع خطوط الإسقاط الأفقية المناظرة من المقطع الرأسي.
- ٧- نصل بين النقاط الناتجة فنحصل على افراد القطعة رقم ١ والقطعة رقم ٢ تشبه القطعة رقم ١ ولها نفس الانفراط .

شكل رقم (٤)

مشترك من ثلاث قطع إسطوانية متشابهة الأقطار شكل رقم(٥)

المطلوب:

- ١- رسم المنظور الهندسي .
- ٢- رسم المساقط الثلاثة .
- ٣- رسم الأفراد التطبيقي لجزاء المشترك .

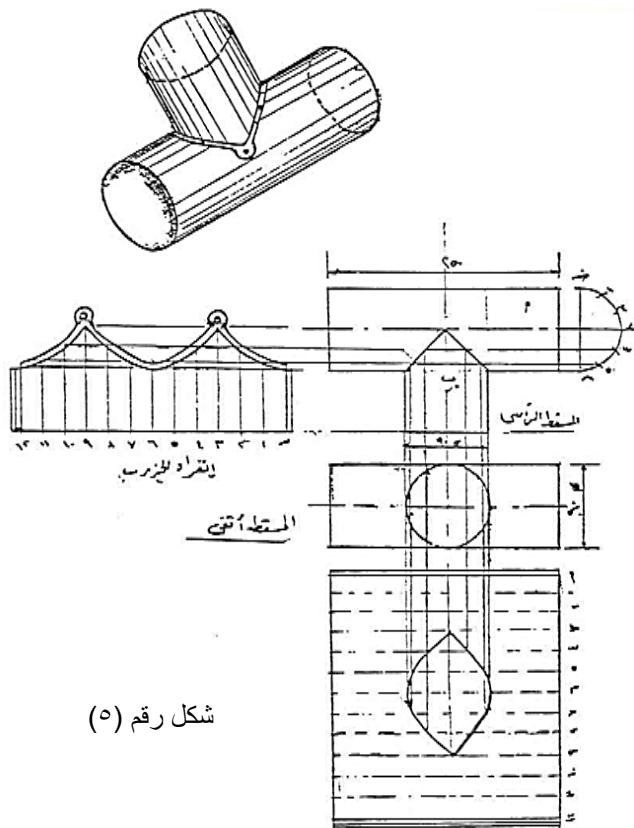خطوات الحصول على الأفراد :

[١] يرسم المسقط الرأسي للمشتراك مع تحديد خطوط تقاطع القائم الرأسي مع الأفقي بزاوية 45° .

[٢] يرسم المسقط الأفقي وتقسم الدائرة إلى عدد ١٢ قسم متساوي بطريقة تنصيف الزاوية مثلاً .

[٣] ترقم الدائرة وتسقط الأرقام رأسياً لأعلى وتحديدها على خطى الاتصال ثم تنقل للأسفل

[٤] يرسم أفراد الأسطوانة الرأسية يمين المسقط الرأسي وإفراد الأسطوانة الأفقية أسفل المسقط الأفقي وترقم خطوط كل من الأفرادين من ١ إلى ١٢:١

[٥] بتوصيل خطوط من نقاط التقسيم على خطى الاتصال بالمسقط الرأسي أفقياً إلى أفراد الأسطوانة الرأسية يتم تحديد الجزء المفرع بأفراد الأسطوانة الرأسية .

[٦] لإيجاد شكل الأجزاء المفرغة في الأسطوانة الأفقية يأتي بنقاط الخطوط الرأسية النازلة من المسقط الأفقي مع خطوط أفراد الأسطوانة الأفقية .

المساقط الثلاثة



[٧] بعد تشكيل الإفرادين إلى اسطوانات كاملة الاستدارة وتركيبها نحصل على الشكل رقم (٦) المكون للمشتراك .

عزيزي الطالب: تجنب المزاح أثناء العمل يساعدك على التركيز




إفراد الماسورة الرأسية

إفراد الماسورة الأفقية

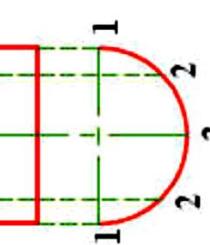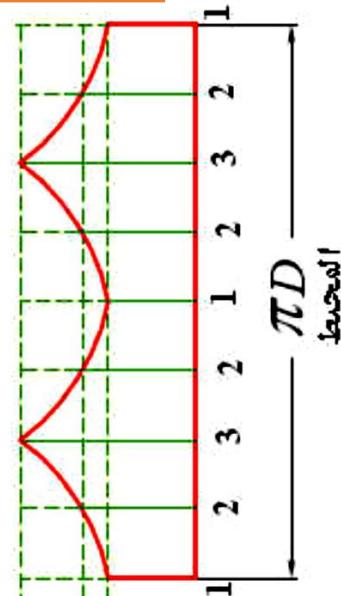


مسقط رأسي

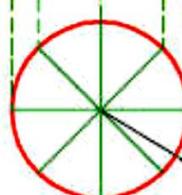

مسقط أفقي

طريقة اخرى للحصول على الإفراد

πD
المحيط

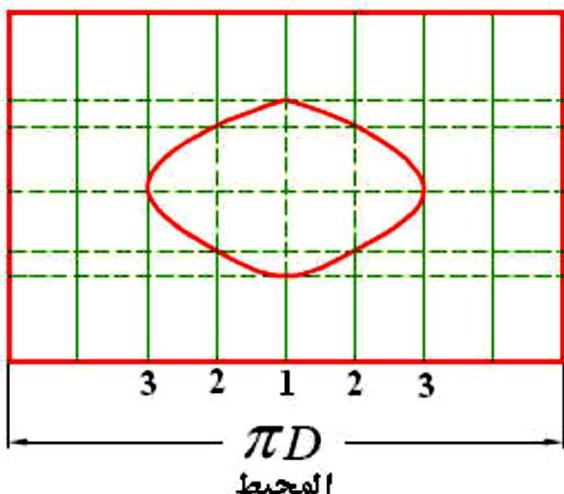


مشترك معدني من ثلات قطع إسطوانية متشابهة الأقطار كما بالشكل رقم (٦)

المطلوب:

- ١- رسم المنظور الهندسي .
- ٢- رسم المساقط الثلاثة .
- ٣- رسم الأفراد التطبيقي لاجزاء المشترك .

سبق شرح طريقة إيجاد الجزئين أ ، جـ وكل منها عبادة عن إسطوانة مشطوفة بزاوية

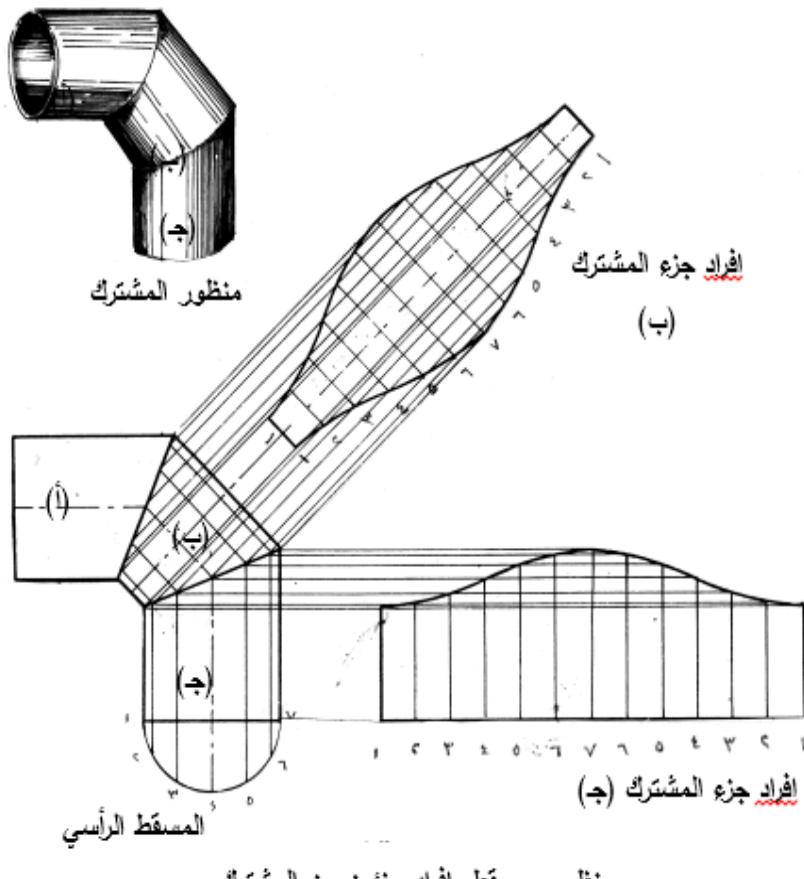

شكل رقم (٦)

طريقة إيجاد أفراد الجزء (ب) من المشترك

[١] نسقط خطوط متعامدة من الجزء (ب) على خطوط الجسم المائلة والمرقمة من دائرة التقسيم .



[٢] يتم تحديد إفراد الإسطوانة حسب دائرة التقسيم وعددها ١٢ قسم متساوي .

[٣] بتقاطع الخطوط المائلة مع خطوط التقسيم المتعامدة عليها يتم تحديد شكل الجزء (ب) .

[٤] بتوصيل نقاط التقاطع بمنحنى اسيابي نحصل على أفراد جزء المشترك (ب) .

والشكل رقم (٦) يبين المنظور والمسقط الرأسى وإفراد الجزئين (ب) ، (ج) .

كوع معدني مكون من عدد ٤ أجزاء متشابهة الأقطار (شكل رقم ٧)

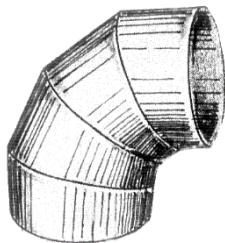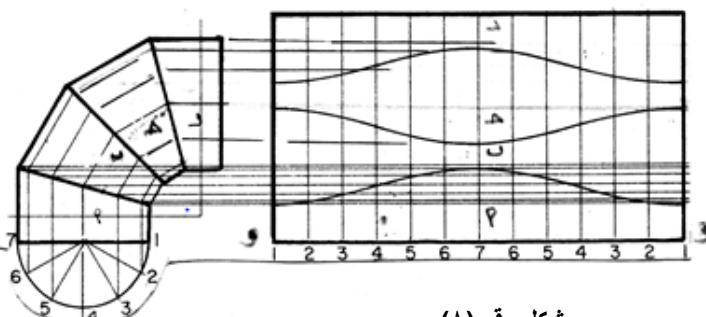المطلوب:شكل رقم (٧)
منظور الكوعيبين المنظور والمسافط وأفراد أ
ء ب ، ج ، ه

شكل رقم (٨)

المقطع الرأسى
و دائرة التقسيم

يبين افراد الكوع

مخروط قائم مقطوع بمستوى يميل على القاعدة بزاوية ٣٠ درجة

المطلوب:

- ١- رسم المنظور الهندسي .
- ٢- رسم المسافط الثلاثة .
- ٣- رسم الافراد التطبيقي للمخروط .

خطوات الحصول على الافراد :

١- تقسيم الدائرة الكبرى في المسقط الأفقي إلى ١٢ قسماً متساوياً.

٢- من نقاط التقسيم نسقط احداثيات عمودية على قاعدة المخروط.


٣- من نقط تقابل الاحداثيات مع القاعدة نرسم رؤوساً تلتقي جميعها في قمة المخروط.

٤- نركز في نقطة مثلث ونرسم قوساً نصف قطره يساوي الرأس الأساسي للمخروط، بنقله من المسقط الأمامي.

٥- نأخذ فتحة من الاقسام الموجودة على الدائرة الكبرى في المسقط الأفقي ونركز في نقطة البداية ، ونقطع القوس في النقطة ١ وبنفس الفتحة نركز في ٢ ونقطع القوس في ٣ ونكرر العملية الى ان نصل الى الرقم ١٢

٦- نصل نقاط التقسيم على القوس مع النقطة ٣، ثم نأخذ على كل خط الطول الحقيقي للراسم المناظر من المسقط الأمامي.

٧- نصل بين النتائج والقوس المرسوم، فنحصل على افراد المخروط المقطوع كما بالشكل رقم (٩) .

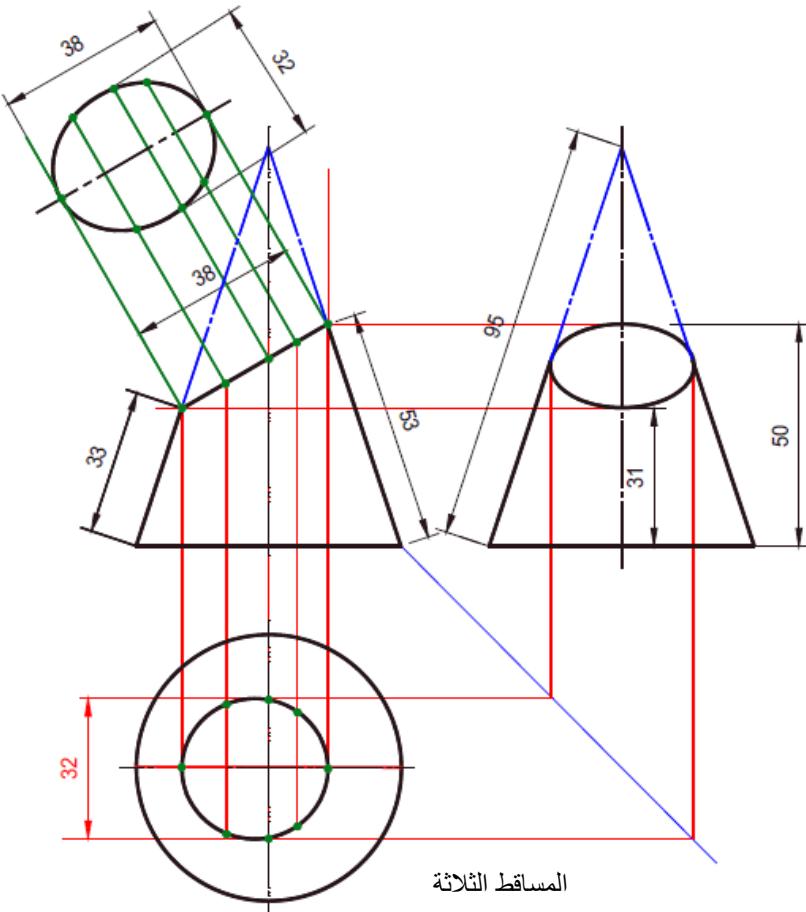


شكل رقم (٩)

الوصلات التحويلية

للحصول على الأفراد التطبيقي الصحيحة للوصلات التحويلية نتبع طريقة المثلثات :

تسمى طريقة المثلثات اذ يقسم فيها سطح الجسم الى مجموعات من المثلثات وتتبع هذه الطريقة مع الاجسام التي لا تحتوى على جوانب متوازية او مائلة تتلاقى في نقطة واحدة وكل ما تتطلبه هذه الطريقة هو الحصول على الاطوال الحقيقية للجوانب المائلة ثم رسم المثلثات كلا على حده فيصبح رسم الأفراد سهلا ميسرا وتنحصر في .

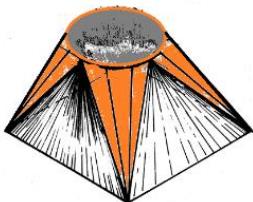

المنظور الهندسي

► رسم كل من مسقطي الجسم الرأسي والافقى .

► تعين الاطوال الحقيقية للجوانب المائلة .

► رسم الأفراد .

وصلة تحويلية من مربع (طول ضلعه ٦٠ سم) إلى دائرة متماثلة (

قطرها ٤٠ سم) وارتفاع الوصلة : ٣٠ سم :


المطلوب:

١- رسم المنظور الهندسي .

٢- رسم المساقط الثلاثة .

٣- رسم الأفراد التطبيقي .

خطوات الحصول على الأفراد :

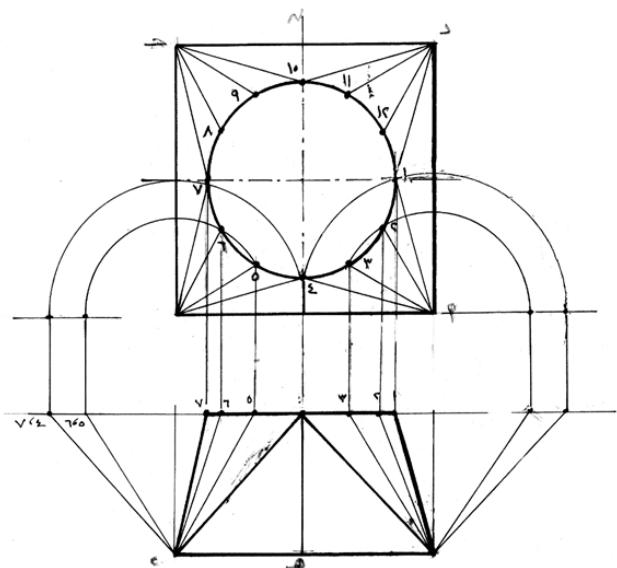


[١] يرسم المسقط الأفقي المربع القاعدة وليكن طول ضلعه ٦٠ مم وبداخله وفي المركز تماما دائرة القمة وليكن القطر ٤٤ مم حيث يقع مركزا الشكلين على خط رأسي واحد .

[٢] تقسم دائرة القمة في المسقط الأفقي إلى أقسام متساوية بعدد

١٢ قسم متساوي وترقم الدائرة من ١ : ١٢ ثم صل الخطوط

المكونة للمثلثات من ١ ، ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ إلى

ب - ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٠ ، ١٢ إلى د .

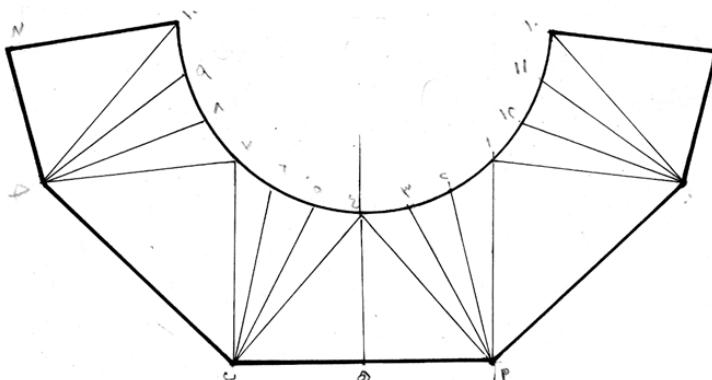

[٣] يرسم المسقط الرأسي أسفل المسقط الأفقي حيث ارتفاعه العمودي ٣٠ مم (٤٥) مع إسقاط تقسيمات دائرة الأفقي إلى المسقط

الرأس وعلى امتداد خط القاعدة العلوية ارسم مستقيما س ثم صل النقاط ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ إلى النقطة ب .

[٤] لإيجاد الأطوال الحقيقية للخطوط أركز بسن الفرجار في المسقط الأفقي في نقطة أ وبفتحة تساوي ٤ أرسم قوسا يمر بنقطة ١ حتى يصل إلى امتداد ب أ ، ثم أركز بسن الفرجار في أ وبفتحة تساوي ٣ أرسم قوسا يمر بنقطة ٢ واستمر حتى يصل القوس إلى امتداد ب أ .

[٥] أسقط النقاط ٤ ، ١ ، ٢ ، ٣ عموديا حتى الخط س س .

[٦] صل ٤ ، ١ بنقطة أ وصل ٢ ، ٣ بنقطة أ في المسقط الرأس فتكون هي الأطوال الحقيقية للخطوط .

[٧] كرر نفس الخطوات في الجهة اليسري لرسم الخطوط ٥ ، ٦ ، ٤ ، ٧ .

[٨] نبدأ الأفراد برسم المثلث أ ، ب بقياس الطول الحقيقي أ ، ب ٤ فيتعدد الارتفاع ٤ هـ وهو الارتفاع الحقيقي لمثلث الأفراد .

[٩] حدد نقطة م وتساوي قطر الدائرة ومن نقطة م ارسم قوسان م ٤ ، م ٥ .

[١٠] حدد على القوس الأصغر عدد ١٢ مسافة يمين ويسار نقطة ٤ وصل النقاط لتحديد د ، ن ، ح ، ن .



ملحوظة :

١٠ ن د ، ١٠ ح كل منها نصف أحد المثلثات الكبيرة بالشكل وعند دوران الشكل يكتمل المثلث الرابع كما بالشكل رقم (١٠) .



نماذج للوصلة

وصلة تحويلية من مستطيل (٥٢ × ٣٢ سم) إلى دائرة غير متماثلة (قطرها ١٩ سم) وارتفاع الوصلة ٣٠ سم

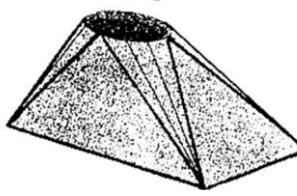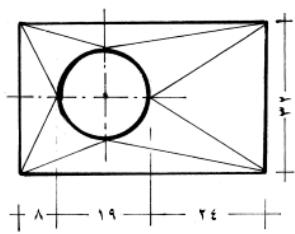المطلوب:

- ١- رسم المنظور الهندسي .
 - ٢- رسم المساقط الثلاثة
 - ٣- رسم الأفراد التطبيقي
- خطوات الحصول على الا

[١] يرسم المسقط الأفقي A-B المنظور الهندسي

دائرة القمة وتقسيمها إلى عدد ١٢ قسماً متساوياً وترقيم من ١:١٢

[٢] ترسم المثلثات الأربع بتوسيع الخطوط ١، ٤، ٦، ٧ إلى A



ثم ٧، ٤، ٦ إلى B وكذلك ٦، ١٠، ١١ إلى ج - ثم من ١٠، ١١ إلى D.

[٣] نركز في نقطة A بسن الفرجار وبفتحة تساوي ١١، ٢١، ٣١، ٤ نأخذ أقواساً حتى امتداد الخط A-B في المسقط الرأسي من الجهتين .

[٤] يرسم المسقط الرأسي بالأسقاط العمودي من المسقط الأفقي مع تحديد الارتفاع المطلوب .

[٥] توصل النقاط ٤، ٣، ٢، ١ إلى نقطة (A) وكذلك النقاط ٦، ٥، ٧، ٨ إلى نقطة (B) والنقطات جميعها على الخط S-S وهي امتداد القمة في المسقط الرأسي والخطوط المرسومة هي جميع الأطوال الحقيقية للخطوط المائلة بالمنظور والمسقط الرأسي .

[٦] نبدأ بإفراد A-B حسب الطول الحقيقي لقاعدة A-B والأطوال الحقيقية ٤، ٣، ٢، ١ وكذلك ٤، ٥، ٦، ٧ وتنقل تقسيمات المثلثات ٤، ٣، ٢، ١، B وهكذا حتى يكمل الأفراد المبين بالشكل رقم (١١).

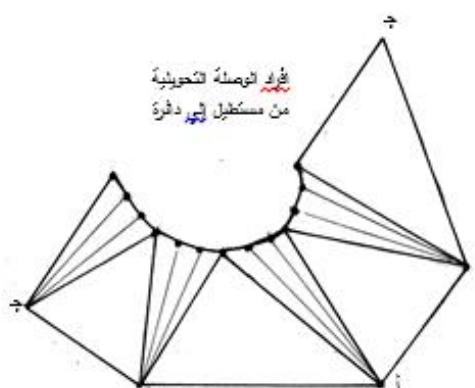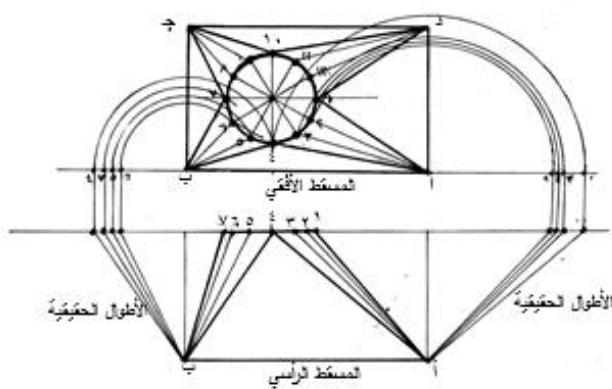

شكل رقم (١١)


نموذج لوصلة



(٩) الموضع بالشكل رقم (١٢) عبارة عن ركن قرصة معدنية مربعة زاوية السطح 90° تحتوي على ثنيات قائمة وموازية.

المطلوب:

- ١- رسم المنظور الهندسي .
- ٢- رسم المساقط الثلاثة .
- ٣- رسم الأفراد التطبيقي لركن القرصة بطريقة التحجيم مرة وبطريقة الترجيل مرة أخرى .

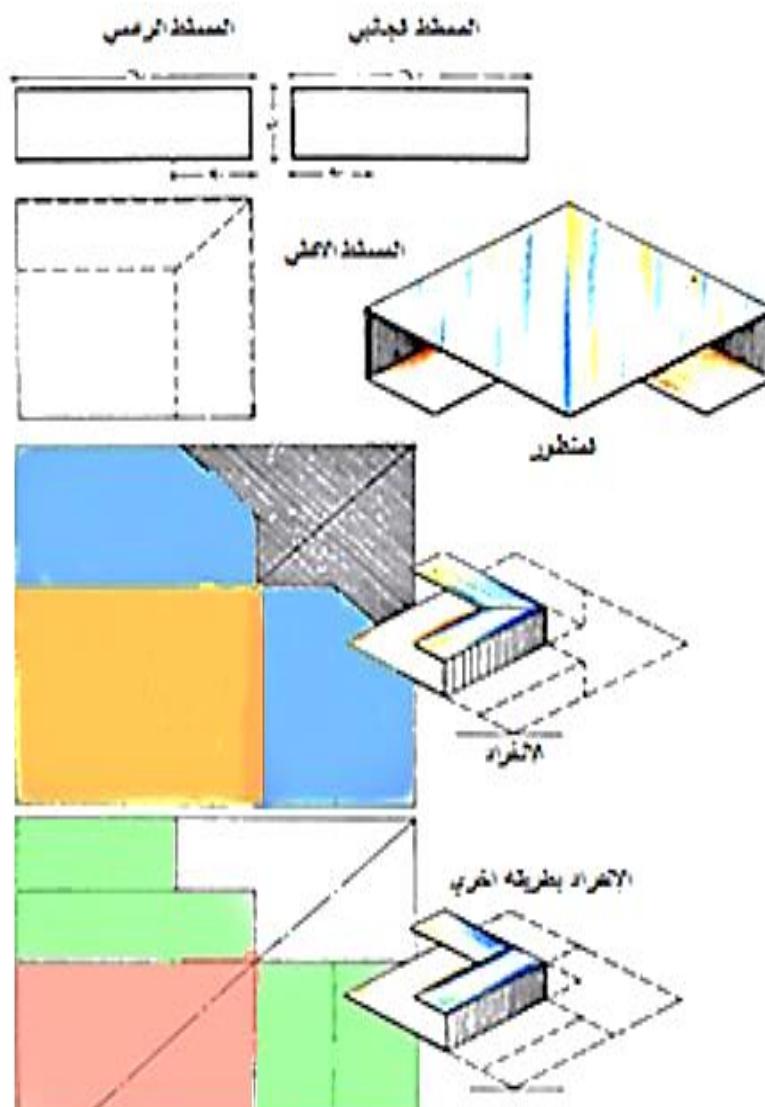

شكل رقم (١٢) يبين المنظور والمساقط والأفراد لركن القرصة


(١٣) الموضع بالشكل رقم (١٣) عبارة عن ركن قرصة معدنية مربعة زاوية السطح 90° تحتوي على ثنيات قائمة وموازية.

المطلوب:


- ١- رسم المنظور الهندسي .
- ٢- رسم المساقط الثلاثة .
- ٣- رسم الأفراد التطبيقي لركن القرصه بطريقة التجيب .




قطع

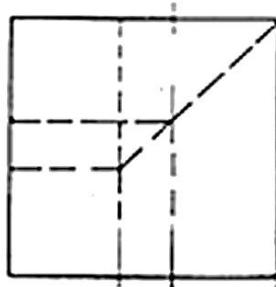

مسقط افقي

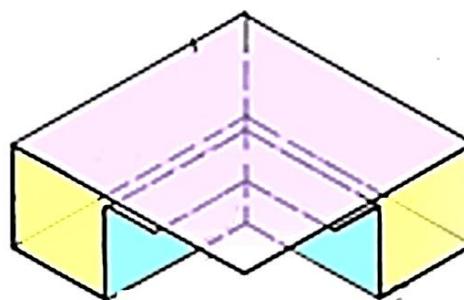

منظور الركن المعدني

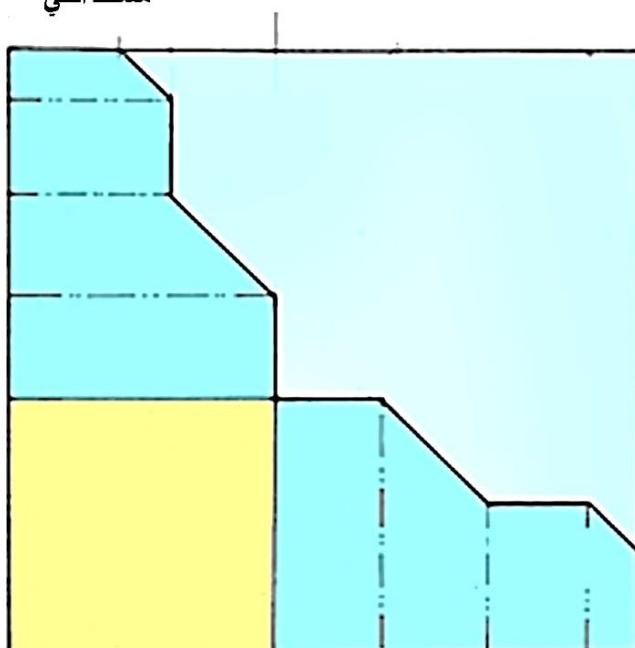

أفراد ركن القرصه


حجم طبيعي بطريقه
التجبيبالمنظور والقطاع
والمسقط الافقى وأفراد
الركن

شكل رقم (١٣) يبين المنظور والمساقط والأفراد لركن القرصه

الموضح بالشكل رقم (١٤) عبارة عن ركن قرصه معدنية مربعة زاوية السطح 90° تحتوي على ثنيات قائمة وموازية .

المطلوب:

- ١- رسم المنظور الهندسي .
- ٢- رسم المساقط الثلاثة .
- ٣- رسم الأفراد التطبيقي لركن القرص بطريقة الترجيل .

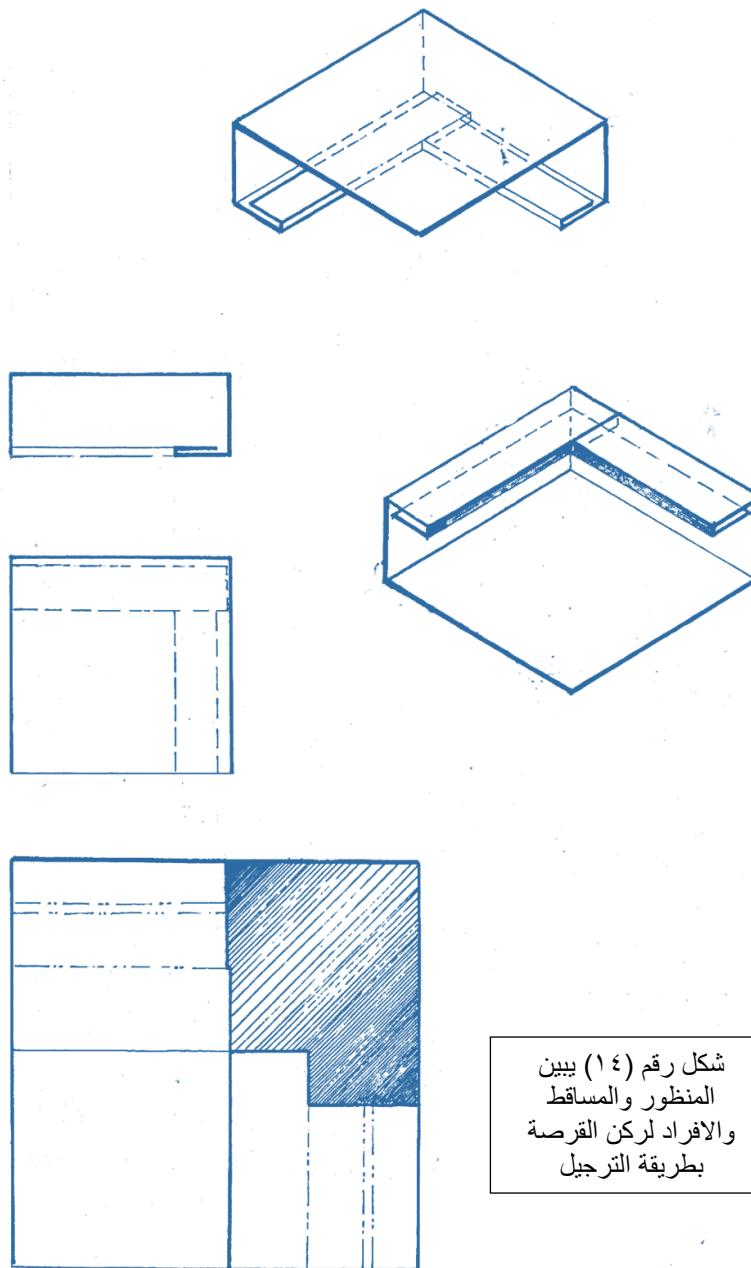


الموضح بالشكل رقم (١٥) عبارة عن ركن قرص معدنية مربعة زاوية السطح ٩٠° تحتوي على ثنيات مائلة وموازية

المطلوب:

- ١- رسم المنظور الهندسي .
- ٢- رسم المساقط الثلاثة .

٣- رسم الافراد التطبيقي لركن القرصبة بطريقة التجيب مرة وبطريقة الترجيل مرة اخري.

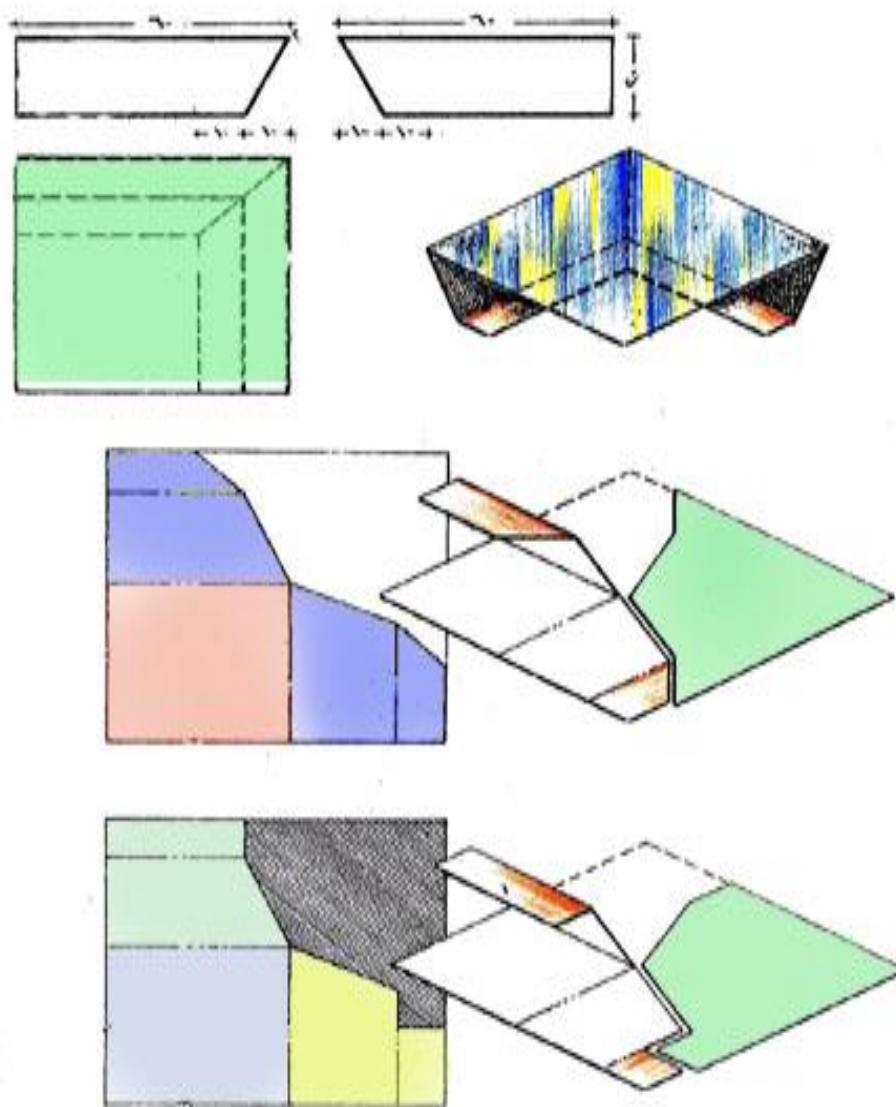


شكل رقم (١٥) يبين المنظور والمساقط والافراد لركن القرصبة

الموضح بالشكل رقم (١٦) عبارة عن ركن قرصبة معدنية مربعة زاوية السطح ٩٠ ° تحتوي على ثنيات مائلة

وموازية

المطلوب:

- ١- رسم المنظور الهندسي .
- ٢- رسم المساقط الثلاثة .
- ٣- رسم الأفراد التطبيقي لركن القرصنة بطريقة التحبيب مرة وبطريقة الترجيل مرة أخرى.

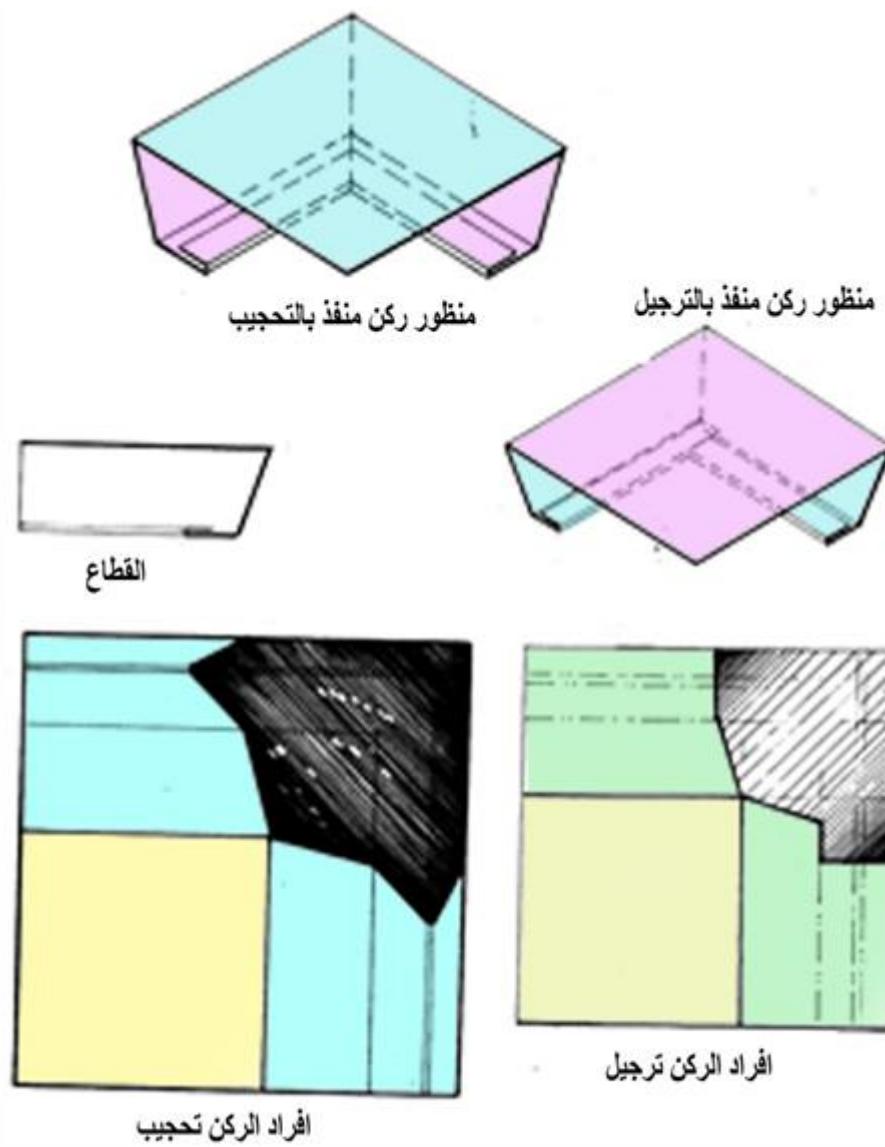


شكل رقم (١٦) يبين المنظور والمساقط والأفراد لركن القرصنة

الموضح بالشكل رقم (١٧) عبارة عن ركن قرصنة معدنية (مثلثة الشكل) زاوية السطح 60° تحتوي على ثنيات مائلة وموازية .

المطلوب:


- ١- رسم المنظور الهندسي .
- ٢- رسم المساقط الثلاثة .
- ٣- رسم الأفراد التطبيقي لركن القرص بطريقة التحجب .

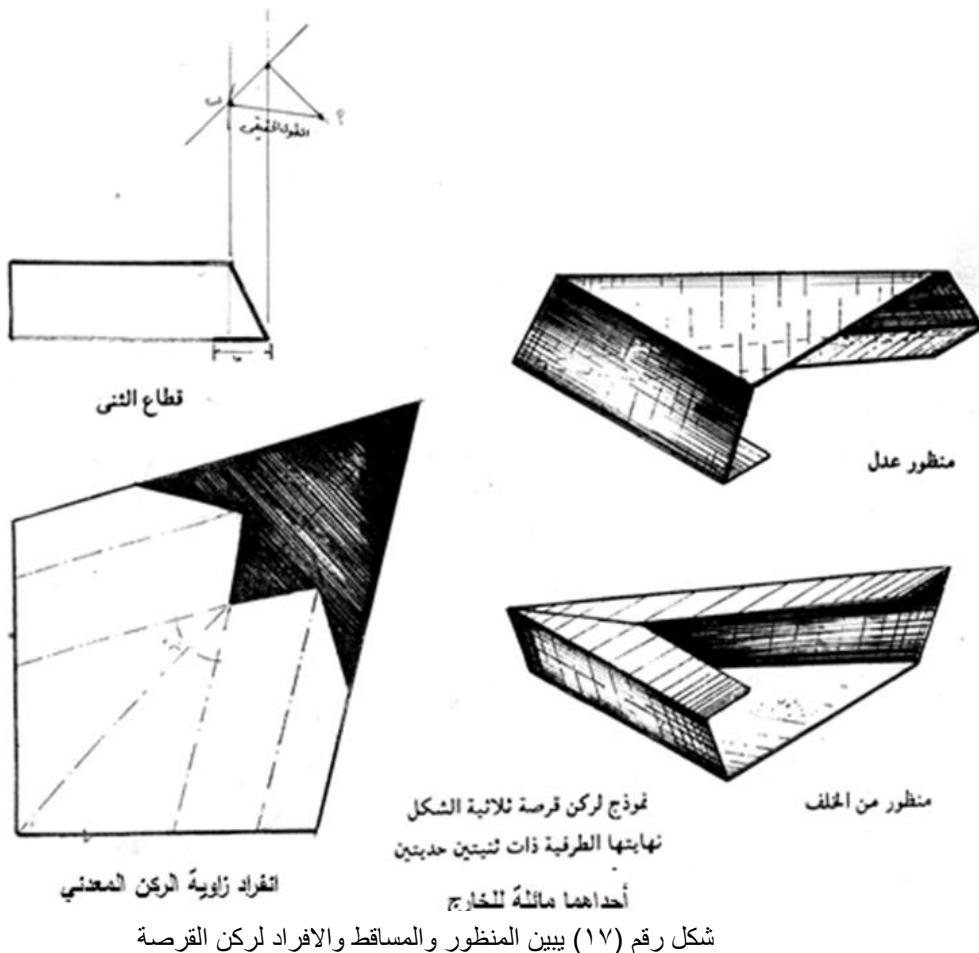

الموضح بالشكل رقم (١٨) عبارة عن ركن قرصية معدنية (مثلثة الشكل) زاوية السطح 60° تحتوي على ثنيات قائمة وموازية .

المطلوب:

- ١- رسم المنظور الهندسي .
- ٢- رسم المساقط الثلاثة .
- ٣- رسم الأفراد التطبيقي لركن القرصة بطريقة التجيب .

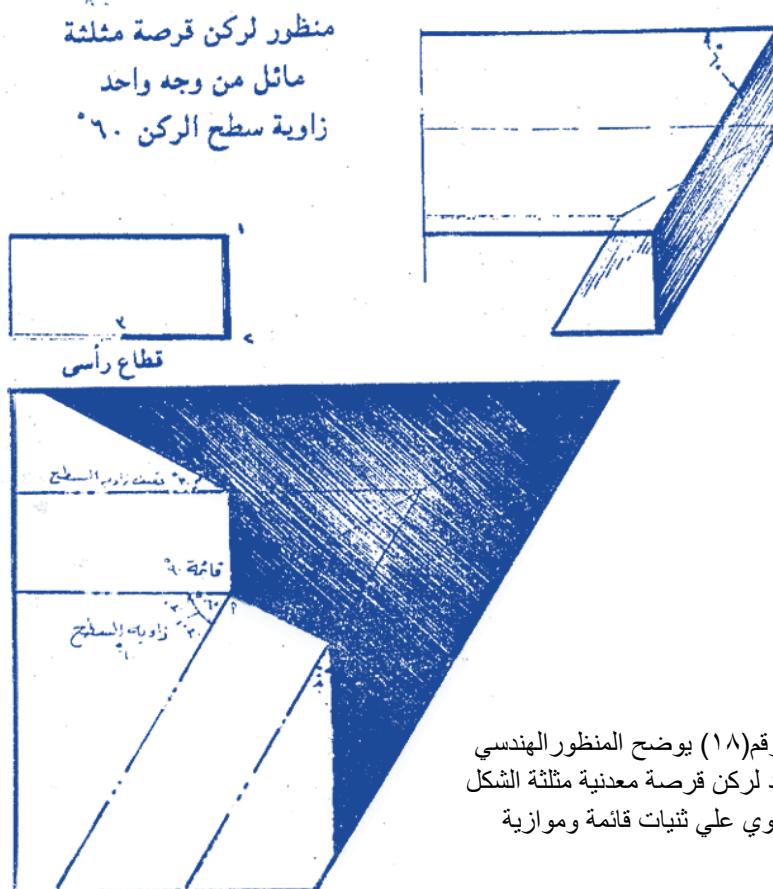

شكل رقم(١٨) يوضح المنظور الهندسي
والأفراد لركن قرصة معدنية مثلثة الشكل
تحتوي على ثنيات قائمة وموازية

القرص ذات النواصي القوسية .

تحتوي بعض تصميمات أشغال رقائق الصلب الطري على مسطحات ذات نواصي قوسية سواء كانت زواياها الأصلية قائمة أو حادة أو

منفرجة مثل اركان القرص المربعة أو المثلثة أو المسدسة وتشكل أطرافها المحيطة بمقاطع ثني بسيطة أو مركبة .


طريقة الحصول على الأفراد التطبيقى :

- ١- نرسم مقطع الثني (أي المسقط الرأسي) بالحجم الطبيعي.
- ٢- نرسم المسقط الأفقي ونحدد عليه القوس (ربع دائرة)
- ٣- نقسم ربع الدائرة إلى عدد من الأقسام الزوجية بواسطة الفرجار لايجاد محيطة .
- ٤- نبسط (نفرد) أطوال مقطع النهاية الطرفية للحصول على مسطح الشريحة المعدنية ونحدد مكان القوس .
- ٥- نبسط (نفرد) محيط نصف القوس (أي ثمن دائرة) في كل من الطرفين).
- ٦- يلاحظ أن الثنية الأفقية الموازية زاوية شطفيها 45° من الجهتين .

والرسم التالي (شكل رقم ١٩) يوضح ر肯 ذو ناصية مستديرة وزاوية سطحة قائمة يمس ضلعها قوس والنهاية الطرفية مقطعاً لها يحتوي على ثنتين أحدهما عمودي والأخر موازي للسطح .

ملاحظات :

- ١- تطبق قاعدة الثني العمودي والموازي والمتجه للخارج أو الداخل للحصول على الأفرادات .
- ٢- يراعي الدقة والمهارة في التقسيمات وعند نقلها وكذلك تماس الإصلاح مع الأقواس وذلك للحصول على أفضل النتائج وتطابق مقاطع الثنيات مع الرسومات الموضوعة .
- ٣- تذكر دائماً أن كثرة المران تؤدي إلى الدقة والاتقان .

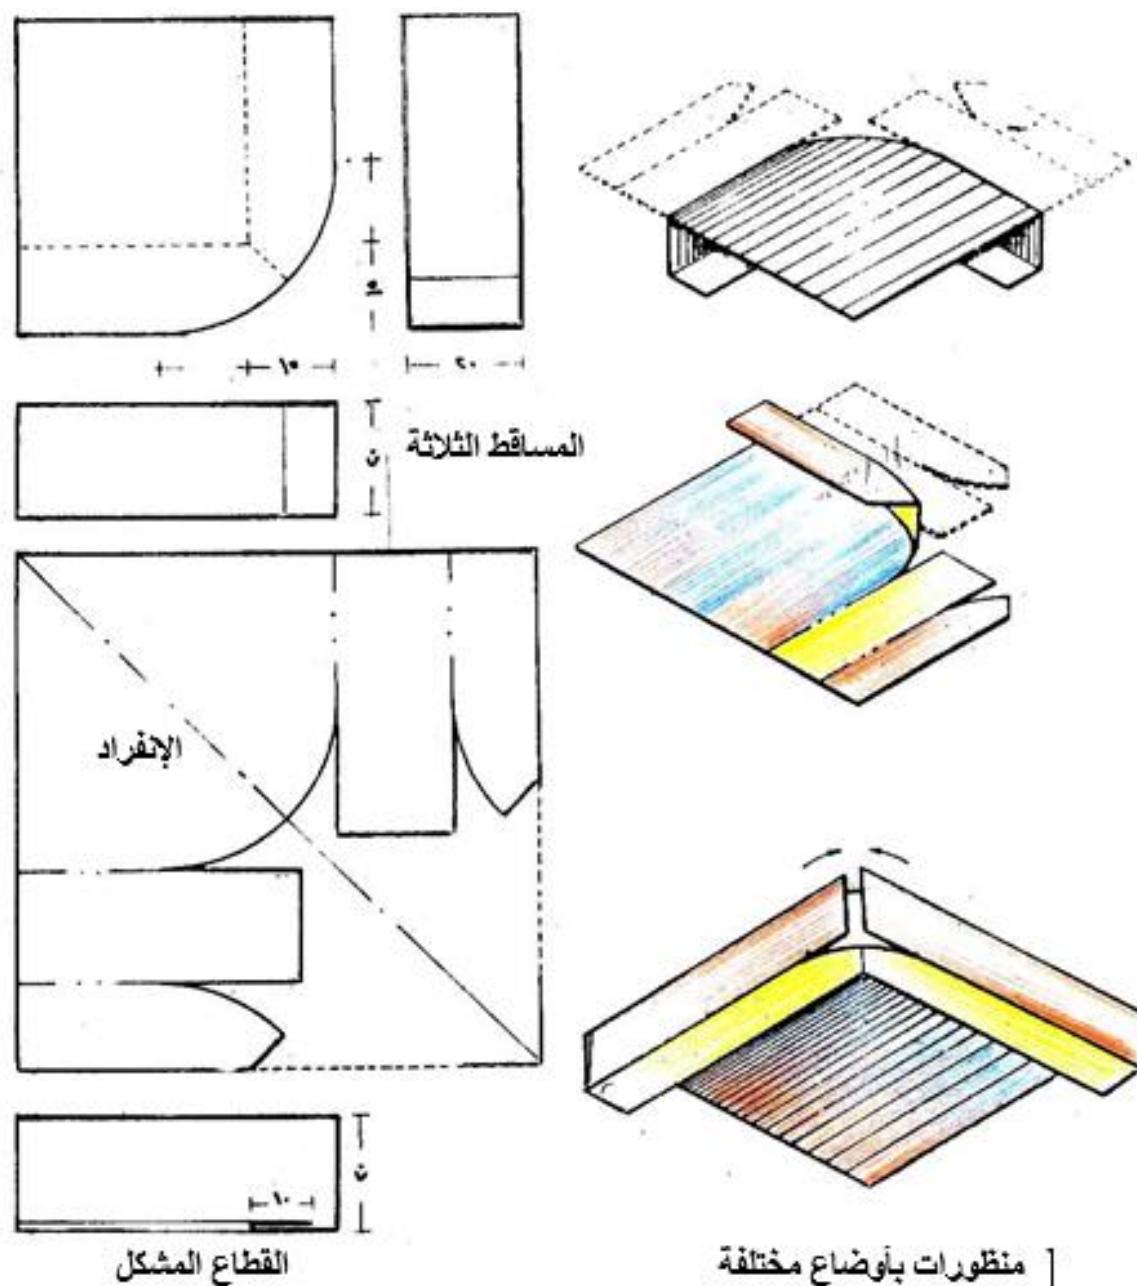

شكل رقم (١٩) يبين المنظور والمساقط والأفراد لركن القرصية

الجوانب مع الأسقف والقيعان

تحتوي منتجات الأثاث المعدني عادة على اتصال السقف مع الجانب على هيئة زاوية إما قائمة أو حادة أو منفرجة .

وتكون ذات الثبات الحدية والمركبة :

[أ] قائمة [ب] مائلة [ج] موازية [د] قوسية .

ويكون اتصال السقف مع الجانب من قطعة واحدة (أو من قطعتين) إما بالتحجيف أو بالترجيل (التعويض) .

طرق الحصول على الأفراد لاركان الجوانب مع الاسقف :

يتم عمل إنفراد اتصال السقف مع الجانب ذات الثبات العدلية بطريقتين :

[أ] طريقة القانون : وهو عكس قانون افراد أركان الفرص العدلية وهو كما يلى:

[١] كل قائم على سطح السقف يشطف على زاوية تساوي نصف الزاوية الخارجية لاتصال السقف مع الجانب .

[٢] كل موازي لسطح السقف للداخل أو الخارج يكون قائم في الإنفراد .

طريقة عمل الإنفراد :

[١] يرسم القطاع لاتصال السقف مع الجانب بالمقاس الطبيعي .

[٢] يؤخذ جزء من السقف وجزء من الجانب ثم تفرد جناحي الزاوية للإتصال فيكون هذا هو طول الإنفراد .

[٣] أما عرض الإنفراد فهو باقي الثبات للقطاع .

[٤] بعد عمل الإنفراد يطبق القانون السابق ذكره فيتم بذلك عمل إنفراد الإتصال للسقف مع الجانب المطلوب .

[ب] طريقة الإسقاط :

طريقة عمل انفراد اتصال السقف مع الجانب ذات الثبات العدلة بطريقة الإسقاط كما يلي :

- [١] يرسم قطاع جانبي لاتصال السقف مع الجانب حسب الحجم الطبيعي .
- [٢] يرسم المسقط الرأس لاتصال السقف مع الجانب من القطاع الجانبي .
- [٣] ترقم الثبات على المسقط الرأسي .
- [٤] يعمل الانفراد وذلك بأخذ جزء من السقف وجزء من الجانب ثم تضاف الثبات حسب مقاسها بالطول الطبيعي وذلك بفرد جناحي الزاوية فيكون هذا هو طول الانفراد أما عرض الانفراد فهو يمثل جزء من السقف والجانب مضافاً إليه الثبات بالطول الطبيعي .
- [٥] ترقم الثبات في الانفراد مع ملاحظة أن يكون المسقط الرأسي مسقطاً على منتصف الانفراد
- [٦] تسقط الأرقام من المسقط الرأسي على الانفراد عمودياً فتتقابل الأرقام مع بعضها في نقط - توصل هذه النقط حسب الترتيب فتحصل على جانب من الانفراد .
- [٧] تنقل المقاسات من النصف الأول في الانفراد إلى النصف الثاني وبذلك نحصل على الانفراد المطلوب لاتصال السقف مع الجانب بطريقة الإسقاط .

الموضح بالشكل رقم (٢٠) عبارة عن اتصال السقف مع الجانب على هيئة زاوية قائمة يحتوي على ثبات قائم وموازية

المطلوب:

- ١- رسم المنظور الهندسي .
- ٢- رسم المساقط الثلاثة .
- ٣- رسم الانفراد التطبيقي بطريقة التحجيب .

الموضع بالشكل رقم (٢١) عبارة عن اتصال السقف مع الجانب على هيئة زاوية قائمة يحتوي على ثنيات قائمة وموازية


المطلوب:

- ١- رسم المنظور الهندسي .
- ٢- رسم المساقط الثلاثة .
- ٣- رسم الأفراد التطبيقي بطريقة التحبيب .

الموضح بالشكل رقم (٢٢) عبارة عن اتصال السقف مع الجانب على هيئة زاوية قائمة يحتوي على ثنيات قائمة وموازية

المطلوب:

- ١- رسم المنظور الهندسي .
- ٢- رسم المساقط الثلاثة .
- ٣- رسم الأفراد التطبيقي بطريقة التحبيب .

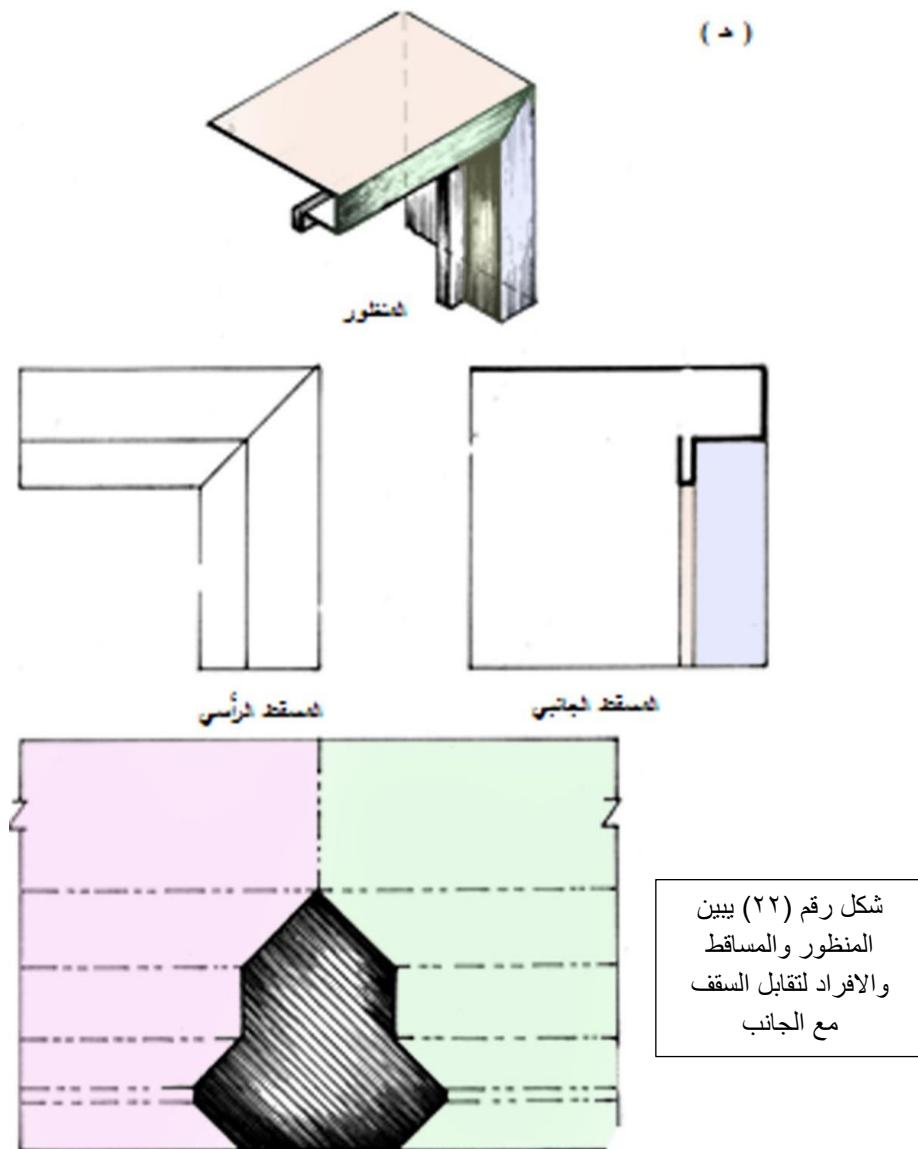

اتصالات الاسقف مع الجوانب ذات الثنيات المائلة

- يمكن الحصول على اتصال السقف مع الجانب ذات الشطوف المائلة للثنيات بطريقتين :
طرق الحصول على الأفراد لاركان الجوانب مع الاسقف (ذات الثنيات المائلة) :
» الطريقة الأولى » - طريقة القانون :

لابد أولاً من أيجاد الطول الحقيقي للشطاف في الزاوية - ولإيجاده تتبع الخطوات الآتية :

- [١] يرسم القطاع الجانبي لاتصال السقف مع الجانب بالمقاس الطبيعي للثنيات .
- [٢] يرسم المسقط الرأسي مسقوطاً من القطاع الجانبي .
- [٣] يحدد على المسقط الرأسي بداية الشطاف ونهايته .
- [٤] من نهاية الشطاف يؤخذ خط على زاوية 45° يحدد على هذا الخط مقدار عمق الشطاف ويقطع بنقطة .
- [٥] توصل هذه النقطة ببداية الشطاف بخط فيكون هذا الخط هو الطول الحقيقي للشطاف في الزاوية .
- [٦] يعمل الانفراد وذلك بأخذ جزء من السقف وجزء من الجانب ثم تضاف الثنيات حسب مقاسها الطبيعي .
- [٧] إذا كان الشطاف في بداية الانفراد يرتكز بالطول الحقيقي في بداية الانفراد ويرسم قوس يقطع جانبي الانفراد في أربع نقاط فإذا كان الشطاف للداخل توصل نقطتين الخارجتين وإذا كان الشطاف للخارج توصل نقطتين الداخليتين أما باقي الثنيات الموازية للداخل أو للخارج فتكون قائمة في الانفراد ..

» الطريقة الثانية »

طريقة الإسقاط : يعمل انفراد اتصال السقف مع الجانب ذات الشطوف المائلة بطريقة الإسقاط تتبع الخطوات الآتية :


- [١] يرسم قطاع جانبي لاتصال السقف مع الجانب لبيان الثنيات بالمقاس الطبيعي .
- [٢] يرسم المسقط الرأسي .
- [٣] ترقم الثنيات على المسقط الرأسي بعد إسقاطها من القطاع الجانبي .
- [٤] يرسم الانفراد وذلك بفرد الزاوية بعد أخذ جزء من السقف وجزء من الجانب ثم تضاف الثنيات بالمقاس الطبيعي .
- [٥] يرقم الانفراد حسب الثنيات .
- [٦] تسقط الأرقام من المسقط الرأسي على الانفراد فتحصل على نقطة من تقابل أرقام المسقط الرأسي مع أرقام الانفراد .
- [٧] توصل هذه النقط بعضها حسب ترتيبها فتحصل على منتصف الانفراد .
- [٨] تنقل المقاسات من النصف الأول إلى النصف الآخر وبذلك نحصل على انفراد اتصال السقف مع الجانب ذات الشطوف المائلة .

الموضح بالشكل رقم (٢٣) عبارة عن اتصال السقف مع الجانب على هيئة زاوية قائمة يحتوي على ثنيات مائلة وموازية

المطلوب:

- ١ - رسم المنظور الهندسي .
- ٢ - رسم المساقط الثلاثة .

٣- رسم الافراد التطبيقي بطريقة التحجيب .

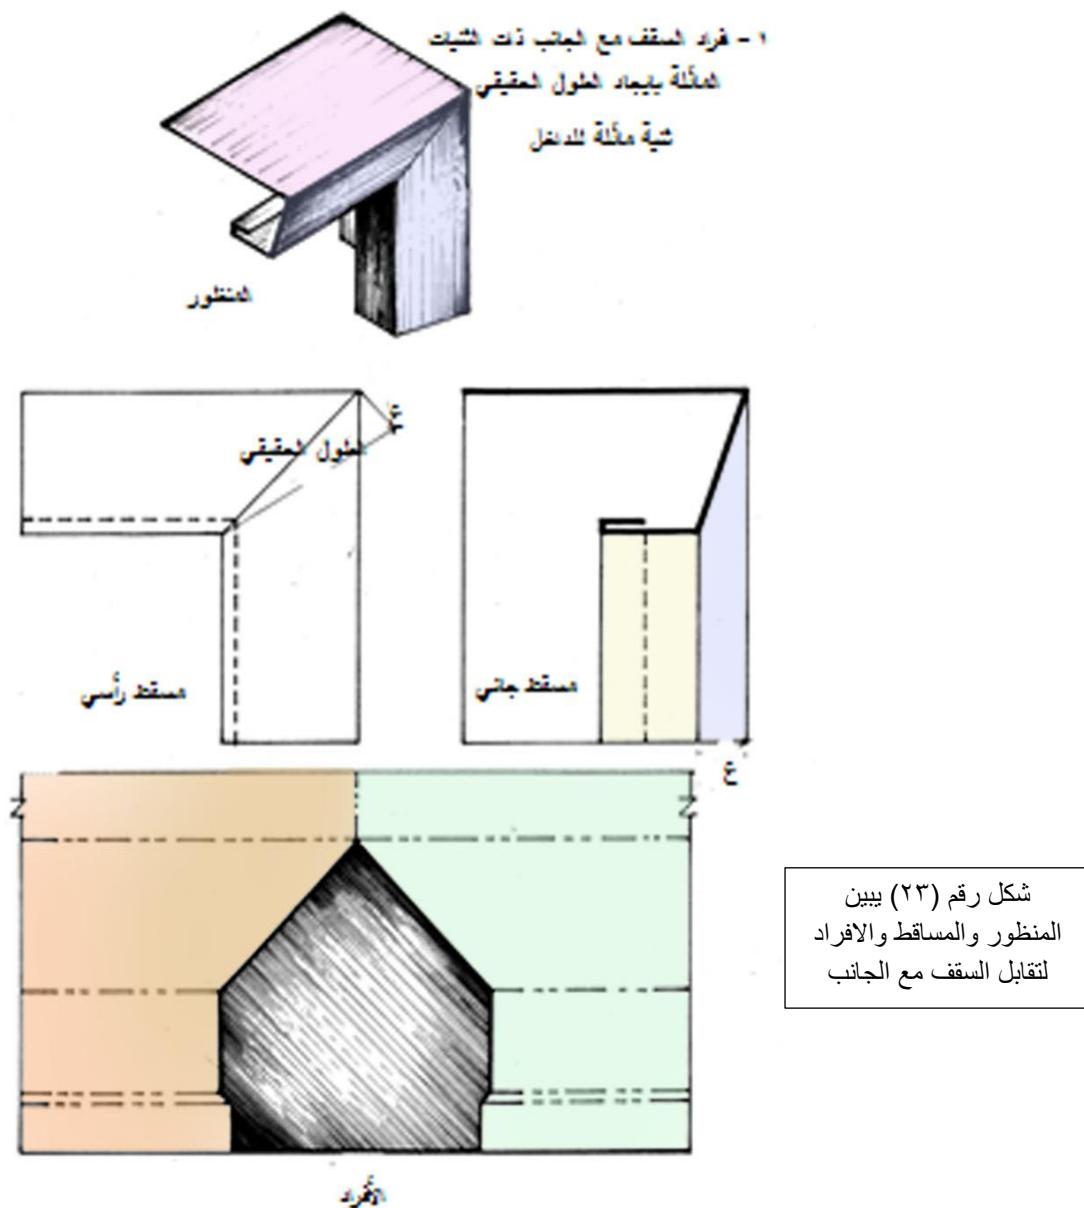


الموضح بالشكل رقم (٢٤) عبارة عن اتصال السقف مع الجانب على هيئة زاوية قائمة يحتوي على ثنيات مائلة وموازية

المطلوب:

١- رسم المنظور الهندسي .

- ٢- رسم المساقط الثلاثية .
- ٣- رسم الأفراد التطبيقي بطريقة التحبيب .

٤ - هشة مئلة للنار

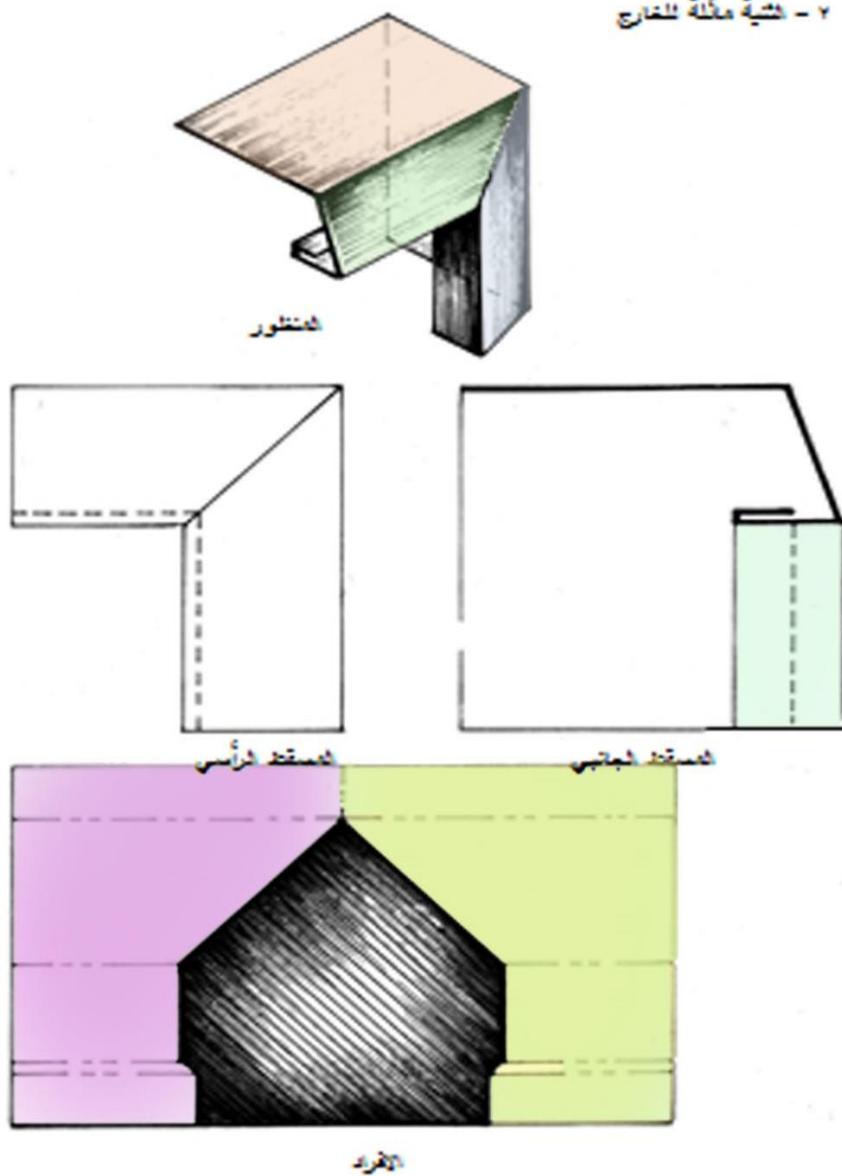

شكل رقم (٢٤) يبين المنظور
والمساقط والأفراد لتقابل
السقف مع الجانب

تشكيل المقاطع المفتوحة في الأعواد المعدنية

الأعواد المعدنية عبارة عن إطارات معدنية تحاط بالمنتج المعدني أو تكون إطارات مستقلة تحاط بمرآه أو زجاج أو خشب لتشكيل منتج كامل أو جزء من هذا المنتج ويستخدم أيضا لتقوية الحواف للأسطح وأحيانا لإضافة أشكال جمالية كما يمكن أن يكون المنتج قائم .

* والشكل رقم (٢٥) يبين ركن قائم قطع من إطار معدني كامل مستطيل لبيان طريقة تركيب السطح داخل العود ويمكن إضافة مجري من

الكاوتش أو المعدن لضمان عدم حرارة السطح وخاصة لو كان من الزجاج .

وطريقة تنفيذ الأعواد في الأفراد قائمة على القانون :


[١] كل قائم في القطاع يؤخذ بمقابل نصف زاوية السطح

[٢] كل موازي للسطح يؤخذ قائم في الانفراد من الجهتين .

* ويمكن إيجاد الأفراد أيضاً بطريقة لإسقاط المباشر مثل طريقة تنفيذ إفراد ركن السقف مع الجانب .

** أما عملية الترجيل (التعويض) في الأعواد تعتمد على التعويض بين ثنيات كل من العودين المطلوب تجميعها بحيث تتوافق الثنيات أثناء

عملية التعويض والطريقة لا تعتمد على قانون محدد بل على قدرة المنفذ على التخييل في تجميع الوصلة المطلوبة .

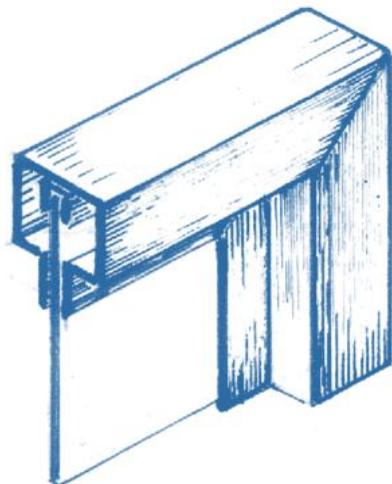


الشكل رقم ٢٥ يبين إطار معدني يحيط
بمسطح من الزجاج أو الخشب أو اللدائن



(تشكيل عود معدني على هيئة زاوية قائمة حسب القطاع المطلوب)

: المطلوب


- ١ - رسم المنظور الهندسي .
- ٢ - رسم المساقط الثلاثة .
- ٣ - رسم الأفراد التطبيقي بطريقة التحجيب (شكل رقم ٢٦) ،
وبطريقة الترجيل (شكل رقم ٢٧) مرة أخرى .

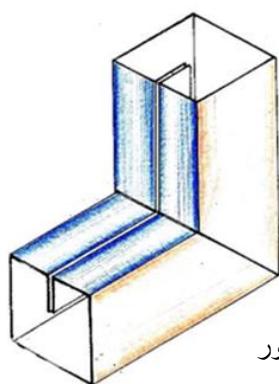

المنظر

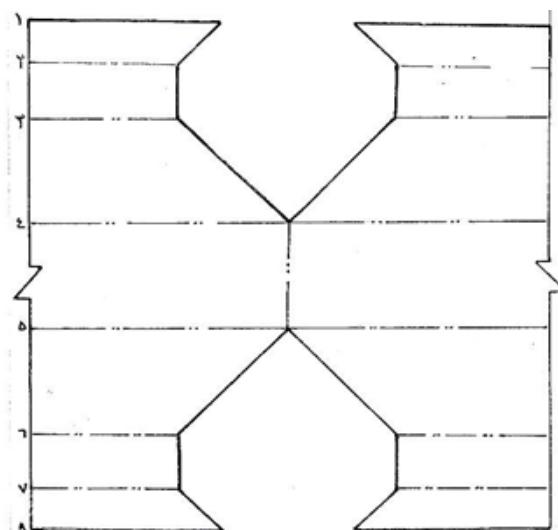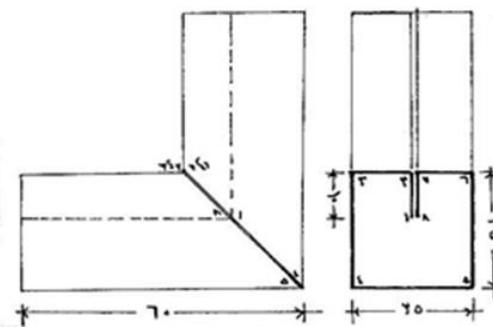

الافراد التطبيقي

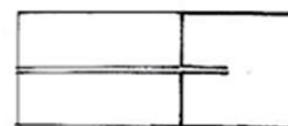

المساقط الثلاثة

شكل رقم (٢٦) يبين المنظر
والمساقط الثلاثة والافراد لركن عد
معدني منفذ بطريقة التجيب

المسقط الرأس

المسقط الجانبي



الأرجل المعدنية المسلوبة القائمة



- ترتكز وتحمل منتجات الأثاثات فوق أرجل مختلفة الشكل والمقطع باختلاف التصميمات المطلوب إنتاجها ، وهذه الأرجل على هيئه مجسمات أو قطع مركبة من عدة أجزاء.
- وهذه المجسمات (الأرجل) تصنع في الأثاثات المعدنية ، إما كثيرة السطوح منشورية أو هرمية منتظمة ناقصة أو مسلوبة مائلة

- كاررسومات الموضحة بهذا البند، وهذا بخلاف الأرجل أو القوائم والهياكل المصنوعة من المواسير المستديرة أو المربعة أو المستطيلة المقطوع ، أو تصنع ذات مقطع خاص بحليات (كرانيش) مصنوعة بالثني القوسى والحدى .
- ولأرجل الأثاث مقاسات اصطلاحية بالنسبة لمقاساتها ومقاطعها واستعمالاتها وتناسبها للمكان التي تثبت فيه والشكل الجمالى لقطعة الأثاث بحيث تفي بالغرض المراد منها. وهذه الأرجل تصلح لمختلف قطع الأثاث كالدوايب والمناضد والمقاعد والمكاتب .. الخ.
 - والأرجل المسلوبة إما قائمة أو مائلة و السلبية أو التناقض من جهة واحدة أو جهتين أو من جميع الجهات للأجسام الهرمية بالرسومات التابعة لهذا البند الموضحة .
 - وتصنع هذه الأرجل من شرائح الصلب الطري (الصاج) ذات السمك المناسب من قطعة واحدة أو قطعتين أو أكثر ، ويتوقف ذلك على المقاسات وشكل المقطع المستعرض والأحمال الواقعه عليها وإمكانات التشغيل والتشكيل .
 - وتشكل هذه الأرجل المعدنية بواسطة آلات الحنى اليدوي ، أو المكابس الضاغطة الطولية باستخدام الأسلحة المساعدة من مقطع حرف I بطول وعصب يتناسبان مع الأضلاع والفراغات الداخلية حتى يمكن الحصول على تشكيل انسيابي مع تناسب المقطع من أعلى ومن أسفل بحيث تتراوح الأارتفاعات ما بين (١٥٠ - ٧٠٠) مليمتر .
-
-
-

طريقة التصنيع :

- ١) رسم مساقط الرجل المطلوب تصنيعها بمقاييس رسم حجم طبيعي ، ونستنتج الأفراد التطبيقي لها بالطرق الهندسية أو الفنية بالدقائق المطلوبة وبحيث تعطي المقاسات الحقيقية دون زيادة أو نقصان بعد تشكيلها .
- ٢) إذا كان الإنتاج محدوداً نعمل ضبعه ناسخة تستخدم في الشنكرة والعلم فوق ألوان الصلب الطري (الصاج) بالأعداد اللازمة بالتبادل للوفر في الخام ، أما في الإنتاج الغزير فستستخدم الاستطبات .
- ٣) عند التطبيق العملي نجري عملية التشكيل ونقلب قطعة العمل تبعاً لتسلاسل الخطوات دون تعارض الثنائيات والشفف للحصول على المقطع التشكيلي المطلوب بواسطة آلة الحناء (الشاية) اليدوية حتى يتم تفقيل المقطع .
أما في الإنتاج الآلي فنجهز الآلات بالأسلحة اللازمة ونضبط الصدادات الخلفية ومشوار التردد ثم نجري عملية تشكيل الحنيات حتى نحصل على المطلوب .

أشكال متعددة من الأرجل المسلوبة القائمة

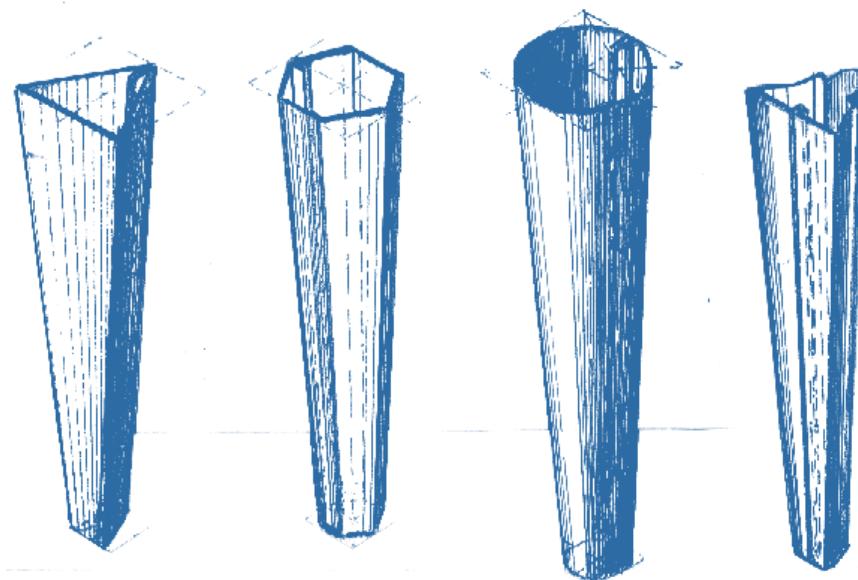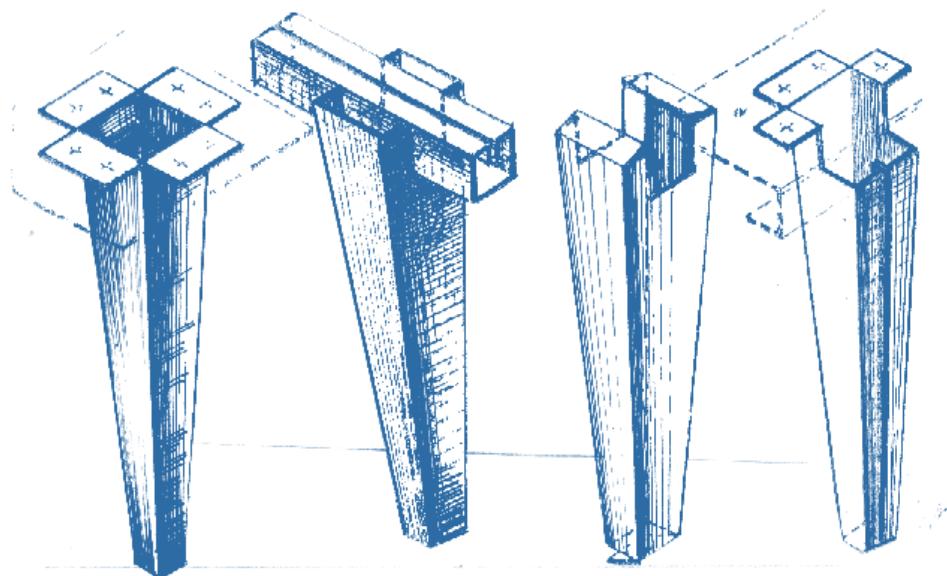


الارجل الهرمية الناقصة القائمة

(تشكيل احدى الارجل المعدنية المسلوقة على هيئة هرم رباعي ناقص حسب القطاع المطلوب كما بالشكل رقم ٢٨)

المطلوب:

- ١- رسم المنظور الهندسي .
- ٢- رسم المساقط الثلاثة .
- ٣- رسم الأفراد التطبيقي .

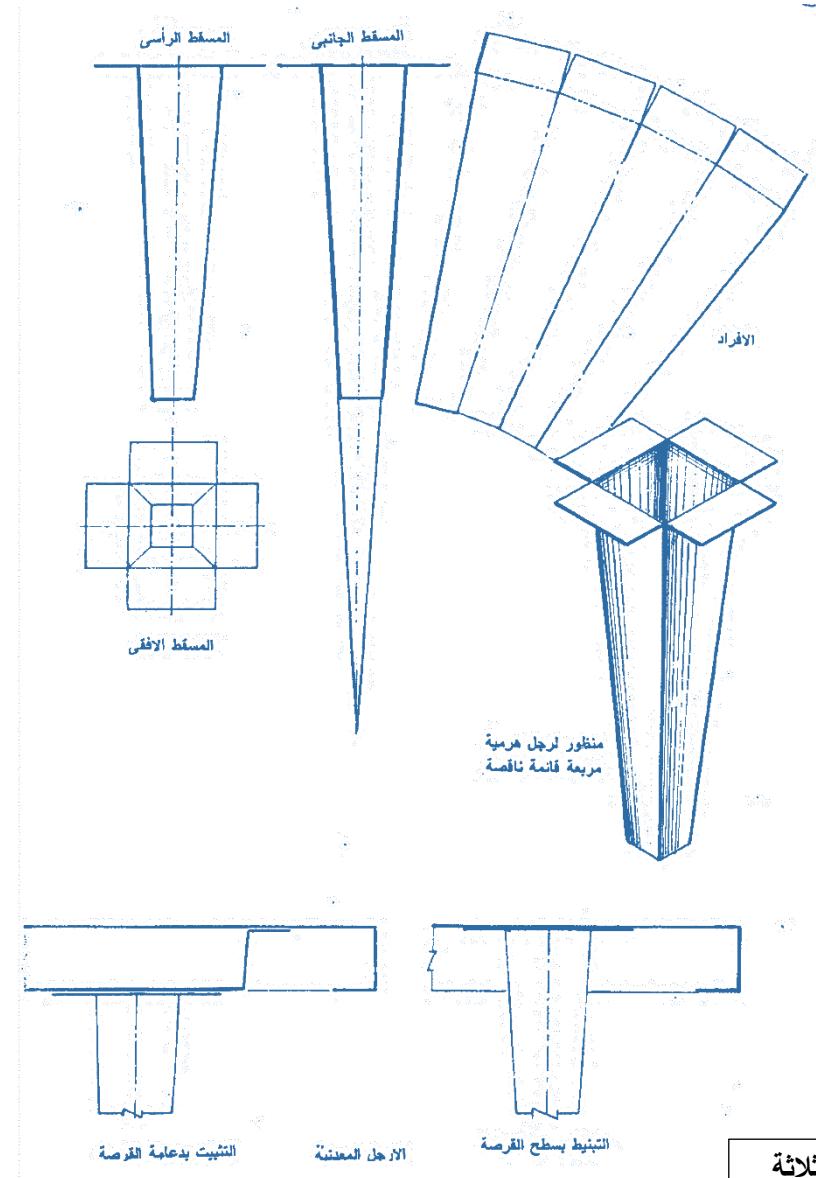


شكل رقم (٢٨) يبين المنظور والمساقط الثلاثة والأفراد ويوضح كيفية التثبيت لأحدى الأرجل المعدنية على هيئة هرم رباعي ناقص

الأرجل المعدنية الدائرية المقطع العدله (المخروطية)

(تشكيل احدى الأرجل المعدنية المسلوبة على هيئة مخروط دايري ناقص حسب القطاع المطلوب)



المطلوب:

- ١ - رسم المنظور الهندسي .
- ٢ - رسم المساقط الثلاثة .
- ٣ - رسم الأفراد التطبيقي .

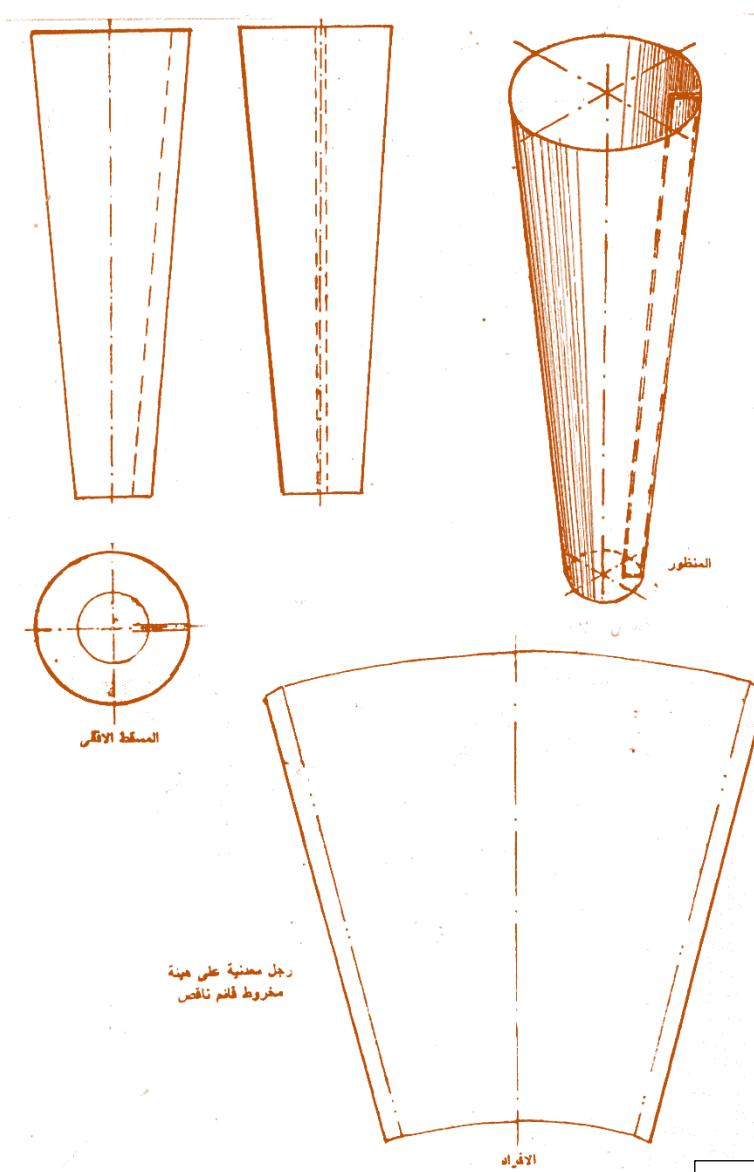

شكل رقم (٢٩) يبين المنظور والمساقط
الثلاثة والأفراد لاحدي ارجل المعدنية
على هيئة مخروط دائري ناقص

طرق تثبيت الارجل مع قاعدة المنتج

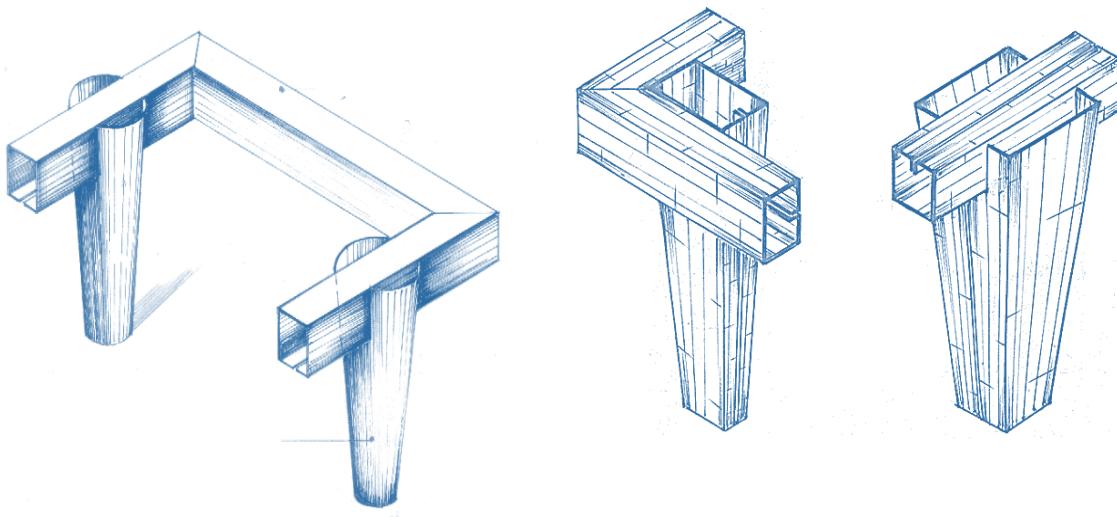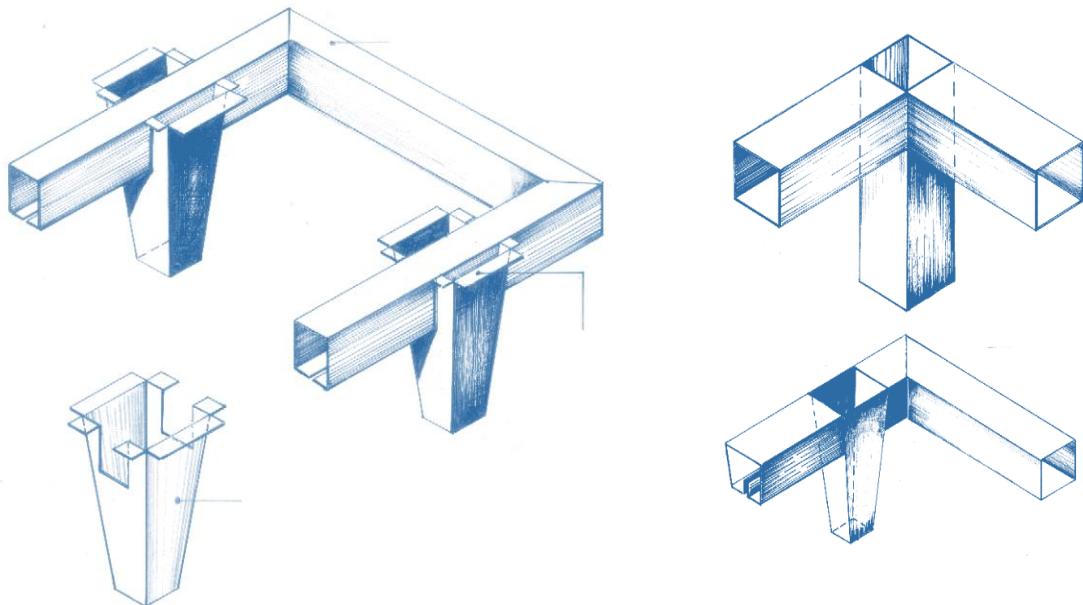


شكل رقم (٣٠) يبين اشكال مختلفة من طرق
تشييـت الارجل المعدنية مع قاعدة المنتجات

تدريبات على المخرجات (من ١ : ٣)، رسم المنظور والمساقط والقطاعات والأفرادات التطبيقية.

التدريب الاول:


المبين بالرسم المقابل قطاع ومسقط أفقى لركن قرصة مسدسة (مسدس منتظم) زاويته 120° والقطاع لثنية قائمة والتالية موازية للسطح والأخرة قائمة .

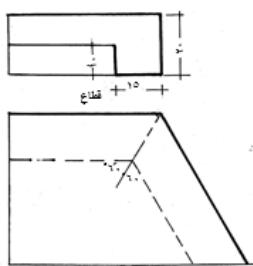**المطلوب:**

رسم القطاع والمسقط وافراد ر肯 القرصة المسدسة .

التدريب الثاني:

المبين بالرسم المقابل قطاع جانبي في ر肯 سقف مع جانب مكون من قطعة واحدة بزاوية قائمة (90°) بالأبعاد المبينة على الرسم

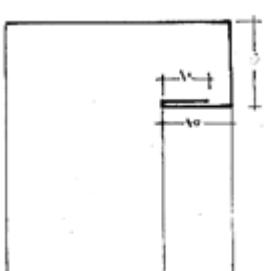
**المطلوب:**

١. رسم القطاع الجانبي .
٢. رسم المسقط الرأسي .
٣. رسم افراد الركن (الأبعاد بالملميترات) .

قطاع جانبي

التدريب الثالث:

المبين بالشكل قطاع جانبي لركن سقف مع جانب مكون من قطعتين والركن على شكل زاوية قائمة .

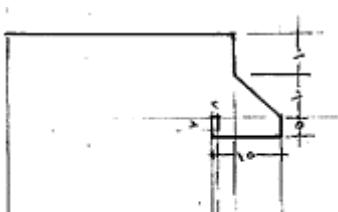المطلوب:

١. رسم القطاع الجانبي بنفس الأبعاد المبينة بالرسم علما بأن الزاوية الحدية المائلة تمثل بزاوية 45° على المستوى الأفقي .


٢. رسم المسقط الرأسي .

٣. رسم المسقط الجانبي .

٤. رسم افراد القطعتين .

٥. رسم منظور الشكل .

ملحوظة : الأبعاد بالملميترات .

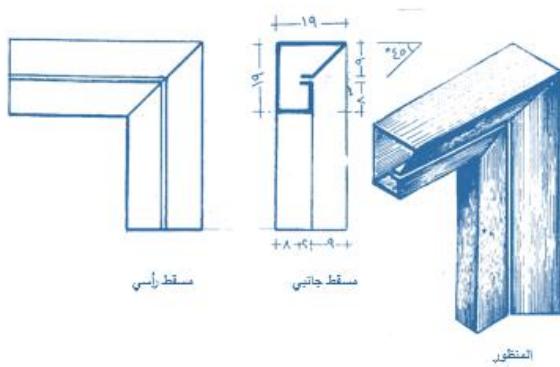**التدريب الرابع:**

المبين بالرسم منظور ومسقط جانبي (قطاع) مبين عليه الأبعاد

بالمليمترات ومسقط رأسى لركن عود مشكل على هيئة زاوية وقائمة من قطعة واحدة بالتحجيف ويحتوي على ثنية مائلة بزاوية 45° وثنيات أخرى قائمة وموازية للسطح .

المطلوب :


- ١- المنظور والمسقطين الرأسي والجانبي بالأبعاد الموضحة على الرسومات .
- ٢- رسم افراد الشكل مرة بطريقة الاسقاط المباشر ومرة بطريقة ايجاد الطول الحقيقى للثانية المائلة فقط .

**التدريب الخامس:**

المبين بالرسم منظور ركن عود على شكل زاوية قائمة منفذ بالتحجيف والترجيل ومبين عليه الابعاد بالمليمترات ومتروك للطالب اختيار اطوال اجزاء الأفقي والرأسي .

المطلوب :


- ١- رسم المنظور مجمع ومفكاك .
- ٢- رسم المساقط الثلاثة للإطار .
- ٣- رسم افراد كل من الجزئين أ ، ب .

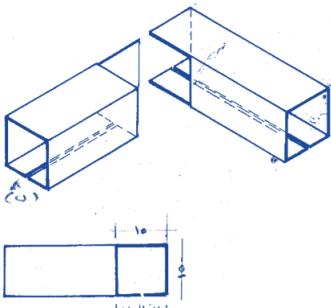**التدريب السادس:**

المبين بالرسم المقابل منظور مفكاك ومسقط رأسى لركن عود منفذ بالترجيل (التعويض) حسب الابعاد المبينة بقطاع المسقط الرأسي .

المطلوب :

- ١- رسم منظور العود مجمع .
- ٢- رسم المساقط الثلاثة للعود مجمع .
- ٣- رسم افراد كل من جزئي العود أ ، ب بنفس الابعاد المبينة بقطاع وترك حرية اختيار الأطوال الطالب .

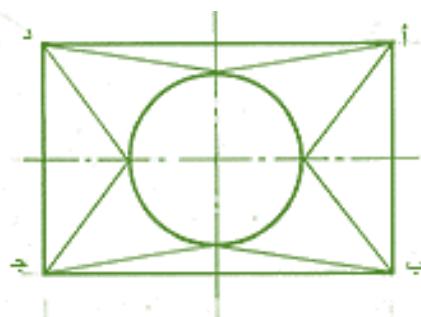**التدريب السابع:**

المبين بالرسم وصلة تحويلية قاعدتها مستطيلة أ ب ج د
ب ج ٦٠مم ، والعرض أ ب ٤٠مم ومركزى الشكلين على
خط رأسي واحد الارتفاع العمودي للوصلة ٥٥مم .

المطلوب :

- [١] رسم المنظور الهندسي للوصلة التحويلية .


[٢] رسم المسقطين الأفقي والرأسي .

[٣] رسم أفراد الوصلة .

المخرج رقم ٤ : ينفذ اجزاء الوصلة .

المخرج رقم ٥ : يجمع اجزاء الوصلة لعمل منتج .


بعض العدد والادوات والماكينات المستخدمة في تنفيذ الوصلات المعدنية

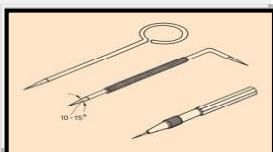

عدد الشنكرة والعلم :

١ - شوكة العلم :

عبارة عن سلك من الصلب قطر حوالي ٣م و مسلوب قرب النهاية وتوجد شوكة العلم بأشكال مختلفة كما يوجد نوع يمكن أن يركب في طرفه سن مدبب .

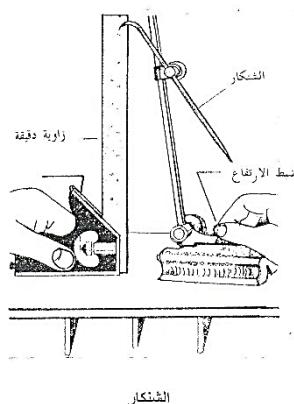

٢ - زنبة العلم :

هي عبارة عن قطعة من الصلب إسطوانية أو منسورية الشكل لها طرف مخروطي مدبب والطرف الآخر مشطوف قليلا .

٣ - الشنكار :

جهاز علم يتركب من شوكة علم تربط في عمود قائم بواسطة قابض مثبت مفصليا مع القاعدة ويمكن تحريك شوكة العلم في أي اتجاه .



٤ - زهرة العلم :

[زهرة الشنكرة] وهي كتلة من الحديد الزهر سطحها العلوى مستو تماما وأملس . ويعتبر هذا السطح دليل يتحرك عليه قاعدة الشنكار (جهاز العلم) .

٥ - الزاوية القائمة :

تصنع من الحديد الصلب وتكون من القاعدة والذراع وهما متوازيان تماما لضمان الحصول على زاوية قائمة (٩٠°) .

٦ - القلم الصلب [مسطرة القياس المدرجة] :

هي مسطرة من الصلب يبلغ طولها من ١٠ - ٣٠ سم .



المبارد اليدوية :

(١) المبرد البسط (المبسط).



المبارد هي أدوات عامة للأغراض تستعمل لتشكيل وتنظيف

المشغولات المعدنية عن طريق إزالة طبقة رقيقة منها بواسطة


الأسنان المشكلة على سطحها .

براجل القياس

تنوع البراجل المستخدمة في القياس حسب الأغراض المستعملة .

١- براجل عدل :

هو عبارة عن جناحين مدبوبي الطرف ونهايتهما الأخرى مثبتة ببعضها بمسمار يسمح لها بالانفراج والإقتراب من بعضهما .
كما يجب المحافظة على جودة أطرافهما المدببة دائما .

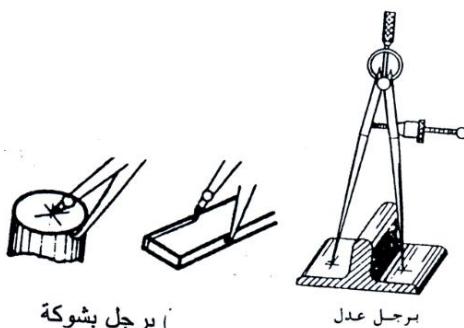

براجل بشوكة

٢- البرجل الخارجي [الكروي] :

ويسمى بالبرجل الكروي ويكون من جناحين مطروقين من الصلب مثبتتين من أحد طرفيهما ثبيتاً مفصلياً والطرفان الآخرين مدبيان على هيئة منقار يلامس الأشياء المراد قياسها .

٣- البرجل الداخلي : [المقص]

يتكون من جناحين مثنى نهايتهما إلى الخارج .

٤- البرجل ذو الجناح [بشوكة] :

مثل البرجل العدل إلا أن أحد طرفيه ذات طرف مثنى إلى الداخل .

**الدقماق الخشب او المطاط :**

يستعمل الدقماق لثنى وتشكيل لوح معدني وبسبب كون رأسها من عادة لينة كالخشب


أو المطاط أو الجلد فانها لاتشوہ قطعة الشغل ، ويتألف القماق من ثلاثة أجزاء (المقبض ، الرأس ، والوجه) والدقماق المسطح وهو على هيئة كتلة خشبية إسطوانية متينة تيت بها اليد عن طريق ثقب ، ويستخدم للتسريح والاستعمال على زهارات الاستعمال.



مقصات الألواح المعدنية اليدوية :

المقصات اليدوية :

تنوع المقصات من حيث الشكل والحجم وستعمل في قص الألواح والشرائح المعدنية التي لا تزيد في السمك عن 1 مم .

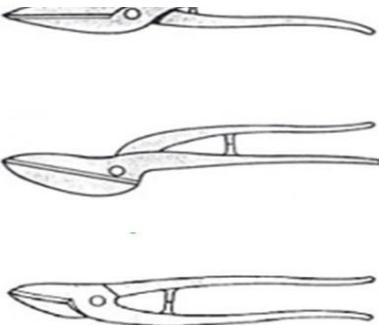

وصف المقص اليدوى :

يصنع عادة من الصلب ويكون من فكين متقابلين معكوسين الوضع يتصلان عند محور مبرشم يتحرك حوله مشطوف كل منهما عكس الآخر ومن أنواعه الآتى :

- ١- المقص ذات الحد المستقيم :
يبلغ طوله من ٣٦ - ٢٠ سم ويكون حده القاطع من ٥ - ١٠ سم ويتوقف طول البدين على سمك المعدن لأن طول الذراع يقلل من الجهد أثناء عملية القص .
- ٢- المقص المنحنى :
مثل المقص المستقيم إلا أن حده القاطع منحنى .

٣- مقص الصانع :

هو مستقيم وحديه القاطع مستقيمان ومدببان من الأمام أما ذراعيه أحدهما مثنى إلى الأسفل والأخر مقوس لراحة اليد للتحكم فيه أثناء التشغيل .

٤- مقص منقار الصقر :

مثـل مقص الصانع إلا أنه أدق وحديه مسلوبان إلى الأمام .

٥- مقص المنجلة :

هو مقص مستقيم مثل السابق ولكنه يختلف بأن ذراعه العلوي عدل أما السفلی مثى يثبت بين فكي المنجلة على أن يكون الذراع العلوي طویل حتى يقل الجهد المطلوب أثناء التشغيل .

٦- مقص بذراع (مقص الترجة) :

يصنع الجسم واليد من الحديد أما الحدين القاطعين فيصنعان من الصلب ، ويكون المقص من حد قاطع مثبت بالقاعدة بواسطة مسامير قلاووظ والحد الثاني متصل برافعة وهو المتحرك حول محور الأرتکاز .

مقص الطلبية :

وهو عبارة عن مقص مجهز بطلبية (فرش) من الحديد الزهر وتوضع الطلبية إما على حامل عبارة عن جانبين بأربع أرجل أو يوضع على الترجة .

**الاستخدام :**


ويستخدم فى قص الشرائح المعدنية والصاج الرفيع من سمك ٢٠.٥ مم :
وهو مزود بجهاز ضبط لضبط عرض الشريط المراد قصه .
وكذا جهاز ليثبت شريط الصاج أثناء عملية القص بواسطة الضغط عليه .

مقص الجيلوتين بضغط القدم :

هذه المقاصات ذات قدرات مختلفة بالنسبة لسمك المعادن الممكن قصها عليها بالنسبة لطول سلاح القص .

الأجزاء الرئيسية :

ويتكون المقص من الأجزاء الرئيسية التالية :

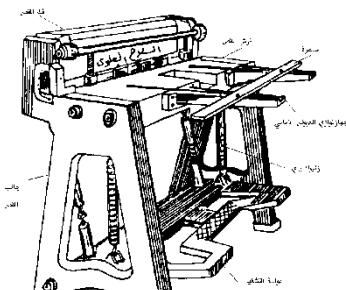

١- قائمى الجانب : يصنعن من الحديد الزهر المسبوك أو الألواح الصلب المشكّلة والمجمعة بالحام ويربط بينهما من أسفل من الأمام والخلف شيكالان (شدادان) ويضمان بينهما من أعلى منضدة القص ومن أسفل دواسة التشغيل بالقدم .

٢- منضدة (فرش المقص) : وتصنع من الحديد الزهر المسبوك المستوى السطح تماماً وترتبط في مكانها بين قائمى الجانب بمسامير قلاؤووظ ليتمكن تحريكها لتعطى ضبطاً أولياً لخلوص السلاح العلوى القاطع ويركب السلاح السفلى القاطع في مكانه خلف المنضدة بحيث يكون موازيًا تماماً لسطح المنضدة وتحت السلاح العلوى ، ومن الأجهزة الملحةة بمنضدة القص .

٣- من الناحية الأمامية للقص يركب جهاز ضبط زوايا القص المستقيم

والمايل وهو عبارة عن زاويتين قائمتين تتحركان بواسطة محاور (بنوز).

٤- من الناحية الخلفية للمنضدة يركب جهاز ضبط العروض والتوازي .

٥- كتلة القص أو فك القطع : هو الداعمة التي تحمل سلاح القص العلوى ، وتحرك بين دليلي إنزالق بين قائمى الجانب فوق منضدة القص ، وهذا الفك يتصل بدواسة القدم (دواسة التشغيل) المركبة من الجانبين تحت منضدة القص والمشدودة لأعلى دائمًا بواسطة ياي (زنبرك) يحمل وزن الدواسة والوصلة وفك القطع .

٦- ضاغط المعدن : هو مرتبط بحركة الفك العلوى ويسبقه بقليل للضغط على المعدن بطول خط القص لمنعه من الحركة عند القص لعدم تشوهه أو إلتوائه .

المقصات الآلية:


مقص الجيلوتين الآلي :

وهذه المقاصات تستمد القدرة الحركية بواسطة القوة الكهربائية عن طريق الطارة اللامركزية (الكستنتر) التي تحرك بقوة العمود الرأسى الذى يتحرك تحت تأثير الطاقة الكهربائية .

الأجزاء الرئيسية :

- ١- قائمى الجانب : يصنعان من الحديد الزهر المسبوك أو لألواح الصلب متصلان من أسفل بشيكالات (شدادات) .
- ٢- المحرك الكهربى : مستمد الحركة من الطاقة الكهربية .
- ٣- طارة لامركزية (إلكسترك عدد ٢) وفائدتها تغذية الحركة الترددية للمقص .
- ٤- عمود الدوران الأفقي وحامل الإلكتسترك .
- ٥- منضدة (فرش المقص) : تصنع من الحديد الزهر ويثبت بها الفك السفلى الثابت .
- ٦- جهاز توازى العروض : الدليل المتحرك لضبط قياسات القص .

عزيزى الطالب: لاتتردد في طلب مساعدة المعلم وقت الحاجة

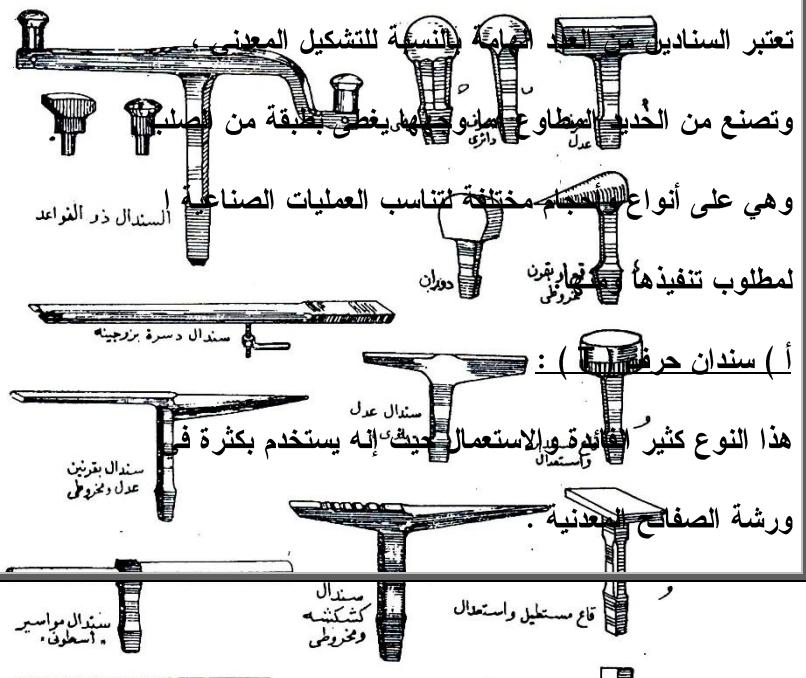سنادين التشكيل

ب) سندان متراش :

ويستخدم في ثنى المعادن إلى زوايا مختلفة وخاصة

في عمل الدسرة وثنى الحافة وغير ذلك من العمليات الصناعية .

ج) سندان الخيزران :

وهو على أنواع مختلفة منها ما يثبت على المنجلة وهو يشبه

سندان حرف (T) ، أحد الطرفين مسطح به تجاويف نصف اسطوانة

لتشكيل سطح المعدن وعمل مجري أو لعمل مواسير من شرائح معدنية

د) سندان الحصان

يستعمل لتركيب وتثبيت قواعد الرؤوس السندين الصغيرة


هـ) سندان تنعم القاع

منه المرربع والمستدير وشبه المنحرف ويستعمل

حسب نوع القاع لنعيم سطح المعدن

ماكينة البرشمة اليدوية :

ماكينة البرشمة اليدوية (زرادية البرشمة) ، وتستخدم في ربط وبرشمة الأسطح الرقيقة وخاصة الألواح المعدنية وتتكون من الأجزاء التالية :

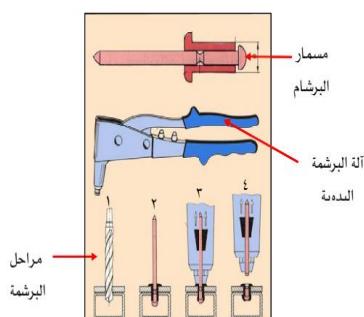

١- رأس زرادية البرشام .


٢- المقبض العلوي .

٣- المقبض السفلي .

٤- لقم البرشام .




ويستعمل في عملية البرشمة بواسطة هذه الماكينة مسامير برشام تصنع غالباً من الألومونيوم أو سبائك

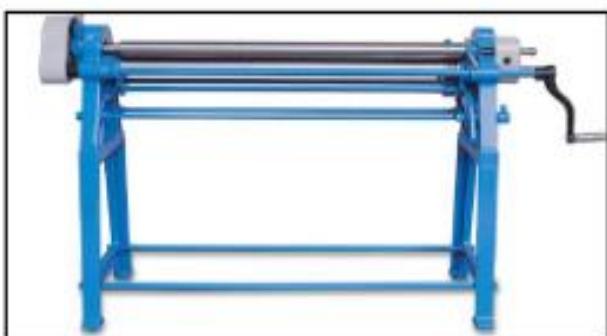ماكينة الدرفيل البدوي:


تتكون من ثلاثة إسطوانات (درافيل) أ ، ب ، ج ،

(أ ، ب) درفيلان مثبتان على محور رأسي واحد وهم الأماميان الدرفيل (أ) ثابت والدرفيل (ب) متحرك لأعلى وأسفل وذلك يمكن ضبطه على مسافة تساوي سمك المعدن وذلك في حالة استعمال الألواح المعدنية الرقيقة ويبقى الدرافيل (ج) في هذه الحالة في وضعة السفلي حتى تتم عملية الاستعمال .

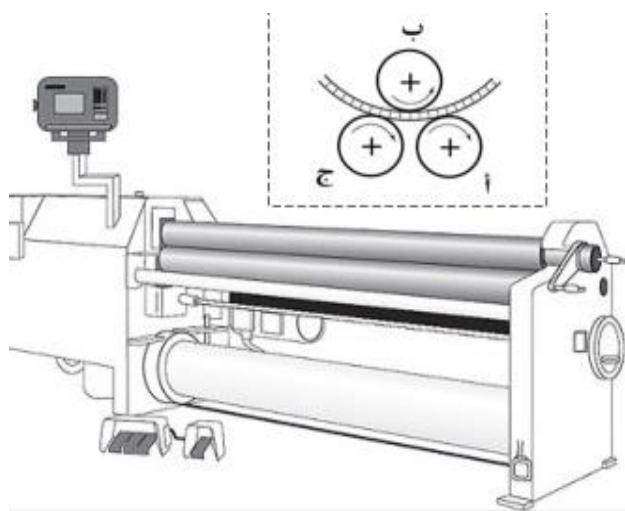ماكينة الدرفيل الآلي :

الدرفيل الآلي يشبه تماما الدرفيل اليدوي وهو أيضا مكون من ثلاثة إسطوانات (درافيل) آلية درفيلان مثبتان على محور رأسي واحد وهم الأماميان ، الدرفيل (أ) ثابت والدرفيل (ب) متحرك لأعلى وأسفل كما في الدرفيل اليدوية ويتم ضبط ارتفاعه يدويا أو آليا حسب نوع الدرفيل ،

أما الدرافيل فتدار آليا عن طريق محرك كهربائي قوي وإمكاناته كبيرة في استعمال أو ثني صفائح بشكل دائري ذات سماكة كبيرة.

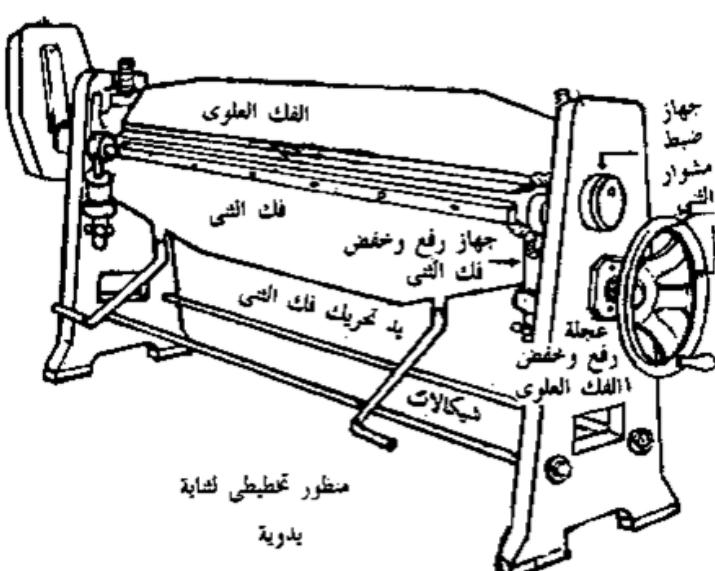الثني اليدوية:أجزاء ماكينة الثني اليدوية :-

١- قائمان جانبيان ويصنعان من الحديد الزهر ويثبتان من أسفل بشيكالين من الصلب الملفوف بالربط بالصواميل .

٢- الفك العلوي الضاغط ويصنع من الحديد الزهر وهو الذي يقوم بثبيت المشغولة أثناء عملية الثني .

٣- الفك السفلي (الفرش) وهو الذي توضع عليه المشغولة ويرتكز عملية الفك العلوي الضاغط .

٤- فك الثني المحوري وهو الذي يقوم بعملية الثني .

٥- أسلحة الثني وتصنع من الصلب المقسى وتثبت في فكوك الثني بواسطة مسامير .

تمرينات عملية على تنفيذ الوصلات المعدنية

التمرين الاول



وصلة معدنية على هيئة اسطوانة قائمة قطعت بمستوى يميل على الافق بزاوية 30° :

المطلوب:

تنفيذ هذه الاسطوانة على قطعة الصاج المعطاه لك؟

الخامات المطلوبة للتمرين:

قطعة من الصاج حسب المقاسات المطلوبة.

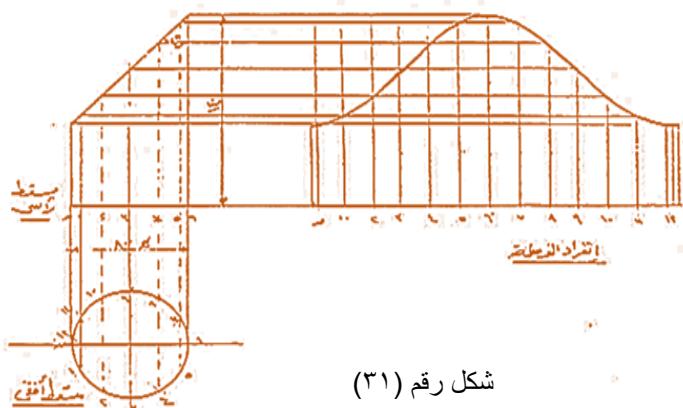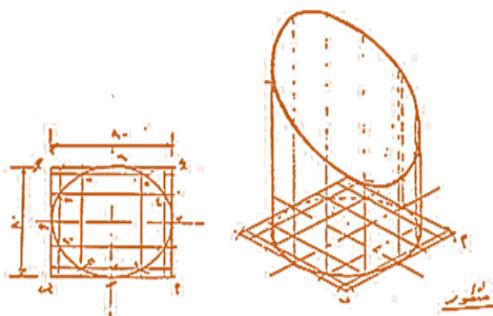

شكل رقم (٣١)

العدد والادوات المستخدمة:

- ١- شوكة عالم .
- ٢- مسطرة معدنية .
- ٣- متر لقياس .
- ٤- سنادين التشكيل .
- ٥- مقص يدوي .
- ٦. ماكينة الدرفل اليدوية.
- ٧. بلوص الدسراة .

خطوات العمل:

- ١- احرص على تطبق قواعد السلامة والصحة المهنية قبل وأثناء العمل .
- ٢- أقرء الرسومات التنفيذية جيداً لمعرفة الابعاد وتصور الشكل النهائي .
- ٣- جهز خامات التمرين حسب المقاسات الموضحة بعد حساب زيادات الدسراة .
- ٤- قص الخامات حسب الرسومات التنفيذية للافرادات الازمة للتنفيذ بعد التأكد من المقاسات (مستخدماً شيلونة للجزء المفرغ).
- ٥- شكل الدسراة لعمل جيوب الشفف القائمة بواسطة آلة الثني .
- ٦- قم بثني الشفف في الجوانب على الخطوط المستقيمة مع استخدام آداة معايدة لعملية ثنى شفف الخطوط المنكسرة .
- ٧- قم بلف جزئي التمرين باستخدام ماكينة الدرفل.

- ٨- استخدم السندان والدقماق في الاماكن التي لا تستطيع استخدام الثنية فيها .
- ٩- ثبت الشفة داخل الجيب وقم بتنقلها بواسطة الدقماق الخشب وجمع التمرين .
- ١٠- نظف ورتب موقع العمل بعد الانتهاء من العمل .



لف الأسطوانة على ماكينة الدرفل



تقفيل الأسطوانة بواسطة بلص الدسرة

التمرين الثاني

وصلة معدنية على هيئة كوع معدني (على شكل زاوية قائمة) يتكون من قطعتين اسطوانية الشكل قطرها ٥٠ ملم وارتفاع كل من القطعتين


٧٠ ملم كما بالشكل رقم (٣٢) :

المطلوب:

١. تفريز هذه الوصلة على قطعة الصاج المعطاه لك؟ .

الخامات المطلوبة للتمرين:

قطعتان من الصاج حسب المقاسات المطلوبة .

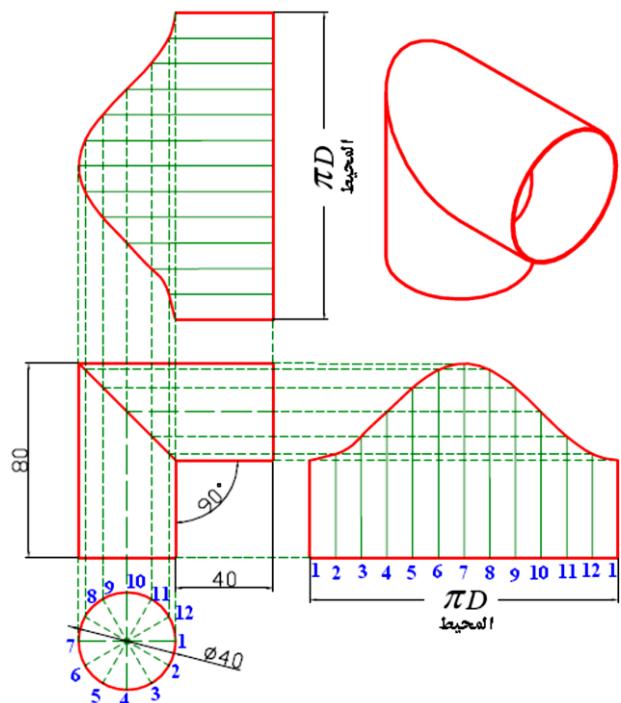

طريقة الحصول على افراد الجزيئين معاً

العدد والأدوات المستخدمة:

- ١- شوكة علام .
- ٢- مسطرة معدنية .
- ٣- متر .
- ٤- سنادين التشكيل .
- ٥- مقص يدوي .
- ٦- ماكينة الدرفيل اليدوية.
- ٧. بلص الدسرة .

خطوات العمل .

- ١ احرص على تطبق قواعد السلامة والصحة المهنية قبل وأثناء العمل .
- ٢ أقرأ الرسومات التنفيذية جيداً لمعرفة الابعاد وتصور الشكل النهائي .
- ٣ جهز خامات التمرين حسب المقاسات الموضحة بعد حساب زيادات الدسرة .
- ٤ قص الخامات حسب الرسومات التنفيذية للافرادات الازمة للتنفيذ بعد التأكد من المقاسات (مستخدماً شبونة للجزء المفرغ) .
- ٥ شكل الدسرة لعمل جيوب الشفاف القائمة بواسطة آلة الثنى .
- ٦ قم بثني الشفاف في الجوانب على الخطوط المستقيمة مع استخدام آداة مساعدة لعملية ثنى شفاف الخطوط المنكسرة .
- ٧ قم بلف جزئي المتررين باستخدام ماكينة الدرفيل .
- ٨ استخدم السنان و الدقماق في الاماكن التي لا تستطيع استخدام الثناية فيها .
- ٩ ثبت الشفة داخل الجيب وقم بتثبيتها بواسطة الدقماق الخشب وجمع التمرين .
- ١٠ نظف ورتب موقع العمل بعد الانتهاء من العمل .
- ١١



شكل رقم (٣٢)

التمرين الثالث


وصلة معدنية على هيئة مشترك من ثلاث قطع إسطوانية متشابهة الأقطار (شكل رقم ٣٣) :

المطلوب:

تنفيذ هذه الوصلة على قطعة الصاج المعطاه لك؟ .

الخامات المطلوبة للتمرين :

قطعتان من الصاج حسب المقاسات المطلوبة .

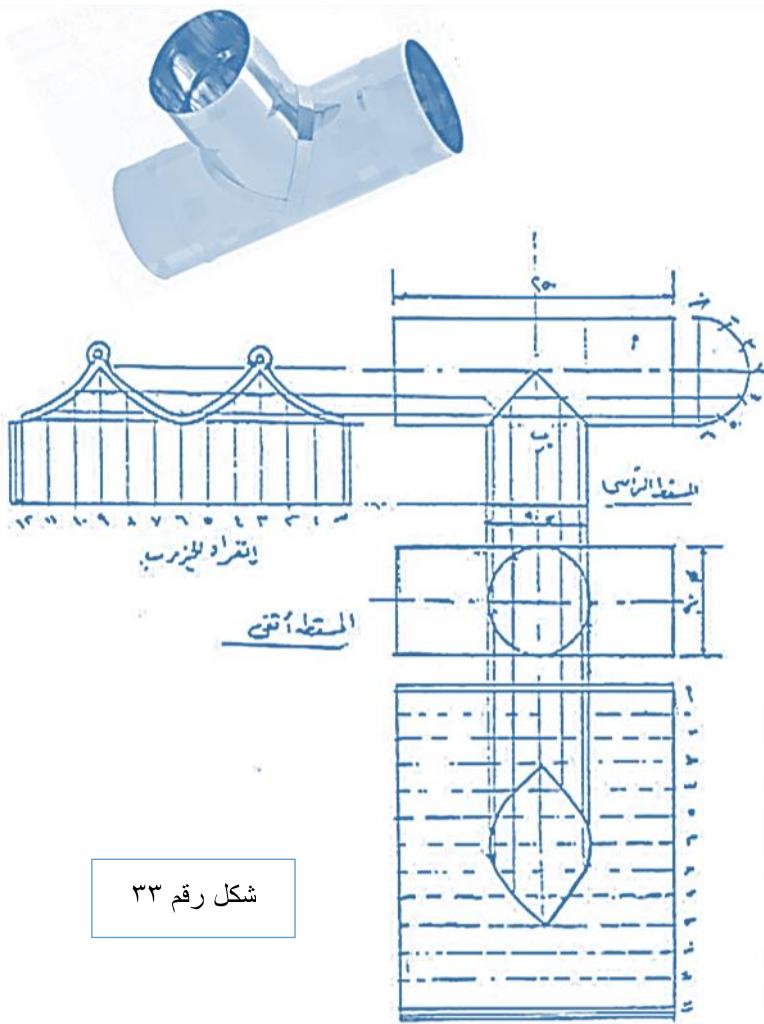

شكل رقم ٣٣

العدد والأدوات المستخدمة :

- ١- شوكة علام .
- ٢- مسطرة معدنية .
- ٣- متر لقياس .
- ٤- سنادين التشكيل .
- ٥- مقص يدوي .
- ٦- ماكينة الدرفل اليدوية .
- ٧- ماكينة برشام يدوية
- ٨- مسامير برشام (ذو الدليل) .
- ٩- معدات اللحام بالكسبي استيلين .
- ١٠- الإزميل .
- ١١- زنبة تحريم .
- ١٢- بلص الدسرا .

تستخدم الدسرا في وصل طرف كل من

الأسطوانة " أ " والأسطوانة " ب " .

تجمع الأسطوانة مع الأسطوانة " ب " بواسطة


مسامير البرشام

لعمل الفتحة الداخلية في المسورة الرئيسية يجب أن تعمل فتحة في الوسط بواسطة الإزميل أو زنبة التحريم لإمكان إدخال المقص

والقص على الخط المرسوم .

خطوات العمل :

- احرص على تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية قبل وأثناء العمل .
- أقرأ الرسومات التنفيذية جيداً لمعرفة الأبعاد وتصور الشكل النهائي .
- جهز خامات التمرين حسب المقاسات الموضحة بعد حساب زيادات الدسرة ..
- شنكرة انفراد الوصلة مع عمل زيادات الوصل .
- عمل الفتحة التي تم تخفيتها داخل الجزء (ب) باستخدام الازميل وذنبة التخريم .
- ثني شفة الدسرة كما سبق من التمارين السابقة
- لف أجزاء التمرين بواسطة درافيل اللف .
- تشبيك الدسرة وتقفيتها بواسطة بلص الدسرة .
- استعمال الجزء (أ) والجزء (ب) بصورة مرضية تماما .
- تجميع التمرين بواسطة مسامير البرشام - (او تجميدها بواسطة لحام الاكسى استيلين) .
- نظف ورتب موقع العمل بعد الانتهاء من العمل .

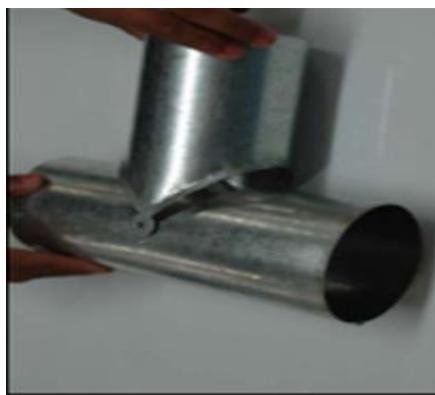

تجميع أجزاء الوصلة




لف الجزء ب من الوصلة على الدرافيل

التمرين الرابع

وصلة معدنية على هيئة مخروط قائم مقطوع بمستوى يميل على القاعدة بزاوية ٣٠ درجة (شكل رقم ٣٤)

المطلوب:

تنفيذ هذا المخروط على قطعة الصاج المعطاه لك؟ .

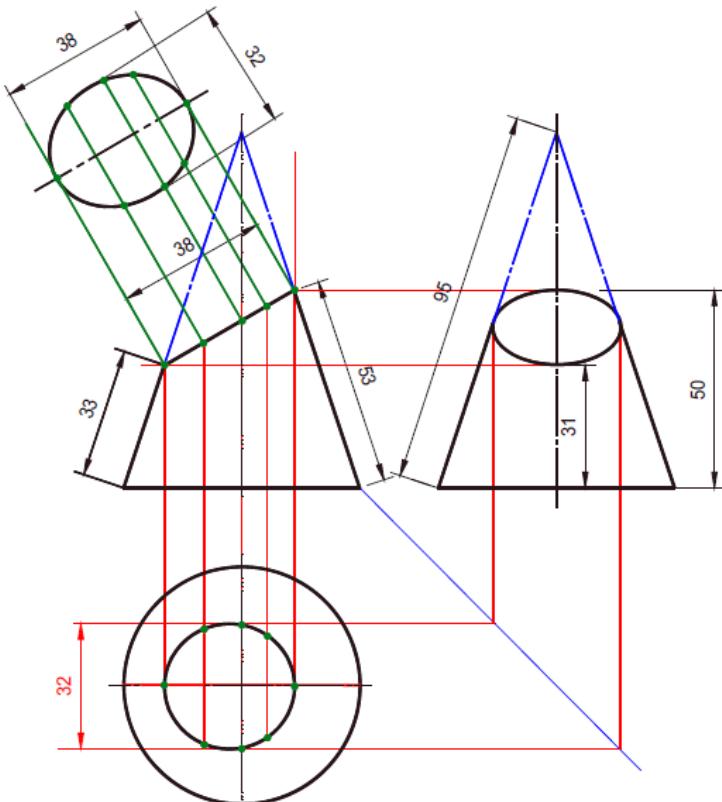

الخامات المطلوبة للتمرين:

قطعة من الصاج حسب المقاسات المطلوبة .

العدد والادوات المستخدمة:

- ١- شوكة علام .
- ٢- مسطرة معدنية .
- ٣- متر لقياس .
- ٤- سندين التشكيل .
- ٥- مقص يدوي .
- ٦. ماكينة الدرفيل اليدوية.
- بلص الدسرا .

خطوات العمل .

١. احرص على تطبق قواعد السلامة والصحة المهنية قبل وأثناء العمل .
٢. أقرأ الرسومات التنفيذية جيداً لمعرفة الابعاد وتصور الشكل النهائي .
٣. جهز خامات التمرين حسب المقاسات الموضحة بعد حساب زيادات الدسرا .
٤. قص الخامات حسب الرسومات التنفيذية للافرادات الازمة للتنفيذ بعد التأكد من المقاسات (مستخدماً شبونة للجزء المفرغ) .
٥. شكل الدسرا لعمل جيوب الشفف القائمة بواسطة آلة الثنى.
٦. قم بثني الشفف في الجوانب على الخطوط المستقيمة مع استخدام آداة معايدة لعملية ثنى شفف الخطوط المنكسرة .
٧. قم بلف جزئي التمرين باستخدام ماكينة الدرفيل.
٨. استخدم السندان والدقماق في الاماكن التي لا تستطيع استخدام الثانية فيها
٩. ثبت الشفة داخل الجيب وقم بتثبيتها بواسطة الدقماق الخشب وجمع التمرين
١٠. نظف ورتب موقع العمل بعد الانتهاء من العمل .

مراحل تشكيل المخروط



اجراء عملية اللف على السنдан المخروطي

اجراء عملية ثني الدسرة على الثانية اليدوية



شكل رقم ٣٤ يبين الشكل النهائي للمخروط

اجراء عملية تفقيل الدسرة بواسطة بلص


التمرين الخامس

عمل هواية من الصاج المجلفن (برقع مدخنة) - (شكل رقم ٣٥)

- ١- تصنُع الهوائيات لاستعمالها كغطاء للمواسير المستخدمة للتهوية وتصريف الغازات والادخنة وغيرها ، وذلك حفظاً لها من الانسداد أو دخول مياه الأمطار إلى داخل مواسير المدخن.
- ٢- أشكال مختلفة من رؤوس المداخل.
- ٣- تصنُع الهوائيات عادة من الصاج المجلفن سمك ٨ مم .
- ٤- يجب أن يكون قطر الأسطوانة أقل من القطر الداخلي للماسورة .
- ٥- يستعمل البرشام في ربط وثبيت الشرائح بالأسطوانة والمخروط العلوي.

خطوات العمل :

١. تقص قطعة صفيحة دائرية بقطر ٢٢٤ مم (الطول الحقيقي لجانب المخروط الذي قطر قاعدته ٢٠٠ مم وارتفاعه ٥٠ مم)
٢. بحسب محيط الدائرة الحقيقي (القطر × النسبة التقريبية) = $3.14 \times 224 = 703$ مم .
٣. بحسب محيط دائرة قاعدة المخروط (القطر * النسبة التقريبية) = $3.14 \times 200 = 628$ مم .
٤. تحسب زاوية الأفراد = $628 \text{ مم} \times 360 \text{ درجة} \times 703 \text{ مم} = 321$ درجة أو ٣٩ درجة متبقية .
٥. نحدد الزاوية المركزية المتبقية ٣٩ درجة ونقسم بقية الزاوية ٣٢١ درجة على ١٢ قسم .
٦. تدوير المخروط الكامل على السنдан .
٧. عمل اسطوانة كاملة وتدويرها على السندان وعمل دسراً ثبيت عصب من ثلاثة جهات وتلحيم بالقصدير وبذلك تكتمل الهواية .
٨. نظف ورتب موقع العمل بعد الانتهاء من العمل .


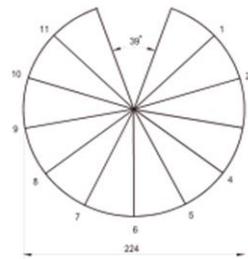


شكل رقم ٣٥ يبين الشكل النهائي للمدخنة

التمرين السادس

عمل وصلة تحويلية من مربع إلى دائرة بمركزة، بواسطة الشناية (شكل رقم ٣٦) :

المطلوب:

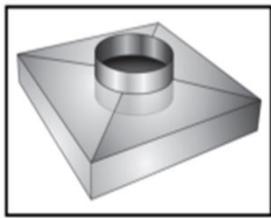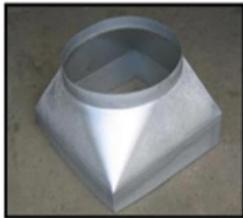

تنفيذ هذه الوصلة على قطعة الصاج المعطاه لك ؟ .

الخامات المطلوبة للتمرين :

قطعة من الصاج حسب المقاسات المطلوبة .

العدد والأدوات المستخدمة :

٤- سنادين التشكيل .


٢- مسطرة معدنية .

١- شوكة علام .

٥- مقص يدوي .

٦. ماكينة الدرفيل اليدوية.

٧. بلص الدسرا .

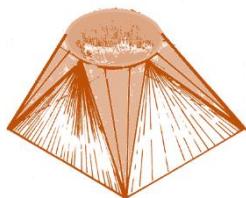

شكل رقم ٣٦ يبين منظور الوصلة

خطوات العمل .

١. احرص على تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية قبل وأثناء العمل .
٢. أقرأ الرسومات التنفيذية جيداً لمعرفة الأبعاد وتصور الشكل النهائي .
٣. جهز خامات التمرين حسب المقاسات الموضحة بعد حساب زيادات الدسرا .
٤. قص الخامات حسب الرسومات التنفيذية للافرادات الازمة للتتنفيذ بعد التأكد من المقاسات (مستخدماً شبونة للجزء المفرغ) .
٥. اثنى زيادات الدسرا .

٦. اضبط آلة الثني على زاوية 22° وابداً بثني خطوط الشنكرة من (صفر - أ) إلى (١٢ - د) وعندما يلتقي طرفا الانفراد قم بتعشيق الدسرا وقفلها بواسطة بلص الدسرا
٧. إستعمل السندان المسلوب وقم بتعيم الأركان لجعل الفوهة الدائرية مستديرة تماماً والأركان ملفوفة وناعمة.
٨. نظف ورتب موقع العمل بعد الانتهاء من العمل .



تفقيل الوصلة بالسرة



تجميع أسطوانة مع الوصلة

تنفيذ أركان القرص المعدنية

تنفيذ بعض أركان القرص المعدنية ذات الثنائيات (قائمة - موازية - مائلة - قوسية) بزوايا مختلفة

طريقة التجحيف والترجيل

الثبات الحدية القائمة الزوايا :

تشكل هذه المسطحات في نهايتها الطرفية عمليات الشي والطي بقصد الحصول على تكوينات مختلفة للقطع المكونة للمنتج والتي تجمع بعد ذلك للحصول على المنتج النهائي.

و قبل إجراء عمليات تشكيل مكونات المنتج يجدر بنا أن ندرس جانبا من طرق الحصول على أفرادات الثنائيات ذات المقاطع الحدية القائمة أو المائلة سواء للداخل أو للخارج وأحياناً بالثنائيات القوسية و تختلف زوايا سطح الجزء المراد تجسيمه بين قائمة أو حادة أو منفرجة ذات رأس حديه كذلك أو قوسية الناصية .

ويتم التنفيذ طبقاً للعمليات التالية :

١- الشنكرة على الصاج بواسطة الزاوية القائمة والشنكار .

١. تفريغ الزاوية الخارجية (قص الجزء الفاقد) بواسطة المقص اليدوي .
٢. الاستعمال لقطعة الصاج بعد التفريغ على زهرة الاستعمال وبواسطة الدفقام الخشب أو الكاوتشوك .
٣. ثني الطرفين (الشفتان) بزاوية مقدارها ٩٠° على ماكينة الثانية .
٤. تفليل الطرفين (الشفتان) بعد الثني للاستعمال وتفليل الزاوية بواسطة الجاكوش والسندال .
٥. لحام الزاوية (الناصية) بعد التفليل بواسطة الأوكسي استيلين .

التمرين السابع

ركن قرصة معدنية مربعة زاوية السطح ٩٠° تحتوي على ثنيات قائمة وموازية (شكل رقم ٣٧) .

المطلوب:

تنفيذ هذا الركن على قطعة الصاج المعطاه لك؟ .

الخامات المطلوبة للتمرين :


قطعة من الصاج حسب المقاسات المطلوبة .

العدد والادوات المستخدمة :

- | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| ٤- الزاوية القائمة . | ٢- مسطرة معدنية . | ٣- متر للقياس. |
| ٨. الدقماق الخشب أو الكاوتشوك . | ٦. الشنكار. | ٧. معدات لحام الاكسى استيلين . |
| ٥- مقص يدوى . | | |
| ٩ . زهرة الاستعمال . | | |
| ١٠ . ماكينة الثانية اليدوية . | | |

خطوات العمل .


١. احرص على تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية قبل وأثناء العمل .
٢. أقرأ الرسومات التنفيذية جيداً لمعرفة الأبعاد وتصور الشكل النهائي .
٣. جهز خامات التمرين حسب المقاسات الموضحة .
٤. قم بإجراء عملية الشنكرة على الصاج بخطوط متعمدة ومتقاطعة . بواسطة الزاوية القائمة والشنكار.
٥. قص الخامات حسب الرسومات التنفيذية للأفرادات الازمة للتنفيذ بعد التأكد من المقاسات مستخدماً شبلونة للجزء المفرغ ، (تفريغ الزاوية الخارجية) قص الجزء الفاقد بواسطة المقص اليدوي ..
٦. قم بعملية الاستعمال لقطعة الصاج بعد التفريغ على زهرة الاستعمال . بواسطة الدقماق الخشب أو الكاوتشوك .
٧. اثنى الأطراف (الشف) بزاوية ٩٠° على ماكينة الثانية .
٨. قم بتفعيل الأطراف (الشف) بعد الثنى للاستعمال وتفعيل الزوايا بواسطة الجاكوش والسندال .
٩. قم بلحام الزاوية (الناصية) بعد التفقيل بواسطة اللحام بالأكسى استيلين .
١٠. نظف ورتب موقع العمل بعد الانتهاء من العمل .

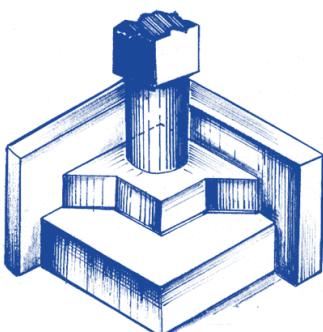

اسطمه لتفريغ الاركان
حسب شكل الجزء المفرغ

خطوات تشكيل الثنيات على الثانية اليدوية :

اخراج مقاس الثنية من ١ : ٢ خارج الفكين العلوي والسفلي واداره عجله الفك العلوي حتى يضغط على السطح

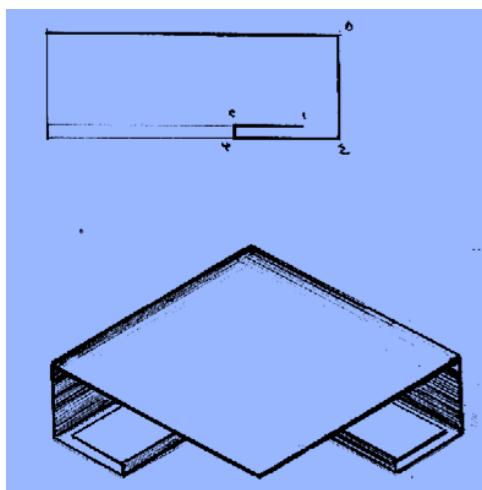


شكل رقم ٣٧ يبين الشكل منظور ركن القرصنة

الخطوة الأولى: رفع فك الثني المحوري لعمل الثنية المطوية باقصى زاوية انلاق

الخطوة الثانية: نزول الفك العلوي المتحرك لتشكيل ١ : ٢ ، ٢ : ٣ .

الخطوة الثالثة: تشكيل الثنية من ٣ : ٤ .

الخطوة الرابعة تشكيل الثنية من ٤ : ٥ .

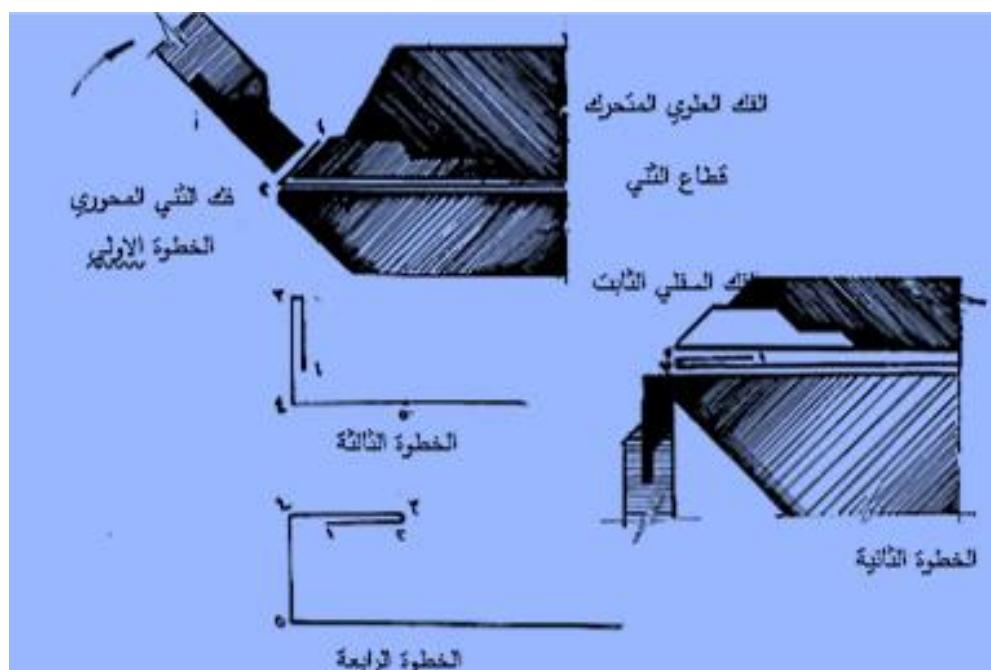

اجراء مراحل الثني بالثانية اليدوية

التمرين الثامن

ركن قرصة معدنية مربعة زاوية السطح ٩٠ ° تحتوي على ثنيات قائمة وموازية (شكل رقم ٣٨) .

المطلوب:

تنفيذ هذا الركن على قطعة الصاج المعطاه لك ؟ .

الخامات المطلوبة للتمرين :

قطعه من الصاج حسب المقاسات المطلوبة .


العدد والادوات المستخدمة :

- | | | | |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| ١— شوكة علام . | ٢— مسطرة معدنية . | ٣— متر للقياس. | ٤— الزاوية القائمة . |
| ٥— مقص يدوي . | ٦. الشنكار. | ٧. معدات لحام الاكسى استيلين . | ٨. الدقماق الخشب أو الكاوتشوك . |
| ٩ . زهرة الاستعمال . | ١٠ . ماكينة الثبابة اليدوية . | | |

خطوات العمل .

١. احرص على تطبق قواعد السلامة والصحة المهنية قبل وأثناء العمل .
٢. أقرأ الرسومات التنفيذية جيداً لمعرفة الأبعاد وتصور الشكل النهائي .
٣. جهز خامات التمرين حسب المقاسات الموضحة .
٤. قم بإجراء عملية الشنكرة على الصاج بخطوط متعمدة ومتناطة . بواسطة الزاوية القائمة والشنكار .
٥. قص الخامات حسب الرسومات التنفيذية للافرادات اللازمة للتنفيذ بعد التأكد من المقاسات مستخدماً شبونة للجزء المفرغ ، (تفريغ الزاوية الخارجية) قص الجزء الفاقد بواسطة المقص اليدوي ..
٦. قم بعملية الاستعمال لقطعة الصاج بعد التفريغ على زهرة الاستعمال . بواسطة الدقماق الخشب أو الكاوتشوك .
٧. اثني الأطراف (الشف) بزاوية ٩٠ ° على ماكينة الثبابة .
٨. قم بتفصيل الأطراف (الشف) بعد الثني للاستعمال وتفصيل الزوايا بواسطة الجاكوش والسدانل .
٩. قم بلحام الزاوية (الناصية) بعد التفصيل بواسطة اللحام بالأكسى استيلين .

١٠. نظف ورتب موقع العمل بعد الانتهاء من العمل .

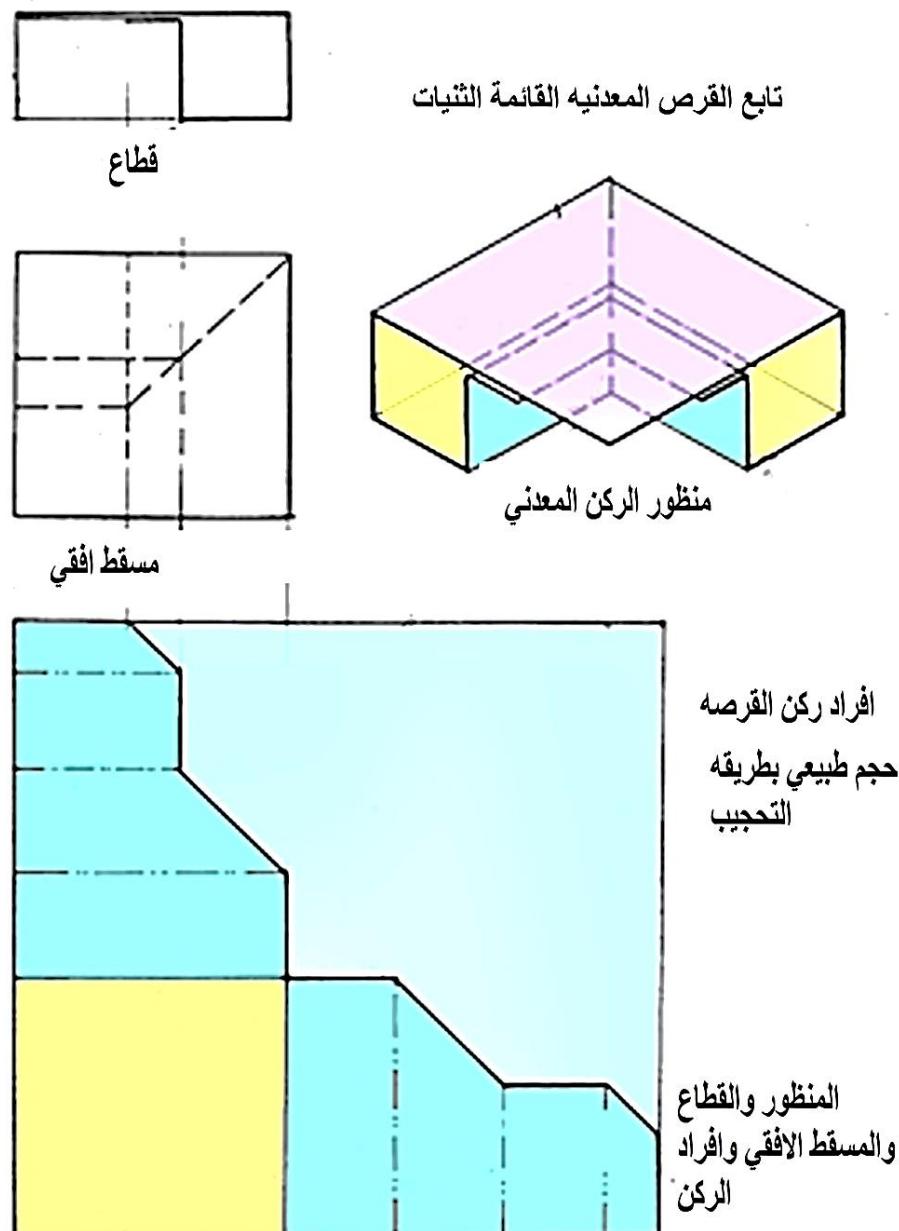

شكل رقم ٣٨ يبين المنظر والمسقط والأفراد لركن القرصة

ركن قرصة معدنية مربعة زاوية السطح ٩٠ ° تحتوى على ثبات قائمة وموازية (شكل رقم ٣٩) .

المطلوب:

تنفذ هذا الركن على قطعة الصاج المعطاه لك ؟ .

الخامات المطلوبة للتمرين :


قطعة من الصاج حسب المقاسات المطلوبة .

العدد والادوات المستخدمة :

- | | | |
|--|---------------------------------|----------------|
| ١- شوكة علام . | ٢- مسطرة معدنية . | ٣- متر للقياس. |
| ٤- الزاوية القائمة . | ٥- مقص يدوي . | ٦. السنكار. |
| ٧. معدات لحام الاكسى استيلين . | ٨. الدقماق الخشب أو الكاوتشوك . | |
| ٩ . زهرة الاستعمال . ١٠ . ماكينة الثانية اليدوية . | | |

خطوات العمل .

١. احرص على تطبق قواعد السلامة والصحة المهنية قبل وأثناء العمل .
٢. أقرأ الرسومات التنفيذية جيداً لمعرفة الأبعاد وتصور الشكل النهائي .
٣. جهز خامات التمرين حسب المقاسات الموضحة .
٤. قم بإجراء عملية الشنكرة على الصاج بخطوط متعمدة ومتقاطعة . بواسطة الزاوية القائمة والشنكار .
٥. قص الخامات حسب الرسومات التنفيذية للافرادات اللازمة للتنفيذ بعد التأكد من المقاسات مستخدماً شبلونة الجزء المفرغ ، (تفريغ الزاوية الخارجية) قص الجزء الفاقد بواسطة المقص اليدوي ..
٦. قم بعملية الاستعمال لقطعة الصاج بعد التفريغ على زهرة الاستعمال . بواسطة الدقماق الخشب أو الكاوتشوك .
٧. اثنى الأطراف (الشف) بزاويا ٩٠ ° على ماكينة الثانية .
٨. قم بتفقيل الأطراف (الشف) بعد الثنى للاستعمال وتفقيل الزوايا بواسطة الجاكوش والسندال .
٩. قم بلحام الزاوية (الناصية) بعد التفقيل بواسطة اللحام بالأكسى استيلين .
١٠. نظف ورتب موقع العمل بعد الانتهاء من العمل .

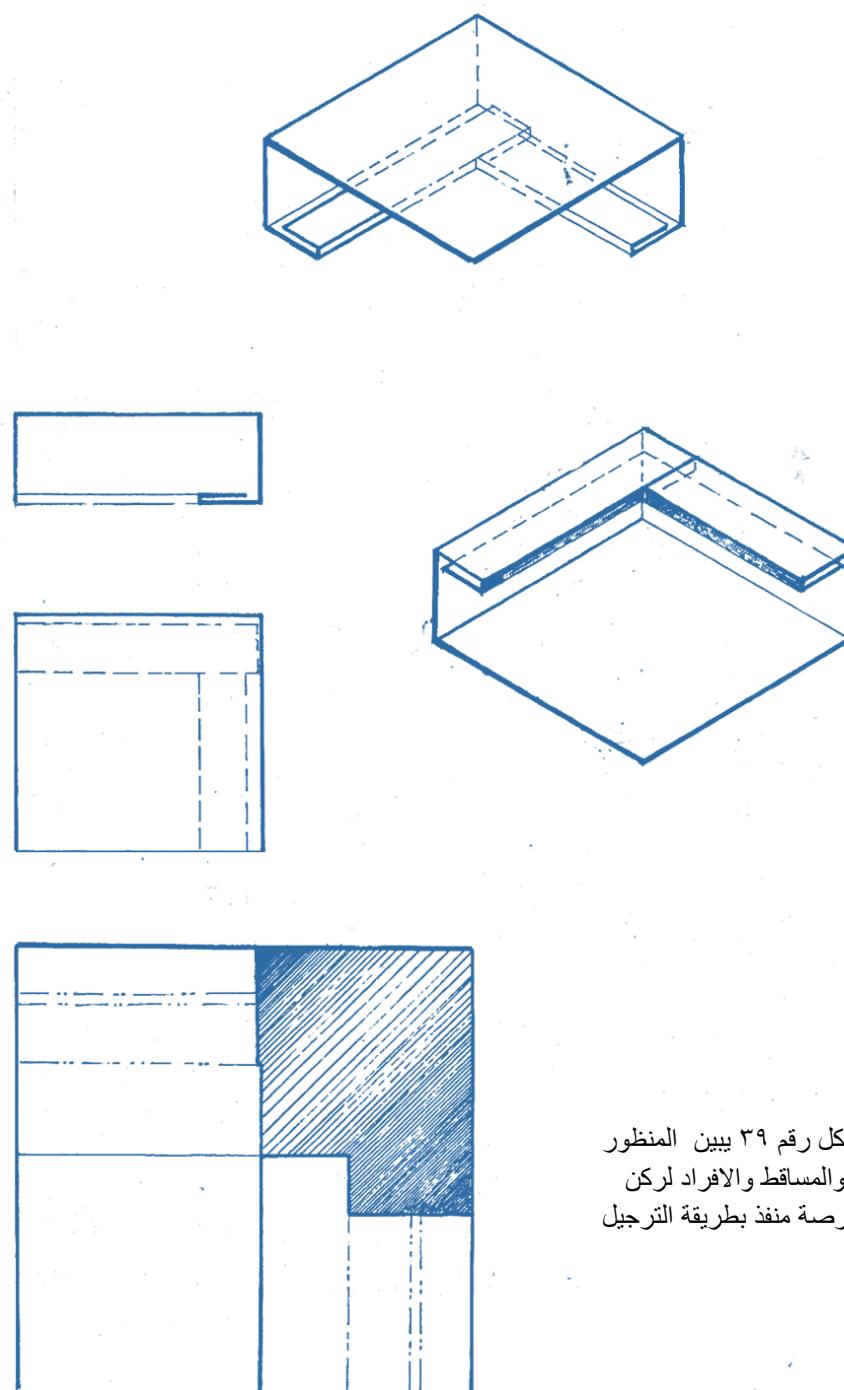

شكل رقم ٣٩ يبين المنظور
والمساقط والأفراد لركن
القرصية منفذ بطريقة الترجيل

التمرين العاشر

ركن قرصية معدنية مربعة زاوية السطح ٩٠° تحتوى على ثنيات مائلة وموازية (شكل رقم ٤٠)

المطلوب:

تنفيذ هذا الركن على قطعة الصاج المعطاه لك ؟

الخامات المطلوبة للتمرين :


قطعة من الصاج حسب المقاسات المطلوبة .

العدد والادوات المستخدمة :

- | | | | |
|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| ١- شوكة علام . | ٢- مسطرة معدنية . | ٣- متر للقياس. | ٤- الزاوية القائمة . |
| ٥- مقص يدوي . | ٦. الشنكار. | ٧. معدات لحام الاكسى استيلين . | ٨. الدقماق الخشب أو الكاوتشوك . |
| ٩ . زهرة الاستعمال . ١٠ . ماكينة الثانية اليدوية . | | | |

خطوات العمل .

١. احرص على تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية قبل وأثناء العمل .
٢. أقرأ الرسومات التنفيذية جيداً لمعرفة الإبعاد وتصور الشكل النهائي .
٣. جهز خامات التمرين حسب المقاسات الموضحة .
٤. قم بإجراء عملية الشنكرة على الصاج بخطوط متعمدة ومتقاطعة . بواسطة الزاوية القائمة والشنكار .
٥. قص الخامات حسب الرسومات التنفيذية للافرادات اللازمة للتنفيذ بعد التأكد من المقاسات مستخدماً شبلونة للجزء المفرغ ، (تفريغ الزاوية الخارجية) قص الجزء الفاقد بواسطة المقص اليدوي..
٦. قم بعملية الاستعمال لقطعة الصاج بعد التفريغ على زهرة الاستعمال. بواسطة الدقماق الخشب أو الكاوتشوك.
٧. اثني الأطراف (الشفف) (الشفف) بزاوية ٩٠ على ماكينة الثانية .
٨. قم بتقفيل الأطراف (الشفف) بعد الثنائي للاستعمال وتقفيل الزوايا بواسطة الجاكوش والسندال.
٩. قم بلحام الزاوية (الناصية) بعد التقفيل بواسطة اللحام بالأكسى استيلين .
١٠. نظف ورتب موقع العمل بعد الانتهاء من العمل .

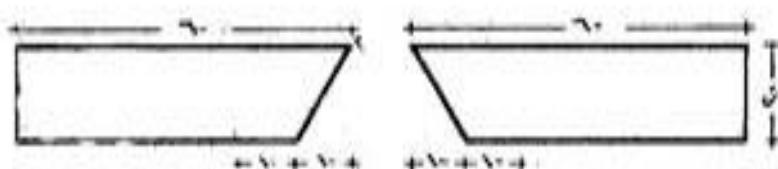

التمرين الحادي عشر

تقابل السقف مع الجانب على هيئة زاوية قائمة يحتوى على ثنيات قائمة وموازية (شكل رقم ٤١)

المطلوب:

تنفيذ هذا التقابل على قطعة الصاج المعطاه لك ؟ .

الخامات المطلوبة للتمرين :


قطعة من الصاج حسب المقاسات المطلوبة .

العدد والادوات المستخدمة :

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| ٤- الزاوية القائمة . | ٢- مسطرة معدنية . |
| ٥- مقص يدوي . | ٣- متر للفياس. |
| ٦. الشنكار. | ٧. معدات لحام الاكسى استيلين . |
| ٨. الدقماق الخشب أو الكاوتشوك . | ٩ . زهرة الاستعمال . |
| | ١٠ . ماكينة الثانية اليدوية . |

خطوات العمل .

١. احرص على تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية قبل وأثناء العمل .
٢. أقرأ الرسومات التنفيذية جيداً لمعرفة الأبعاد وتصور الشكل النهائي .
٣. جهز خامات التمرين حسب المقاسات الموضحة .
٤. قم بإجراء عملية الشنكرة على الصاج بخطوط متعمدة ومتقاطعة . بواسطة الزاوية القائمة والشنكار .
٥. قص الخامات حسب الرسومات التنفيذية للافرادات اللازمة للتنفيذ بعد التأكد من المقاسات مستخدماً شبلونة للجزء المفرغ ، (تفريغ الزاوية الخارجية) قص الجزء الفاقد بواسطة المقص اليدوي ..
٦. قم بعملية الاستعمال لقطعة الصاج بعد التفريغ على زهرة الاستعمال . بواسطة الدقماق الخشب أو الكاوتشوك .
٧. اثنى الأطراف الأطراف (الشف) بزاويا ٩٠ على ماكينة الثانية .
٨. قم بثني طرفي السقف مع الجانب لتشكيل الزاوية المطلوبة .
٩. قم بتفعيل الأطراف (الشف) بعد الثنى للاستعمال وتفعيل الزوايا بواسطة الجاكوش والسندال .
١٠. قم بلحام الزاوية (الناصية) بعد التفقيط بواسطة اللحام بالأكسى استيلين .
١١. نظف ورتّب موقع العمل بعد الانتهاء من العمل .

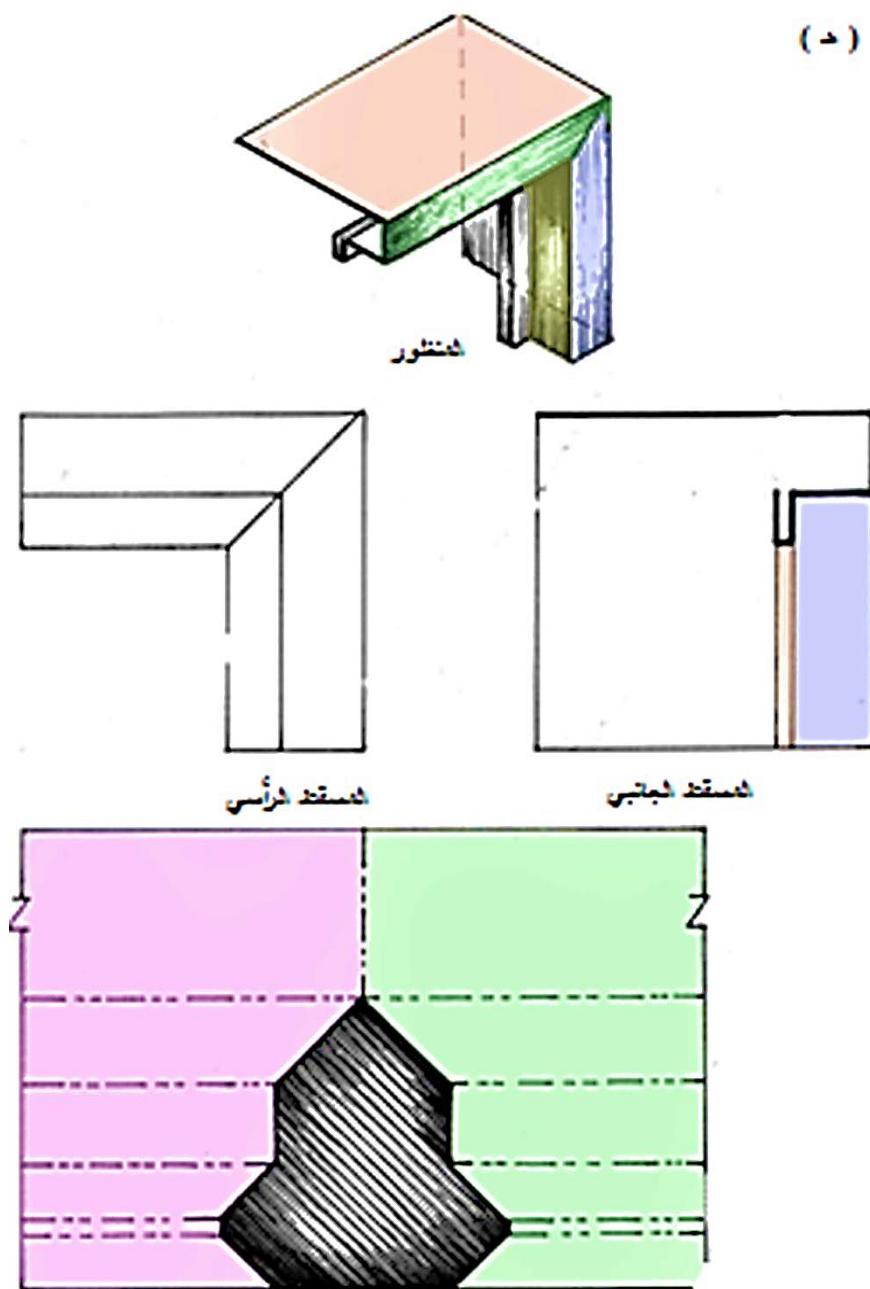

شكل رقم ٤١ يبين المنظور والمساقط والافراد لتقابل السقف مع الجانب

التمرين الثاني عشر

اتصال لتقابل السقف مع الجانب على هيئة زاوية قائمة يحتوى على ثنيات مائلة وموازية (شكل رقم ٤٢)

المطلوب:

تنفيذ هذا التقابل على قطعة الصاج المعطاه لك ؟ .

الخامات المطلوبة للتمرين :


قطعة من الصاج حسب المقاسات المطلوبة .

العدد والادوات المستخدمة :

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| ١- شوكة علام . | ٢- مسطرة معدنية . |
| ٣- متر للقياس. | ٤- الزاوية القائمة . |
| ٥- مقص يدوي . | ٦. الشنكار. |
| ٧. معدات لحام الاكسى استيلين . | ٨. الدفقام الخشب أو الكاوتشوك . |
| ٩ . زهرة الاستعمال . | ١٠ . ماكينة الثبابة اليدوية . |

خطوات العمل .

١. احرص على تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية قبل وأثناء العمل .
٢. أقرأ الرسومات التنفيذية جيداً لمعرفة الأبعاد وتصور الشكل النهائي .
٣. جهز خامات التمرين حسب المقاسات الموضحة .
٤. قم بإجراء عملية الشنكرة على الصاج بخطوط متعمدة ومتقاطعة . بواسطة الزاوية القائمة والشنكار .
٥. قص الخامات حسب الرسومات التنفيذية للافرادات اللازمة للتنفيذ بعد التأكد من المقاسات مستخدماً شبونة للجزء المفرغ ، (تفريغ الزاوية الخارجية) قص الجزء الفاقد بواسطة المقص اليدوي ..
٦. قم بعملية الاستعمال لقطعة الصاج بعد التفريغ على زهرة الاستعمال. بواسطة الدفقام الخشب أو الكاوتشوك.
٧. اثني الأطراف الأطراف (الشف) بزاويا ٩٠ على ماكينة الثبابة .
٨. قم بثني طرفي السقف مع الجانب لتشكيل الزاوية المطلوبة .
٩. قم بتفقيل الأطراف (الشف) بعد الثني للاستعمال وتفقيل الزوايا بواسطة الجاكوش والسندال.
١٠. قم بلحام الزاوية (الناصية) بعد التفقيل بواسطة اللحام بالأكسى استيلين .
١١. نظف ورتّب موقع العمل بعد الانتهاء من العمل .

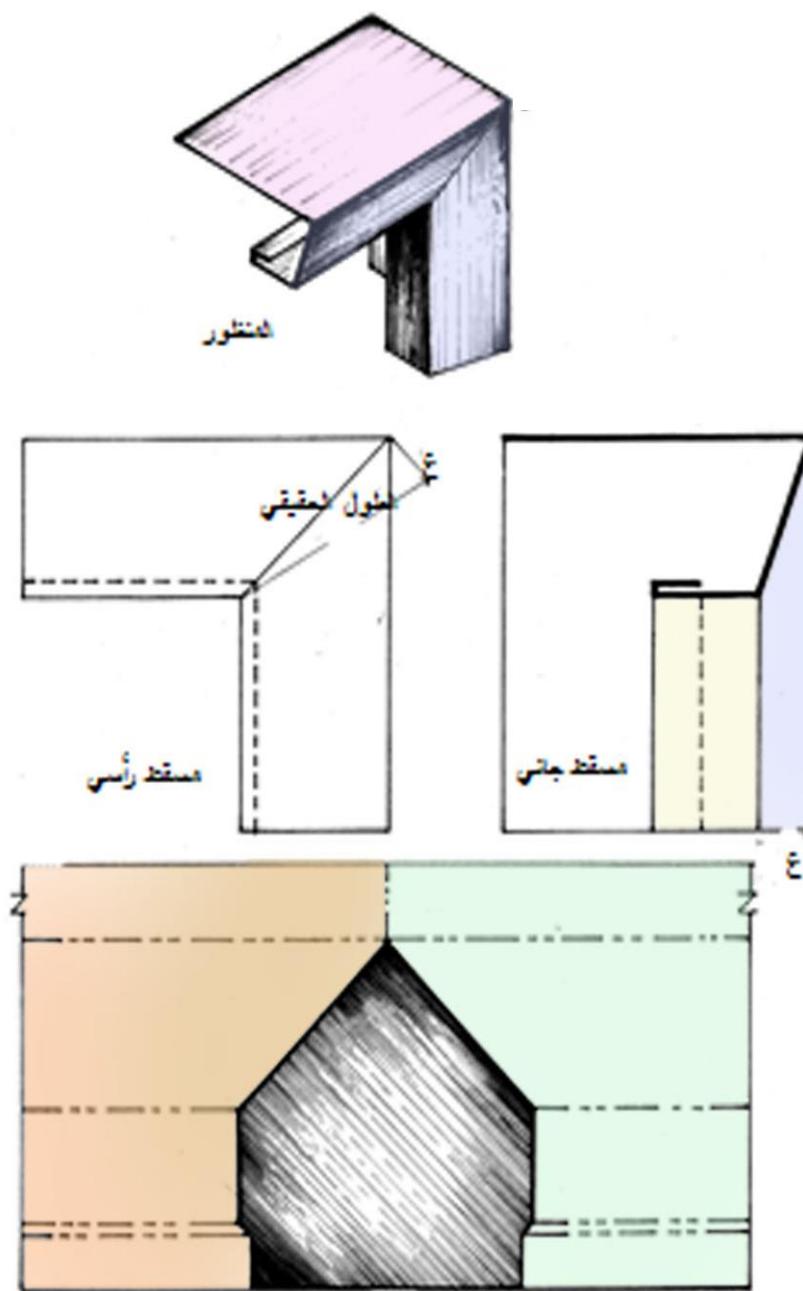


شكل رقم ٤٢ يبين المنظور والمساقط والأفراد لتقابل السقف مع الجانب

تشكيل المقاطع المفتوحة في الأعواد المعدنية

التمرين الثالث عشر

(تشكيل عود معدني على هيئة زاوية قائمة حسب القطاع المطلوب) - (شكل رقم ٤٣)

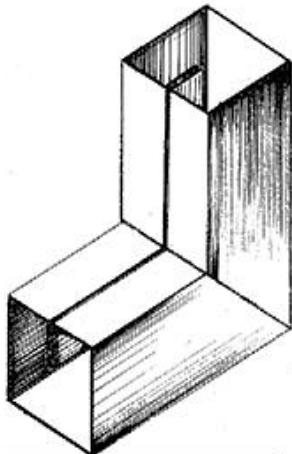المطلوب:

شكل رقم (٤٣) المنظور الهندسي

تنفيذ هذا العود على قطعة الصاج المعطاه لك؟الخامات المطلوبة للتمرين :

قطعة من الصاج حسب المقاسات المطلوبة .

العدد والادوات المستخدمة :

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| ١- شوكة علام . | ٢- مسطرة معدنية . |
| ٣- متر لليقياس. | ٤- الزاوية . |
| ٥. مقص يدوي . | ٦. الشنكار . |
| ٧. معدات لحام الاكسى استيلين . | ٨. الدقماق الخشب أو الكاوتشوك . |
| ٩. زهرة الاستعمال . | ١٠. ماكينة الثانية اليدوية . |

خطوات العمل .

١. احرص على تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية قبل وأثناء العمل .
٢. أقرأ الرسومات التنفيذية جيداً لمعرفة الإبعاد وتصور الشكل النهائي .
٣. جهز خامات التمرين حسب المقاسات الموضحة .
٤. قم بإجراء عملية الشنكرة على الصاج بخطوط متعمدة ومتقاطعة . بواسطة الزاوية القائمة والشنكار .
٥. قص الخامات حسب الرسومات التنفيذية للافرادات اللازمة للتنفيذ بعد التأكد من المقاسات مستخدماً شبونة الجزء المفرغ ، (تفريغ الزاوية الخارجية) قص الجزء الفاقد بواسطة المقص اليدوي ..
٦. قم بعملية الاستعمال لقطعة الصاج بعد التفريغ على زهرة الاستعمال . بواسطة الدقماق الخشب أو الكاوتشوك .

تشكيل القطاع على الثانية اليدوية : يتم تشكيل القطاع على الثانية اليدوية على النحو التالي :

أ- تشكيل الخطوة الاولى للثانية من ١ : ٢ .

ب- تشكيل الخطوة الثانية من ٢ : ٣ .

ت- تشكيل الخطوة الثالثة للثانية من ٣ : ٤ .

ث- قلب القطاع وتشكيل الثنية من ٧ : ٨ .


ج- لتشكيل الثنية من ٧ : ٨ يستخدم سلاح مساعد على شكل حرف T .

ح- انهاء تشكيل القطاع بعمل الثنية من ٥ : ٦ .

خ- يثنى القطاع المشكل من خط المنتصف الى زاوية قائمة فيكون العود من قطعة واحدة على زاوية ٩٠° .










٧. قم بلحام الزاوية (الناصية) بعد التففييل بواسطة اللحام بالأكسى أستيلين .

٨. نظف ورتب موقع العمل بعد الانتهاء من العمل .

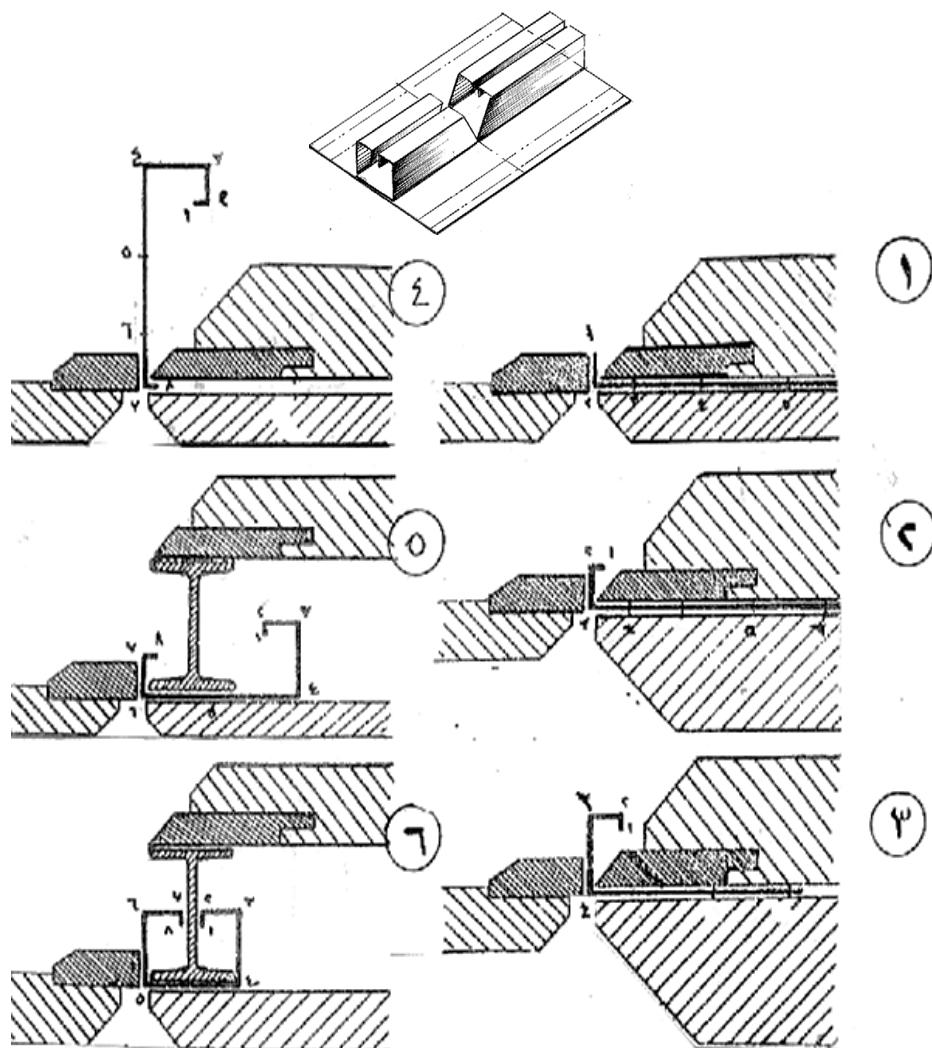

اجراء مراحل الثني بالثانية اليدوية

تنفيذ نفس قطاع العود بطريقة الترجيل .

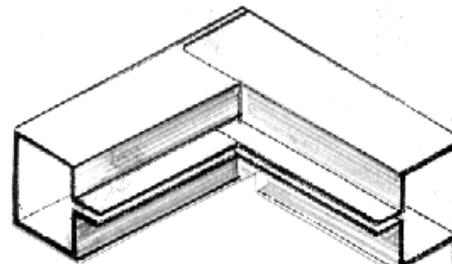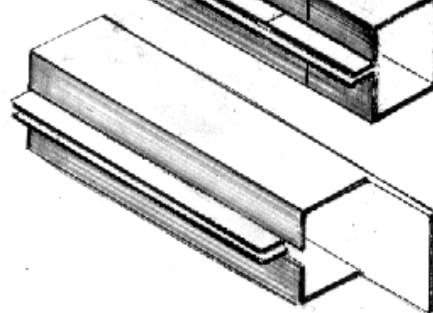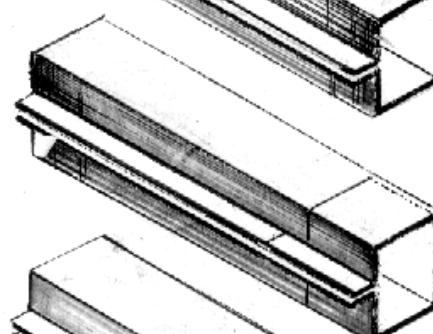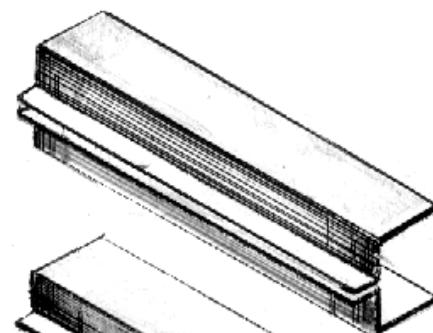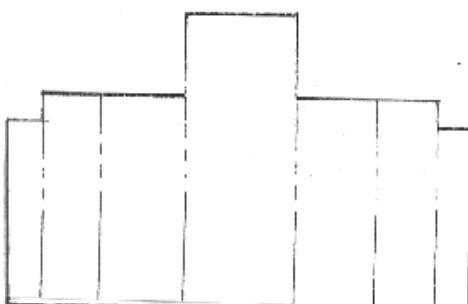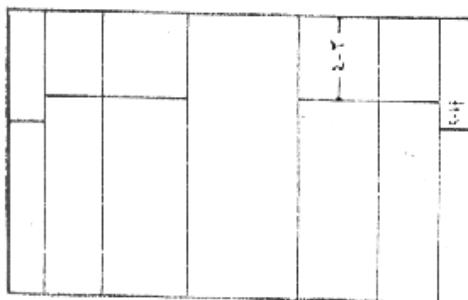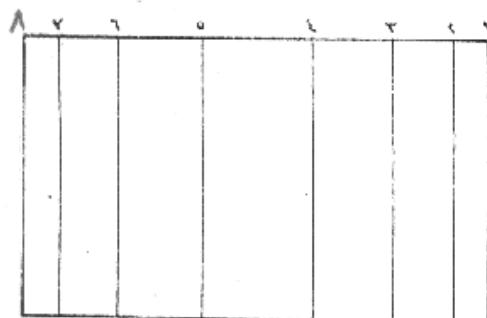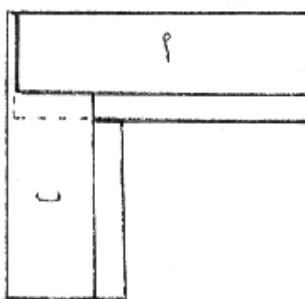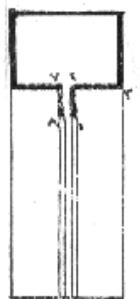

القواعد والأرجل المسقوبة القائمة والمائلة

تشكيل احدى الأرجل المعدنية المسقوبة على هيئة هرم رباعي ناقص حسب القطاع المطلوب (شكل رقم ٤)

المطلوب:

تنفيذ هذه الرجل على قطعة الصاج المعطاه لك ؟ .

الخامات المطلوبة للتمرين :


قطعة من الصاج حسب المقاسات المطلوبة .

العدد والأدوات المستخدمة :

- ١- شوكة علام .
- ٢- مسطرة معدنية .
- ٣- متر للقياس.
- ٤- الزاوية القائمة .
- ٥- مقص يدوي .
- ٦. السنكار.
- ٧. معدات لحام الاكسى استيلين .
- ٨. الدقماق الخشب أو الكاوتشوك .
- ٩ . زهرة الاستعمال .
- ١٠ . ماكينة الثبابة اليدوية .

خطوات العمل .

١. احرص على تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية قبل وأثناء العمل .
٢. أقرأ الرسومات التنفيذية جيداً لمعرفة الإبعاد وتصور الشكل النهائي .
٣. جهز خامات التمرين حسب المقاسات الموضحة .
٤. قم بإجراء عملية الشنكرة على الصاج بخطوط متعددة ومتقاطعة . بواسطة الزاوية القائمة والشنكار .
٥. قص الخامات حسب الرسومات التنفيذية للافرادات اللازمة للتنفيذ بعد التأكد من المقاسات مستخدماً شبلونة للجزء المفرغ ، (تفريغ الزاوية الخارجية) قص الجزء الفاقد بواسطة المقص اليدوي ..
٦. قم بعملية الاستعمال لقطعة الصاج بعد التفريغ على زهرة الاستعمال . بواسطة الدقماق الخشب أو الكاوتشوك .
٧. اثنى الأطراف الأطراف (الشف) بزاوية ٩٠ على ماكينة الثبابة .
٨. نجري عملية التشكيل ونقلب قطعة العمل تبعاً لسلسل الخطوات دون تعارض الثنيات والشفوف للحصول على المقطع التشكيلي المطلوب بواسطة آلة الحناء (الثبابة) اليدوية حتى يتم تففييل المقطع .
٩. قم بتقفيل الأطراف (الشف) بعد الثنى للاستعمال وتفقييل الزوايا بواسطة الجاكوش والسنداك .
١٠. قم بلحام الزاوية (الناصية) بعد التفقييل بواسطة اللحام بالأكسى استيلين .
١١. نظف ورتّب موقع العمل بعد الانتهاء من العمل .

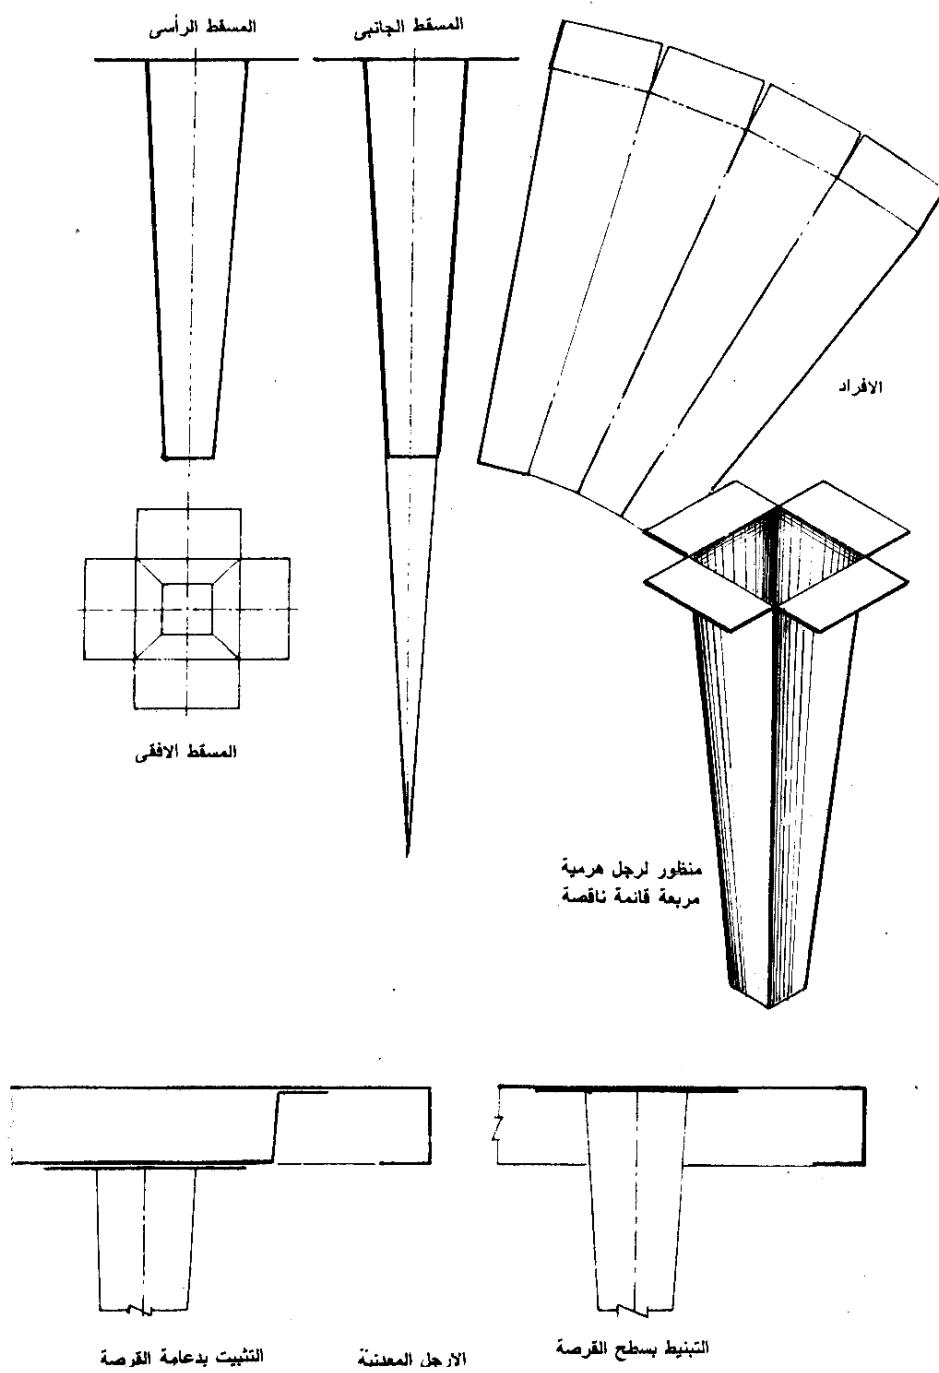

شكل رقم (٤) يوضح المنظور والمساقط والافراد للرجل المعدنية

عزيزي الطالب: احرص على ترتيب المكان والعدد بعد الانتهاء من العمل

المُخرج رقم (٦) : تشطيب المنتج بجودة مناسبة

إن عملية التشطيب للوصلات المعدنية بصفة عامة وللأنابيب المعدنية ووصلات ماري الهواء بصفة خاصة لها أهمية كبيرة ولذلك فإن دقة التشطيب وجودته له أهمية كبيرة جداً لضمان جودة المنتج الذي تم تصنيعه وتبسيق عمليات الطلاء والدهان لأي منتج معدني مجموعه من العمليات المتتالية.

- و تجرى عمليات التشطيب وتنظيف المشغولات للمنتج بعد الانتهاء من عمليات التجميع وذلك من خلال اعمال استعمال الانبعاجات والبرد والتجلیخ .

اولاً: يجهز المنتج لعملية التشطيب :

- * - وذلك بفحص المنتج فحصاً ظاهرياً للتأكد من عدم وجود انبعاجات بأجزاء المنتج ، وكذلك للتأكد من سلامة الوصلات والدرس واللحامات (ان وجدت) مثل :
- فحص استواء حواف الوصلة من جميع الجهات.
- فحص منطقة تشكيل الدسرة وملحوظة عيوب الشيء.
- فحص خلو سطح الوصلة من أي تشوّهات ناتجة عن عمليات التشغيل .
- فحص متانة وإحكام الدسرة .
- فحص مسافة قفل شفاف الدسرة .
- فحص الانحراف المحتمل في منطقة الدسرة .
- فحص (استقامة - تعامد) وصلتي الدسرة .



ثانياً تجهيز العدد والأدوات التي تستخدم في عملية التشطيب :

- يجهز العدد والأدوات اللازمة لعملية التشطيب مثل :
- الدقماق الخشب - السندان - أدوات التنظيف وإزالة الرايش (الفرش السلك - الصنفرة - الصاروخ) .



- **ثالثاً يقوم بعملية التشطيب المناسبة للوصلة** ، وذلك بعد التأكد من خلوها من أي عيوب ظاهرية ومعالجة العيوب ان وجدت ثم يقوم بعمل تنظيف للوصلات علي النحو التالي :
- أ- تنظف وصلات مجاري الهواء داخليا ، كل وحدة على حدة عند تركيبها من الاتربة والمخلفات. تنظف الاسطح الخارجية من المواد الغريبة والتى قد تسبب صدأ وتأكل للمعدن او حيثما تدهن أعمال المجاري ، مما قد يسبب اعاقة او تداخل لاعمال الدهان او تلف الدهان.
- ب- الاغلاق المؤقت : عند نهايات مجاري الهواء الغير موصلة الى معدات او اجهزة توزيع هواء اثناء تركيب مجاري الهواء يتم توريد غشاء رقيق من البولي ايثلين او غيرها من مواد التغطية لمنع دخول الاتربة والمخلفات لحين اتمام التوصيل ..

خطوات عملية التشطيب المناسبة للوصلة:

١- تجهيز السطوح:-

من ضبط وسمكرة وعلاج أماكن اللحام في المنتجات المعدنية بواسطة التجليخ بأحجار الجلخ أو المبارد أو الصواريخ الكهربية أو بأحد العمليات الصناعية التي تتم بمعرفة فني الأثاث المعدنية وذلك للحصول على سطح نظيف مستوى خالي من النتوءات والحراشيف الغير مطلوبة والتي تشوّه السطح.

٢- إزالة المواد الدهنية:-

ترزال المواد الدهنية والشحوم من على السطوح عن طريق المسح أو الغسيل أو الغمر في أحد المزيلات مثل البنزين أو الإيثيلين أو خلافه لإزالة الصدأ الموجود بأسطح المشغولات المعدنية.

٣- صنفرة السطح:-

يصنفر السطح بواسطة الصنفرة المناسبة ويتم تطهير السطح بواسطة الغسيل أو الرش بأحد مواد التطهير لإزالة أية بقايا أو آثار من تنظيف الصنفرة وخلافه.

المراجع العلمية

م	اسم المرجع	المؤلف
١	أنظمة توزيع الهواء	م / اسامي الخطاط
٢	تصميم وبناء منظومة مجارى الهواء	أ/ محمد عبد الرزاق
٣	سلسة الوحدات المتكاملة (اليمن)	م / سعيد عبد الرحمن عبد الله المؤسسة العامة للتدريب المهني (المملكة العربية السعودية)
٤	مجارى الهواء فى تخصص الصفائح المعدنية	
٥	أفراد السطوح فى تخصص الصفائح المعدنية	
٦	كتاب الرسم الفنى للصف الثالث (اثاث معدنى) كتاب العمليات المعدنية للصف الثاني (اثاث معدنى) كتاب التخطيط وإدارة الإنتاج للصف الثاني (اثاث معدنى) كتاب المعدات المعدنية للصف الثاني (اثاث معدنى)	وزارة التربية والتعليم كتب التعليم الفنى (جمهورية مصر العربية)
٧	تشكيل الألواح المعدنية	مهندس / محمد كمال الطيب