


برنامج فني الأثاث المعدني وتشكيل الألواح المعدنية

دليل الطالب

وحدة جدارات

اللحام بالمقاومة الكهربائية لتطبيقات الأثاث المعدني

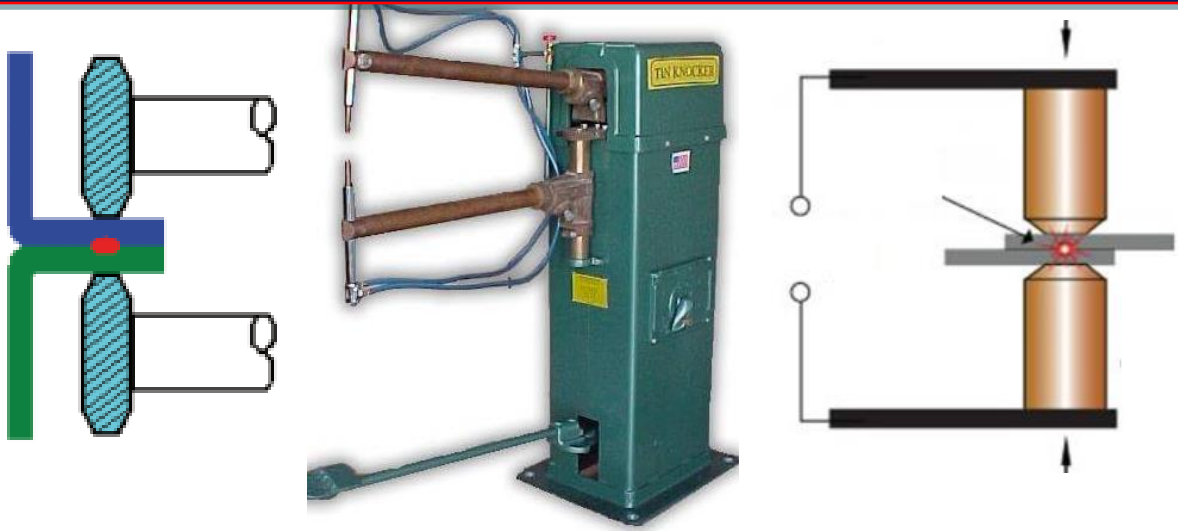

المستوى (٣)

اعداد

أ/سمير محمد محمد احمد

أ/عبدالحميد فهمي عبدالحميد

مراجعة أ/احمد مصبح حسن

المادة التعليمية الخاصة بالطالب

ملخص الوحدة

تهدف هذه الوحدة إلى إكساب الطلاب الجداريات المرتبطة بتجهيز وتنفيذ وفحص اللحام بالمقاومة الكهربائية وأساليب اللحام المختلفة والمهارات الفنية لعمليات اللحام للألواح والأسلاك في منتجات الأثاث المعدني.

مخرجات التعلم

- ١- يجهز لأعمال اللحام بالمقاومة الكهربائية.
- ٢- ينفذ عمليات اللحام بالمقاومة الكهربائية.
- ٣- يفحص وصلات اللحام بالمقاومة الكهربائية.

هام جدا:

احتياطات الوقاية المتبعة عند اللحام بالمقاومة الكهربائية

- ١- يجب استخدام باتسات حدادة مناسبة لمنع انزلاق المشغولة أثناء العمل.
- ٢- يجب حماية العيون بنظارات واقية.
- ٣- يجب عدم لمس أماكن لحام المشغولات وهي ساخنة لتجنب الإصابة والحرق.
- ٤- يجب ارتداء قفازات لحام والحذاء الواقي لتجنب الصدمات الكهربائية والإصابات.

مخرج التعلم (١): يجهز لأعمال اللحام بالمقاومة الكهربائية.

إرشادات الوحدة :

للحرص على الصحة والسلامة المهنية لابد من إتباع الآتي:-

- ١- عدم القاء قصاصات المشغولات في الأماكن الغير مخصصة لها لعدم الإصابات .
- ٢- السوائل المنسكبة تجعل الأرضية ملساء وتؤدي إلى التزحلق لذا لابد من إزالتها فوراً .
- ٣- لابد من إخلاء طرق الانتقال داخل الورشة وكذلك مخارج الطوارئ وسهولة وسرعة الوصول إلى طفايات الحريق .
- ٤- مراعاة لافتات التعليمات والإرشادات والتحذيرات والإنقاذ .
- ٥- عند التعامل مع الآلات لابد من ارتداء مهمات الوقاية.
- ٦- تعامل مع الآلات التي تم تدريبك عليها فقط ولا تتعرض للآلات الأخرى .

مقدمة


يعد اللحام بالمقاومة الكهربائية أحد أساليب وصل الرقائق المعدنية والأسلاك والأسياخ بالحرارة والضغط ، ويتميز أسلوب اللحام بالمقاومة الكهربائية بمعدلات إنتاج عالية وسهولة تشغيل معداته وبالتالي التدريب عليه.

كما تعتبر مخاطر اللحام بالمقاومة الكهربائية أقل من طرق اللحام الأخرى نظراً لانخفاض الشرر المتطاير والأبخرة المتصاعدة ولعدم وجود أشعة ضارة بالعين والجلد.

لحام المقاومة

يتم وصل الفلزات معاً في لحام المقاومة بواسطة الحرارة الناشئة عن مقاومة سريان التيار الكهربائي. ولا تستخدم تلك الطريقة فلز حشو، وتجرى عملية اللحام في هذه الحالة بربط الفلزات بعضها ببعض، بينما تضغط الأقطاب في اتجاهات متضادة، وبمرور التيار الكهربائي خلال الأقطاب الكهربائية يلاقي مقاومة عند سريانه من فلز لآخر، وتصهر الحرارة المتولدة الفلزات، ويتم عندئذ لحامهما معاً، وفي اللحام النقطي بالمقاومة تشكل الأقطاب الكهربائية التي تكون على شكل قضبان نقط لحام على امتداد الفلز، أما في اللحام الدرزي بالمقاومة فإن الأقطاب الكهربائية تشكل خط لحام مستمر.

مبدأ عملية اللحام بالمقاومة الكهربائية

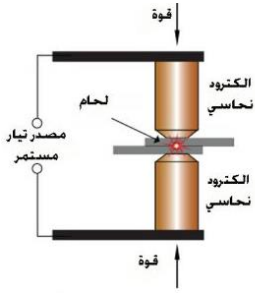

يعتمد مبدأ اللحام بالمقاومة الكهربائية على مقاومة المعدن لسريان تيار كهربائي خلاله تؤدي إلى توليد حرارة وتسخين المعدن إلى درجة حرارة الانصهار وبالضغط على سطح المعدن تتداخل جزيئاته وتلحم.

دورة لحام النقطة

تتكون من أربعة نقاط وتحدث في زمن قصير جداً وهي:-

١- زمن الضغط :

إن زمن الضغط هو أول مرحلة ويمثل الفترة الزمنية التي يطبق فيها ضغط الأقطاب على قطعة العمل.

٢- زمن اللحام :

وهي مع استمرار الضغط يتدفق التيار الكهربائي خلال القطعتين المعدنيتين (أي هو زمن تدفق التيار الكهربائي بين القطعتين خلال قطعتي العمل).

٣- زمن التوقف :

توقف التيار الكهربائي عن التدفق خلال المرحلة الثانية مع استمرار الضغط على منطقة اللحام المنصهر حتى التجمد.

٤- زمن الانتهاء :

حيث يتوقف ضغط الأقطاب عن قطعة العمل.



أساليب اللحام بالمقاومة الكهربائية:


أساليب اللحام بالمقاومة الكهربائية تعمل بنفس المبدأ ولكن تختلف عن بعضها في شكل أقطاب اللحام

ومن أهم هذه الأساليب:-


- | | | | |
|---|--------------|---|-----------------|
| ١ | لحام النقطة. | ٣ | لحام البروز. |
| ٢ | لحام الدرزة. | ٤ | اللحام الوميضي. |

(١) لحام النقطة

يعتبر لحام النقطة أهم طرق اللحام بالمقاومة الكهربائية والذي يتم فيه لحام قطعتين أو أكثر معاً من المعدن في وضع تراكبي باستعمال الحرارة والضغط.

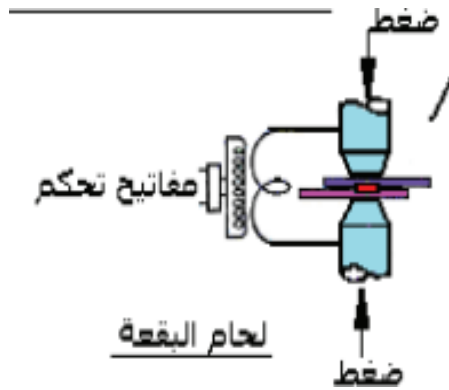

وتتم العملية بتمرير تيار كهربائي خلال نقط التلامس في القطعتين المتلاصقتين المراد لحامهما بواسطة قطبي اللحام فترتفع درجة حرارة نقاط مرور التيار الكهربائي في القطعتين بسبب المقاومة الكهربائية للمعدن إلى الدرجة التي يصبح فيها المعدن في الحالة العجينية ويزامن هذا التسخين الضغط على المعدن بواسطة قطبي اللحام فتتداخل جزيئات المعدن ويتم اللحام ومن ثم فصل التيار وإخراج المشغولة.

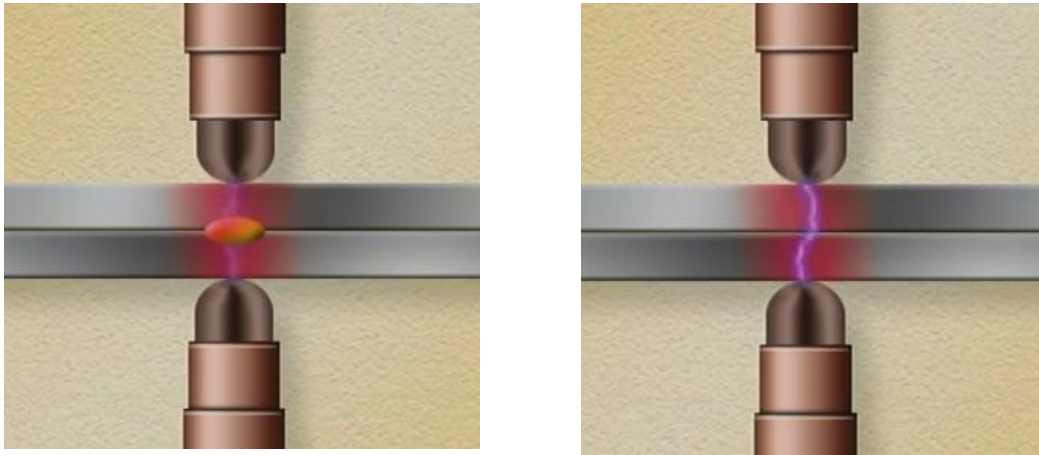

العوامل المؤثرة في عملية لحام النقطة

١- شدة التيار الكهربائي المستخدم في اللحام:

تؤدي شدة التيار الكهربائي المستخدم في اللحام إلى توليد كمية أكبر من الحرارة وبالتالي زيادة أبعاد نقطة اللحام.

٢- زمن اللحام:


يؤدي زمن اللحام أيضاً إلى زيادة مساحة سطح التلامس وخفض مقاومته وبالتالي صغر مساحة منطقة اللحام.

٣- المقاومة الكهربائية لمرور التيار الكهربائي:



تؤثر المقاومة الكهربائية على فتحة شدة التيار الكهربائي المار والذي يؤثر بدوره على أبعاد اللحام الناتجة.

لحام الدرزة

يشبه لحام الدرزة لحام النقطة إلا أن أقطاب اللحام المستخدمة تكون مستديرة للحصول على خط لحام مستمر.

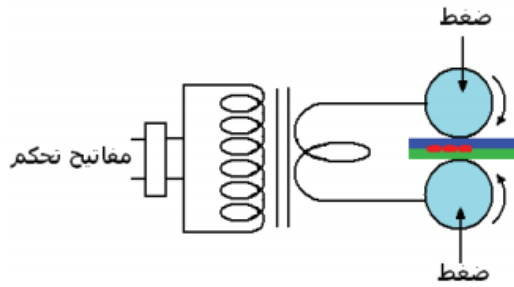



لحام التدريز

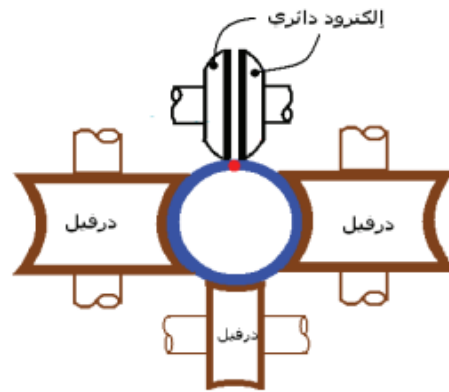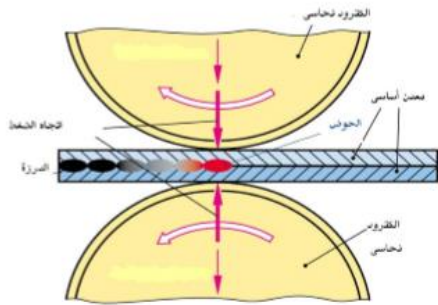

(٢) لحام البروز

يمثل هذا النوع لحام النقطة والدرزة إلا أنه في هذه الطريقة ينفذ اللحام بالتركيز الموضعي للتيار الكهربائي والضغط والتسخين على نقطة أو أكثر سبق تحديدها عن طريق تشكيل أو تصميم إحدى قطعتي اللحام بدلاً من استعمال قطبي لحام مدببة.

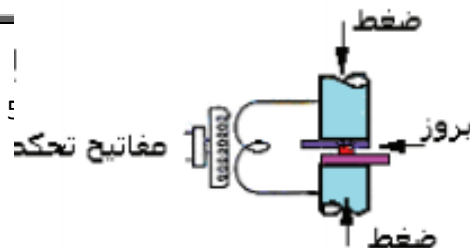

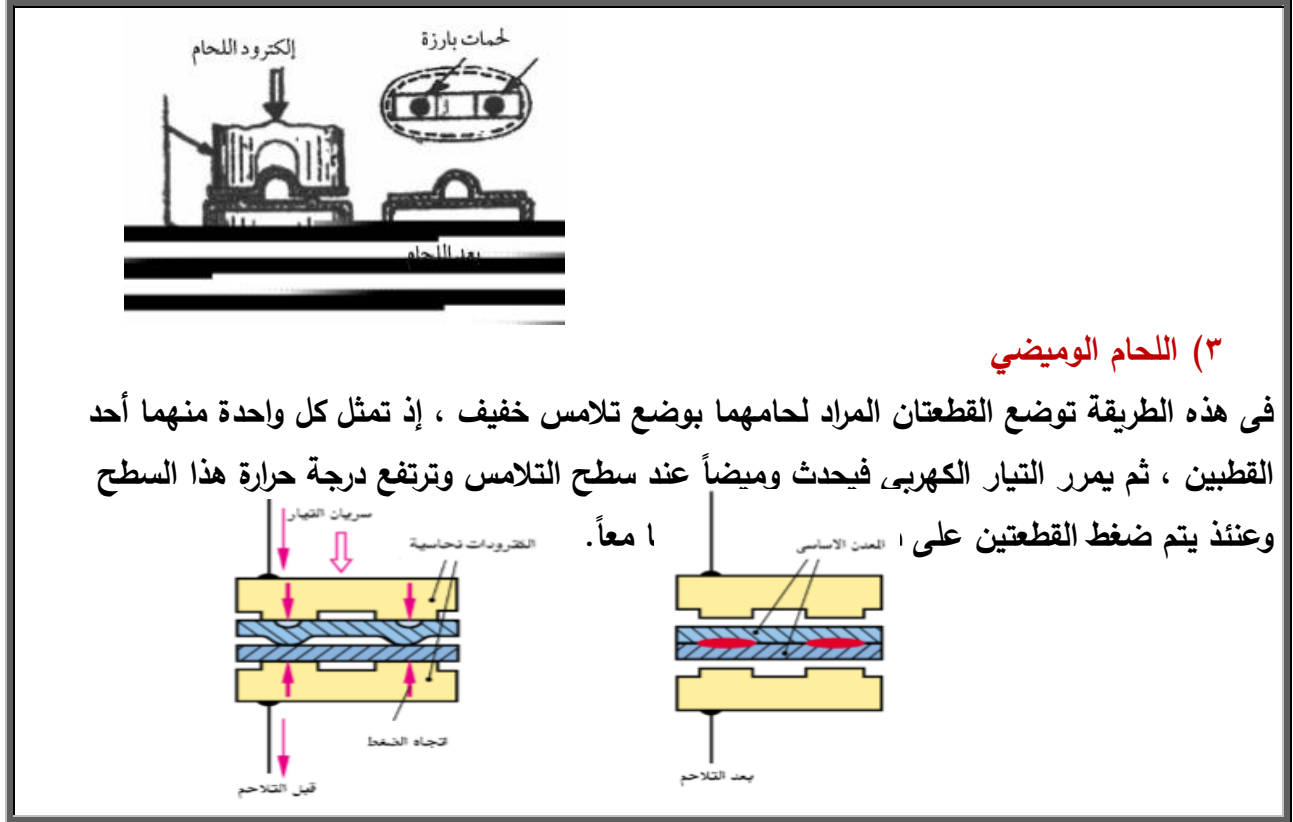

وتتأثر جودة اللحام بمجموعة من العوامل منها:


أ- سرعة تأثير الضغط.

ب- استوائية القطع المراد لحامها.

ج- مقدار التوصيل الكهربائي للقطع المراد لحامها.


وعادةً تستخدم هذه الطريقة للحام نهايات القطع مع بعضها البعض مثل لحام القضبان من الحديد ولحام الأنابيب.

ماكينة لحام النقطة

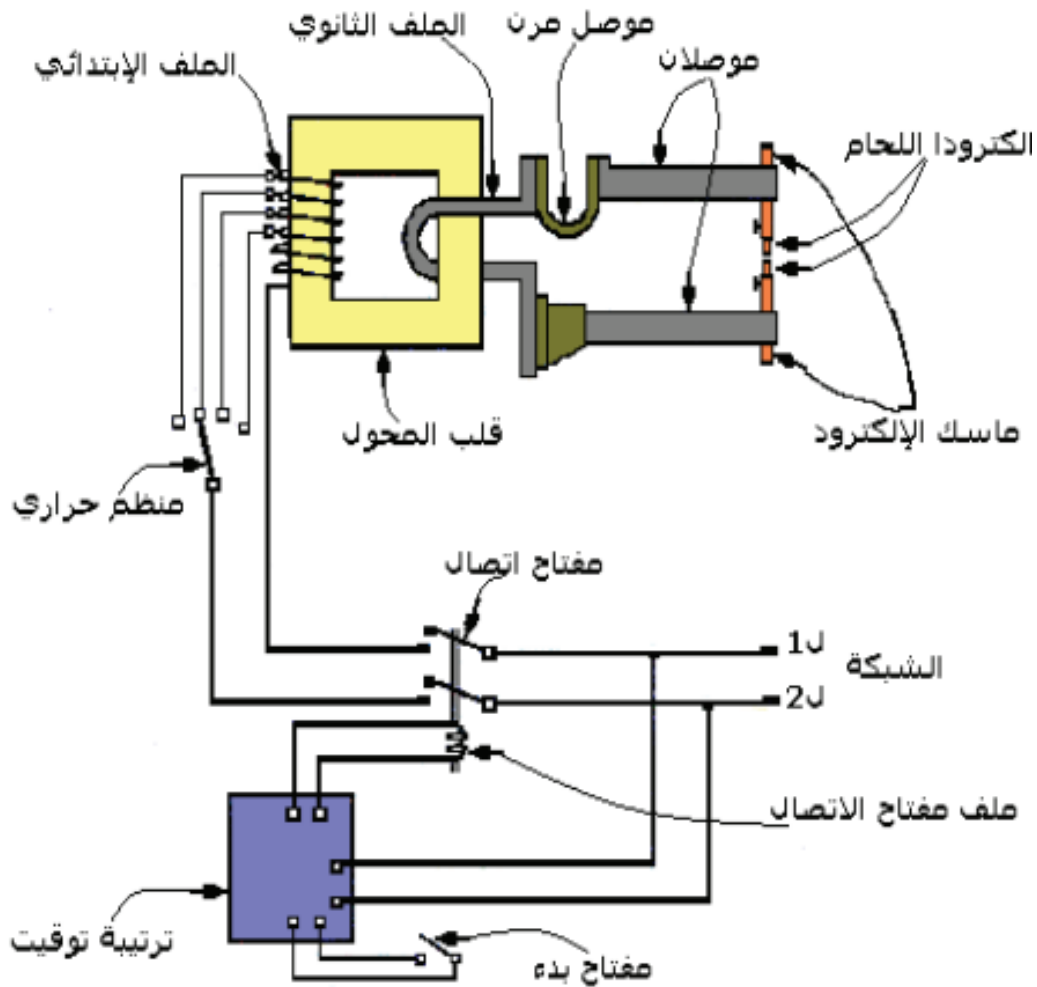


رسم تخطيطي لدائرة ماكينة لحام بالمقاومة الكهربائية

الأجزاء الرئيسية للماكينة

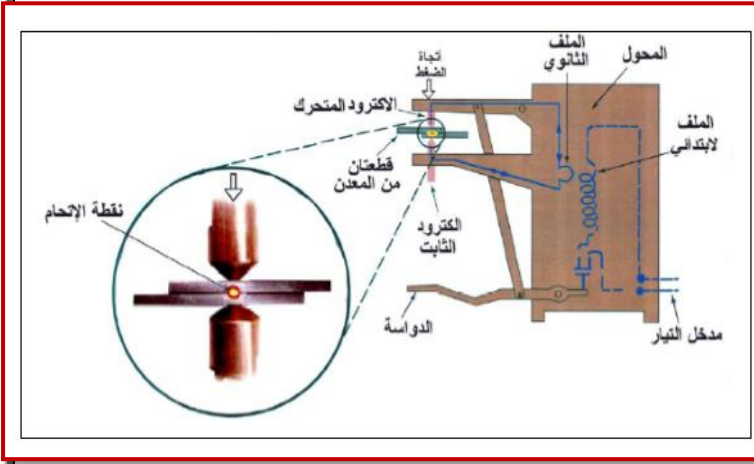


١-	قطب اللحام المتحرك.
٢-	قطب اللحام الثابت.
٣-	الملف الابتدائي
٤-	الملف الثانوي
٥-	محول اللحام.
٦-	مدخل التيار
٧-	دواسة التشغيل بالقدم.
٨-	منظم التيار.

أهم أنواع لحامات النقطة

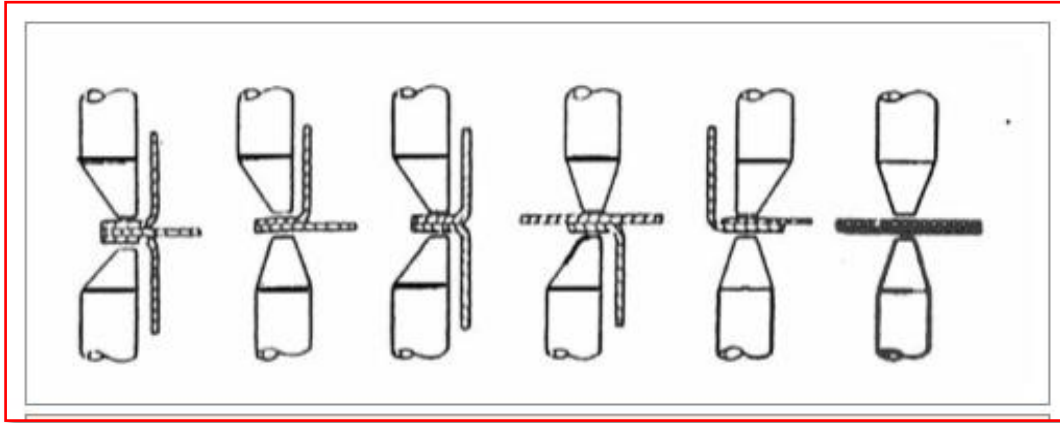

أهم أنواع لحام التدريز

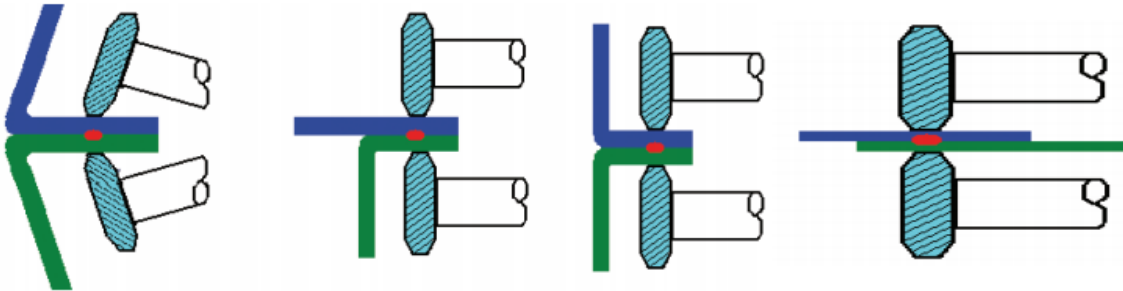


لحام تدريز تراكي بالوصلات المشفهة

لحام تدريز تراكي

خطوات عمل ماكينة اللحام بالمقاومة الكهربائية

- ١- فحص الماكينة جيداً وتجهز ويتوقف ذلك علي سمك المعدن المراد لحامه وذلك بضبط جهاز تغيير الفولت حسب الجدول المثبت بالماكينة.
- ٢- ضبط قطعتين من الصاج الخفيف توضعان بين فكي القطبين (الكترودي للحام).
- ٣- أضغط علي الدواسة يرتفع العمود الخلفي إلي أعلى ضاغطاً علي الياي فيعمل على ضغط الفك العلوي على المعدن وبذلك تتم عملية اللحام بالنقطة ويفصل التيار تلقائياً بجهاز التوقف الداخلي ، ويرفع القدم عن الدواسة يعود الذراع العلوي إلى مكانه وفي هذه الحالة يكون الماكينة جاهزة لعمل نقطة لحام أخرى.

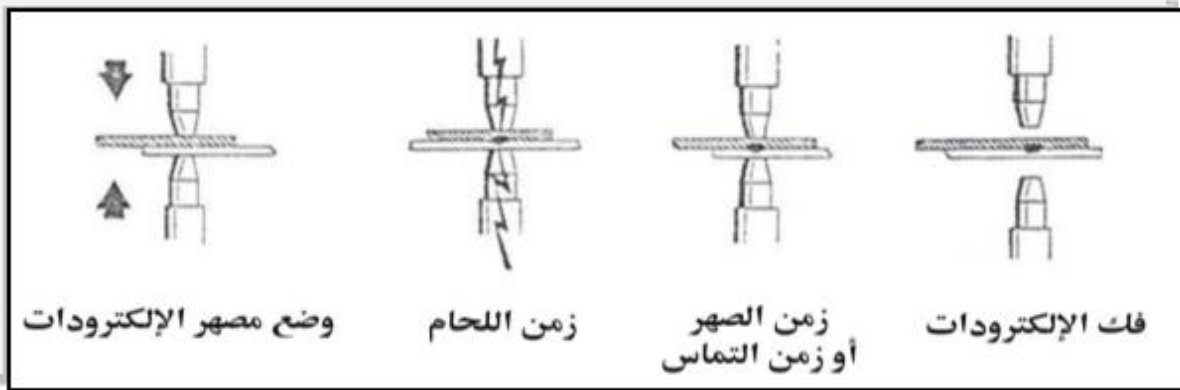


جدول بيان شدة التيار وسرعة اللحام وقوة الضغط على البكرات وسرعة البكرات تبعاً لسمك قطعة العمل

جدول بيان شدة التيار وزمن مرورة والضغط الميكانيكي اللازم لسمك قطعتي العمل للصلب منخفض الكربون

شدة التيار أمبير	سرعة اللحام م/ثا	قوة الضغط على البكرات كغ	قياس البكرات		سمكة الصفحة الواحدة مم
			عرض الجزء العامل	القطر المفضل	
6000-4000	-2.5 3.5	120-80	180-150	4-3.5	0.25.
8000- 5000	3-1	200-120	180-150	5-4.5	0.5
15000-6000	3.5-1	200-180	220-180	7-6	1
180000-10000	-0.6 1.5	270-250	250-220	8-7	1.5
20000-180000	1-0.5	450-320	260-240	9-8	2

الضغط كغ/سم ²	شدة التيار أمبير	مدة البقاء ثانية	قطر سطح التلامس/مم	سمك المعدن الملحوم/ مم
40-30	5000-4000	0.3-0.2	5	0.5+0.5
120-80	7000-6000	0.35-0.2	5	1+1
250-150	10000-9000	0.35-0.25	8	2+2
800-600	18000-16000	101-0.8	12	4+4
1200-900	25000-20000	105-101	14	4+6


وصلة تدريز تقابلية

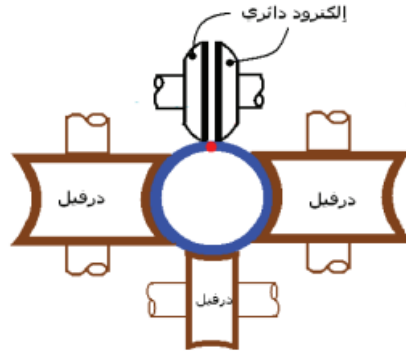

لحام وصلة تقابلية لماسورة بالتدريز

خطوات عمل ماكينة اللحام بالمقاومة الكهربائية

- ١- تفحص الماكينة جيداً وتجهز ويتوقف ذلك علي سمك المعدن المراد لحامه وذلك بضبط جهاز تغيير الفولت حسب الجدول المثبت بالماكينة.
- ٢- ضبط قطعتين من الصاج الخفيف توضعان بين فكي القطبين (الكترودي اللحام).
- ٣- أضغط علي الدواسة يرتفع العمود الخلفي إلي أعلى ضاغطاً علي الياي فيعمل على ضغط الفك العلوي على المعدن وبذلك تتم عملية اللحام بالنقطة ويفصل التيار تلقائياً بجهاز التوقف الداخلي ، ويرفع القدم عن الدواسة يعود الذراع العلوي إلى مكانه وفي هذه الحالة يكون الماكينة جاهزة لعمل نقطة لحام أخرى.

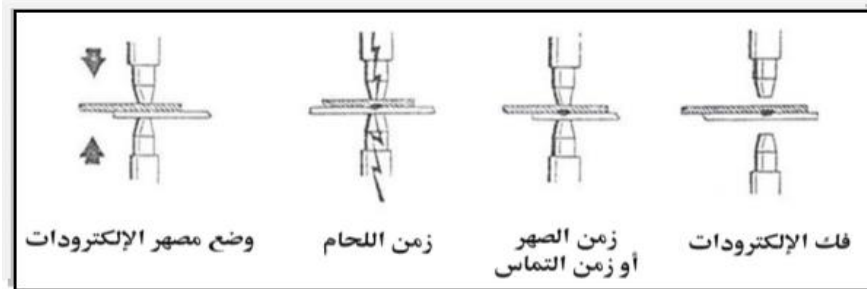

طريقة عمل ماكينة لحام النقطة

بعض ماكينات اللحام يمكن تعديل أذرعها بحيث يمكن إجراء اللحام على الشرائح المعدنية على مقاسات مختلفة إذ يمكن تحريك أذرعها للداخل أو للخارج بما يناسب العمق المطلوب ويمكن عمل ذلك بإتباع الآتي:

الخطوة الأولى: قياس موضع اللحام من حافة اللوح المعدني.


الخطوة الثانية: فك ذراع حامل قطب اللحام وتحريكه إما للداخل أو الخارج حسب مقاس موضع اللحام

وإعادة إحكام ربطه مرة أخرى.

الخطوة الثالثة: إدخال اللوح بين فكي الألكترود للتأكد من تمام مقاس رأس اللحام في الموضع المطلوب.

الخطوة الرابعة: أضبط جهاز تغير الفولت حسب الجدول المثبت على الماكينة ثم أضغط على الدواسة فيتم ضغط لوحي اللحام ويفصل التيار تلقائياً ثم ترفع القدم من على الدواسة وبذلك تكون الماكينة مهيأة لعمل بنطة أخرى وهكذا حتى الانتهاء من اللحام ثم ترفع القدم وتخرج المشغولة.

أنواع أقطاب اللحام

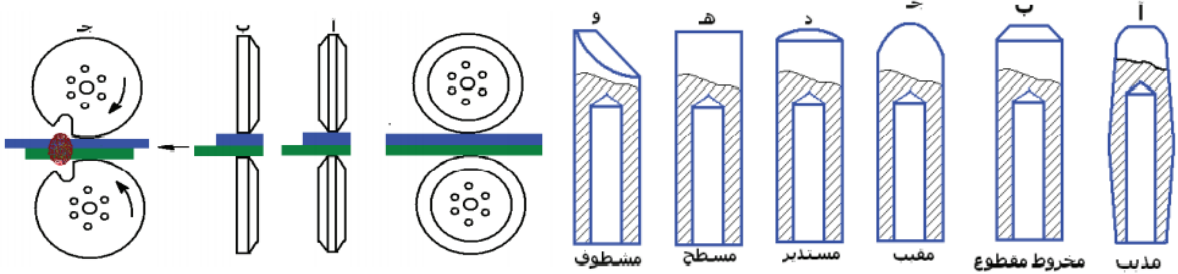


أقطاب لحام التدريز

قطب اللحام المستقيم هو الشكل المثالي حيث أن الحمل المسلط عليه أقطاب لحام التدريز تكون دائرية يتفاوت سمكها حسب حمل ضغط حيث تآكل سطح الألكترود يكون منتظماً. وقطرها حسب تخانة المعدن الملحوم.

أقطاب لحام النقطة

تبريد أقطاب اللحام

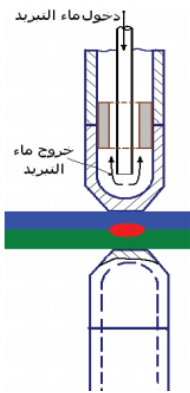

تصمم أقطاب اللحام بحيث يتدفق الماء بداخلها لتحسين أداءها وعدم تلفها نتيجة الحرارة العالية أو الضغط الزائد تلك الأسباب التي ستؤدي بالضرورة إلى تشوه اسطح المشغولات الملحومة.

وظيفة أقطاب اللحام:

- ١- توصيل تيار اللحام إلى قطعة التشغيل
- ٢- تحديد شدة التيار عند نقطة الأتصال
- ٣- الضغط على مساحة بقعة اللحام ومسك قطعة العمل بمحاذاة صحيحة

٤- سحب الحرارة من منطقة اللحام لمنع تجاوز حد التسخين وانصهار الشغلة

أسباب تدهور اقطاب اللحام

ينتج تدهور الالكترودات لأسباب عدة اهمها:

١- العوامل الحرارية

الناجمة عن سريان التيار خلال الاقطاب والحرارة المتولدة بين الالكترود ومعدن التشغيل.

٢- الأسباب الميكانيكية

أهمها التآكل الميكانيكي المباشر أثناء دورة اللحام - تغلغل الأكاسيد والمواد الغريبة الأخرى في الكترودات اللحام.

الانسياب نتيجة الحرارة والانضغاط - الانزلاق نتيجة الميل في سطح اقطاب اللحام.

عيارات اللحام بالمقاومة الكهربائية

تشمل عيارات اللحام بالمقاومة الكهربائية الآتي:

١- قوة ضغط أقطاب اللحام.

٢- زمن اللحام.

٣- زمن التوقف.

٤- سرعة اللحام.

٥- قياسات أقطاب اللحام.

٦- شدة التيار.

وتعتمد عيارات اللحام بالمقاومة الكهربائية على نوع المعدن المراد لحامه وسمكة.




الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند تركيب اقطاب اللحام

١- التعامد المركزي لقطبي اللحام. ٣- تعامد قطبي اللحام المركزي واستواء

سطحيهما على سطح المشغولة.





٢- تعامد قطبي اللحام مع سطح المشغولة. ٤- الضغط على قطبي اللحام وتطابق قطعتي

العمل.

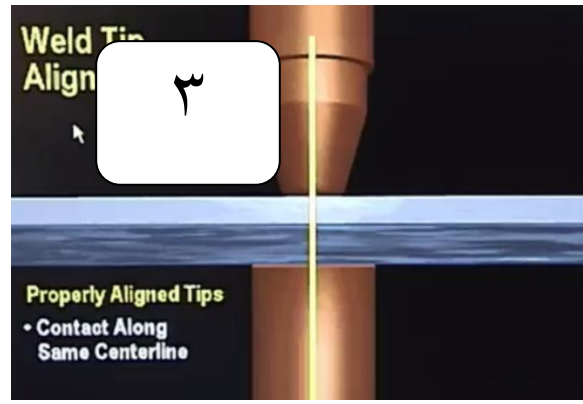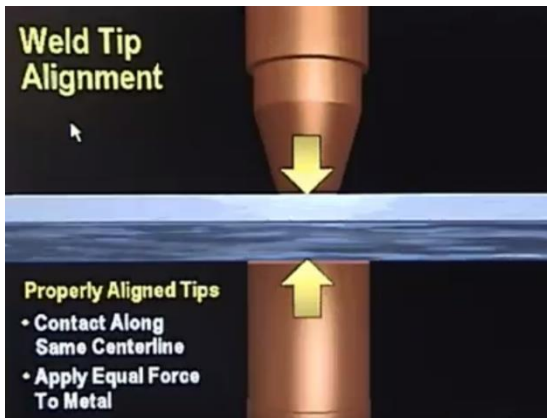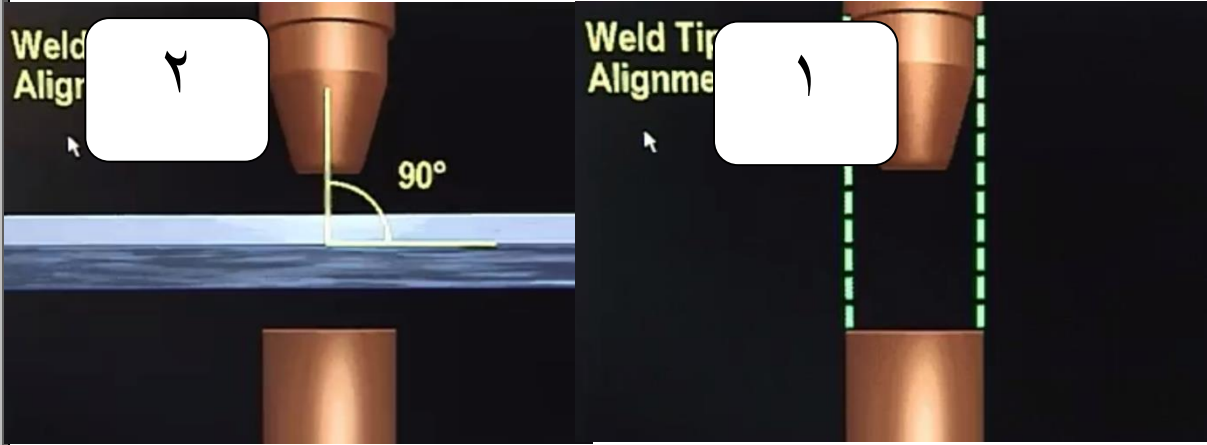

أخطاء تركيب أقطاب اللحام وأثره على المشغولات

١- التعامد الغير مركزي لقطبي اللحام أو المحاذاة غير السليمة

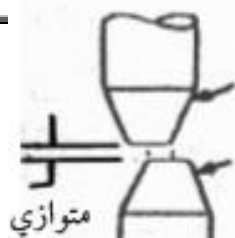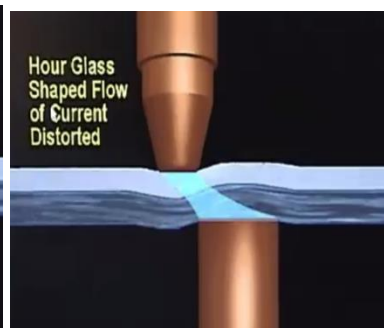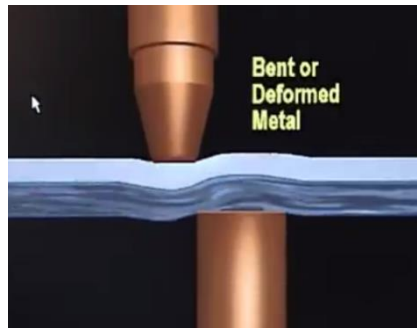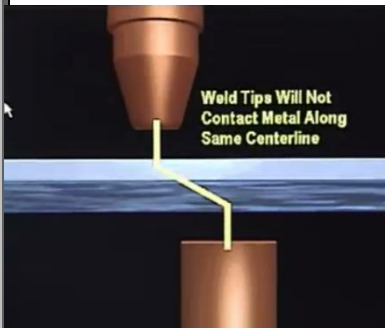

٢- ميل أقطاب اللحام وعدم استواء سطحيهما



اعداد وتجهيز السطوح قبل عملية اللحام

يجب التحكم تحكماً وثيقاً في مقاومة الأتصال عند السطحين المتلاصقين لقطعة العمل وإزالة الأوساخ والزيوت والأكاسيد القشرية من على اسطح المشغولات حتى لا تنتج آثار سطحية أو تشوهات عند منطقة اللحام لذا يجب إزالة الشحوم والأكاسيد القشرية من على سطح قطعة العمل حيث تستخدم عدة طرق لتنظيف أسطح المشغولات المراد لحامها وهي:

- ١- مزيلات الشحم بالبخار والحمامات الكيميائية والمسح اليدوي.
- ٢- استخدام التجليخ أو الفرشاة السلك لإزالة قشور الأكاسيد من السطوح.
- ٣- القذف بالرمل أو الحصى أو القطع المعدنية الحادة.

خطوات تنفيذ وصلة بلحام المقاومة الكهربية

- ١- طبق إجراءات السلامة.
- ٢- نظف قطعة العمل من الرأش والزيوت والأوساخ.
- ٣- تحديد زيادة الوصل وشنكرتها بأدوات العلام والشنكرة.
- ٤- ضبط مفتاح التشغيل (الحرارة - الزمن) حسب سمك المعدن المراد لحامه.
- ٥- فى اللحام التراكبي يطبق حافتي القطعة حسب الشنكرة بمقدار الجزء التراكبي.
- ٦- مسك القطعتين بإحكام وإدخالهما بين فكي اللحام والضغط بالقدم على الدواسة لضغط الكترودات اللحام على قطعتي العمل لإحداث اللحام حتى يفصل التيار.
- ٧- ترفع القدم من على الدواسة ثم يكرر العمل على نقاط اللحام الأخرى وإخراج المشغولة بعد تمام اللحام.

مزايا اللحام بالمقاومة الكهربائية

- ١- الإنتاجية العالية: وخصوصاً عند استخدام آلات لحام مقاومة أوتوماتيكية.
- ٢- قلة التكاليف: أي انه لا يحتاج إلى سلك لحام إضافي أو مساحيق مساعدة إضافية وليس بحاجة إلى عمالة عالية المهارة.
- ٣- عدم زيادة وزن القطع الملحومة:
- ٤- حيث لا يضاف إلى المشغولات الملحومة أي خامات إضافية.
- ٥- عدم وجود بروز على نقاط اللحام.
- ٦- لا يحتاج إلى عمليات تشطيب للمشغولات الملحومة.
- ٧- قلة الحرارة المستخدمة فى اللحام مقارنة باللحام بالقوس الكهربى ولحام الأقسى أستيلين مما يساعد على جودة الخواص الميكانيكية والشكل العام للقطع الملحومة.
- ٨- يحتاج فتره زمنية قليلة لتنفيذه.
- ٩- المظهر الجيد للجزء الملحوم؛ نتيجة لتوازي الدرزة.
- ١٠- قلة التشوه لصغر منطقة التأثير الحراري.
- ١١- إمكانية لحام الصفائح الرقيقة جداً (٠.١ مم).


العيوب والأخطاء التي قد تنشأ عند اللحام بالمقاومة الكهربائية وأسبابها

١- عيوب داخلية للحامات

مثل الشروخ والمسامية والفجوات وتحدث بسبب التسخين المفرط أو الضغوط غير الكافية أو إزالة الضغط اللازم قبل أوانه.

٢- تتلم الأسطح

ويحدث التلم بسبب الحرارة المتولدة أكثر من اللازم أو قوة الكترود غير كافية أو مساحة مساحة سطح اتصال غير كافية أو محاذاة غير سليمة للألكترودين على نقطة التشغيل أو الأسطح الصدئة أو المتسخة.

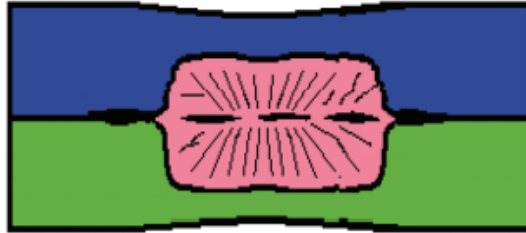

٣- انصهار الأسطح وتعلق المعدن بالألكترودات


ويحدث بسبب عدم كفاية الضغط أو الزمن أو تيار مفرط.



٤- انبثاق المعدن بين سطحي التلاحم


ويحدث بسبب الحرارة المفرطة أو الضغط غير كاف أو مساحة الاتصال الألكترودية أقل من اللازم أو منطقة اللحام قريبة جداً من حافة المشغولة.

٥- الإنكماش الحراري حول بقعة اللحام

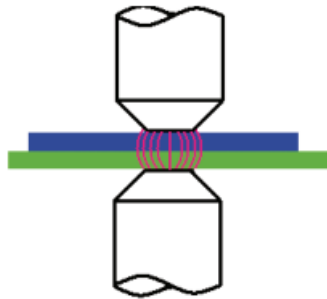

٦- عدم التوازن الحراري



ويحدث عند لحام قطعتين من المعدن ذات درجات انصهار مختلفة أو لحام لمعدنين ذات تخانات مختلفة.

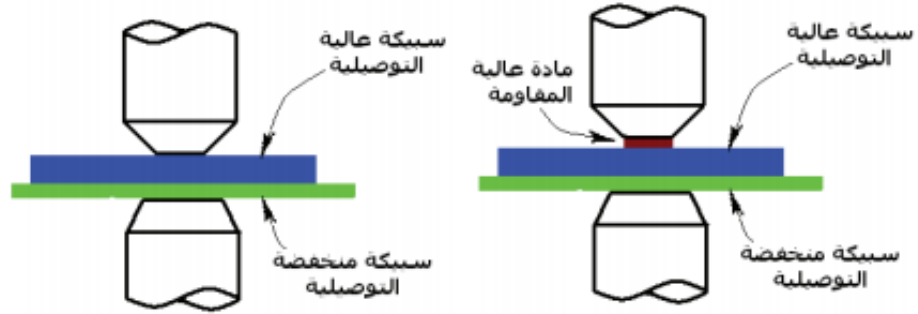


أبعاد ونوع الألكترودات للحصول على التوازن الحراري

٧- ندبة اللحام

وتحدث بسبب عيارات اللحام غير المناسبة

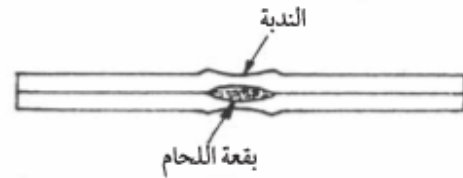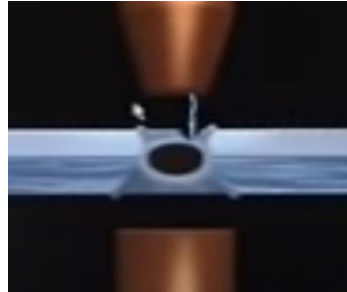

فراغ هوائي ينتج عن
حرارة زائدة وضغط لحام قليل

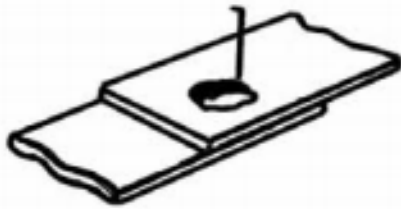

٨- الفراغات الهوائية

 
وتحدث بسبب عيارات اللحام الغير مناسبة.

مقاس نقطة اللحام


يتفاوت مقاس نقطة اللحام بالمقاومة الكهربائية بتفاوت الاشتراطات المطلوبة غير انه يمكن

اتباع بعض توصيات

معينة للوصول إلى قيم تقريبية



في لحام النقطة يجب ان $0.8\sqrt{x}$ عقدها عن
حيث سمك الخامة في حال قطعتين أو ثلاثة.

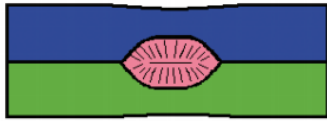

يجب أن لا يقل العقدة المنصهرة عن السماكة في حال وجود أربع قطع أو أكثر متساوية السمك ولكي
تكون الوصلات محكمة ضد الضغط يجب أن تتراكب لحامات التدريز بمقدار (١٠ - ٢٠) % من البعد
الطولي لكل عقدة لحام.



حيث x سمك القطعة الأقل سمكاً من القطعتين


يجب ألا عرض المساح $0.8\sqrt{x}$ هرة عن
المتراكبتين.



المسافة الحافية

هي البعد بين طرف نقطة اللحام وبين حافة قطعة التشغيل ويجب أن تكون هذه المسافة في لحامى
النقطة والتدريز كبيرة بقدر يكفى لتهيئة توصيل حرارى مناسب وممتانة كافية لمقاومة قوى التشوه
الجانبية.

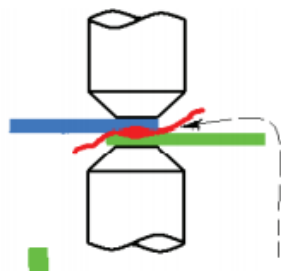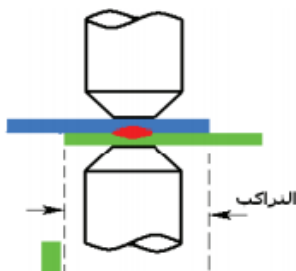

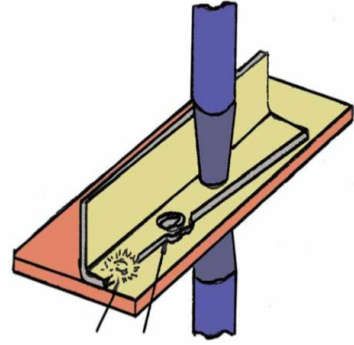

مسافة حافية صحيحة

مسافة حافية خاطئة

عدد وأدوات اللحام بالمقاومة الكهربائية

يهدف تصميم أى آلة لحام مقاومة بصفة عامة إلى التحكم فى ثلاث متغيرات رئيسية هى (التيار الكهربائى - القوة (الضغط) - الزمن) .

وعلى ذلك فإن العناصر الرئيسية لألة لحام مقاومة عادية هى كالاتى:

- ١- وسيلة ميكانيكية لمسك قطعتى التشغيل المراد لحامهما وتسلط الضغط عليها.
- ٢- محول كهربى ولوازمة الذى يعطى القدرة التى يتلقاها من مصدر القدرة إلى الألكترودين.
- ٣- جهاز تحكم أو توقيت للتحكم فى زمن تسلط التيار.
- ٤- الكترودات لحام.
- ٥- ترتيبية توصيل مياه التبريد إلى قطبى الحام.

فحص الوصلات الملحومة بالمقاومة الكهربائية

يمكن فحص الوصلات الملحومة بالمقاومة الكهربائية وعمل تقرير جودة اللحام من خلال تتبع الآتى:


- ١- فحص ندبات اللحام.
- ٢- فحص استوائية القطع الملحومة.
- ٣- فحص تعجن بقعة اللحام.
- ٤- فحص مقاس بقعة اللحام.



- ٥- فحص الانكماش الحرارى لبقعة اللحام.
- ٦- فحص انبثاق المعدن بين سطحى التلاحم.
- ٧- فحص المسافة الحافية (البعد بين طرف اللحام ونقطة اللحام) .
- ٨- فحص تناظر نقط اللحام لقطعة العمل.

تذكر: احتياطات الوقاية المتبعة عند اللحام بالمقاومة الكهربية


- ١- يجب استخدام بانسات حدادة مناسبة لمنع انزلاق المشغولة أثناء العمل.
- ٢- يجب حماية العيون بنظارات واقية.
- ٣- يجب عدم لمس أماكن لحام المشغولات وهى ساخن لتجنب الإصابة والحرق.
- ٤- يجب ارتداء قفازات لحام والحذاء الواقى لتجنب الصدمات الكهربية والإصابات.

تنفيذ أعمال اللحام للشرائح المعدنية والأسلاك بالمقاومة الكهربية

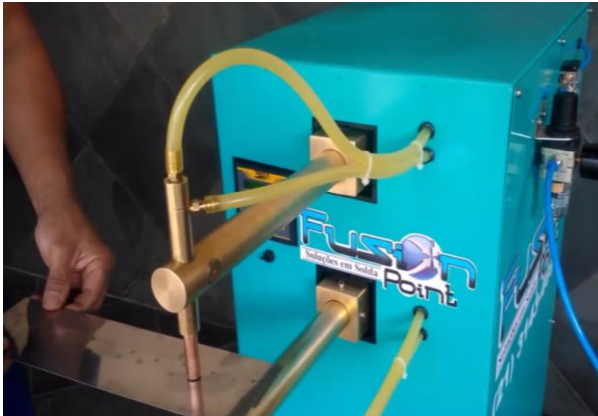

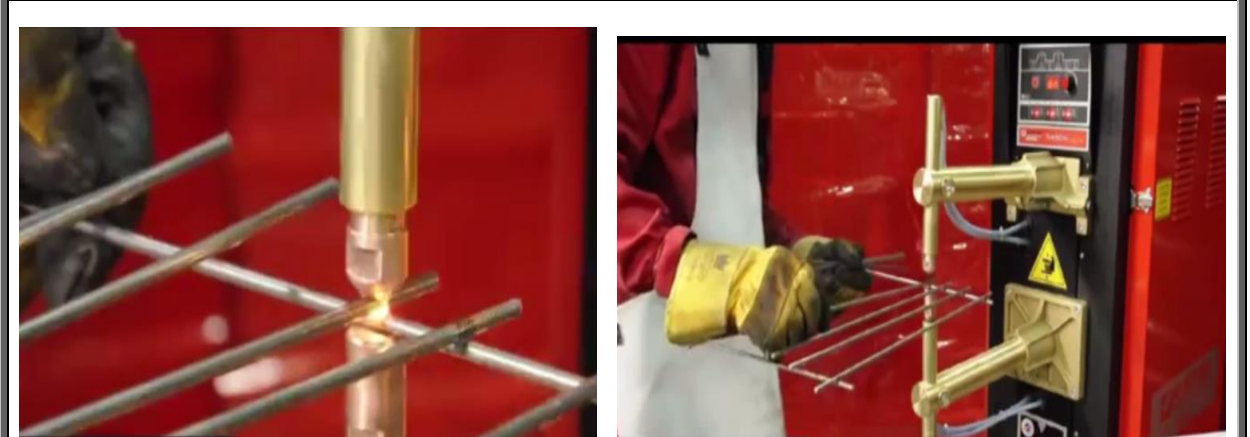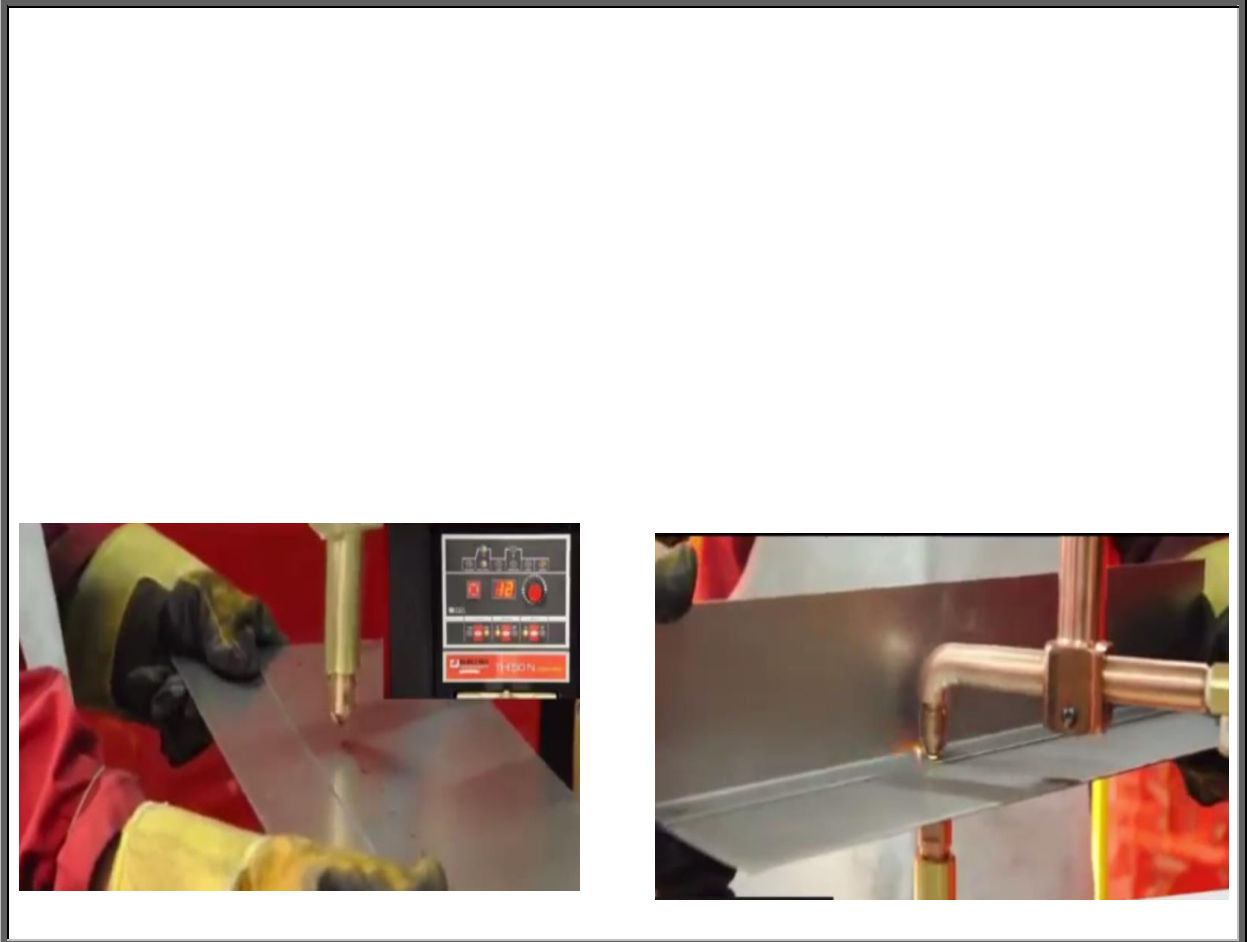

تنفيذ أعمال لحام بأقطاب لحام نقطية

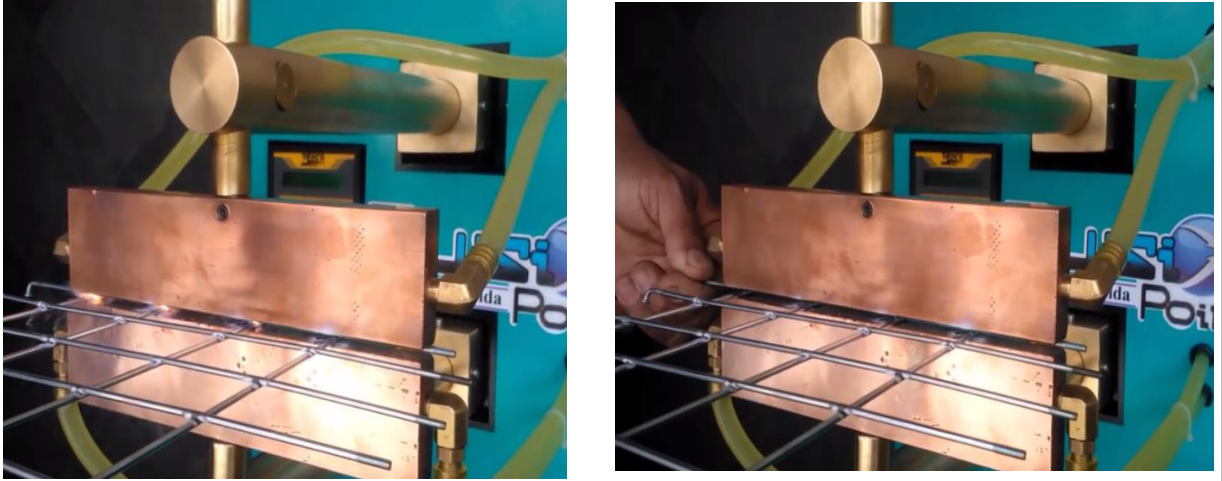

تنفيذ أعمال لحام بأقطاب لحام مستعرضة

التدريبات العملية

التدريب الأول : فك وتركيب أقطاب اللحام



التجهيزات المطلوبة للتدريب

(١) آلة لحام نقطة


(٢) أقطاب لحام

(٣) مفتاح سداسي

(٤) بانسة صلب

خطوات تنفيذ التمرين

١- اتبع اجراءات السلامة

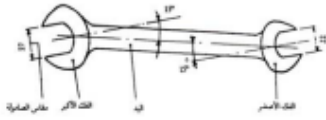


٢- جهز العدد والأدوات اللازمة لتنفيذ التدر




٣- فك صواميل تثبيت الأقطاب باستخدام المفتاح

السداسي وإدارته إلى اليسار


صامولة تثبيت القطب

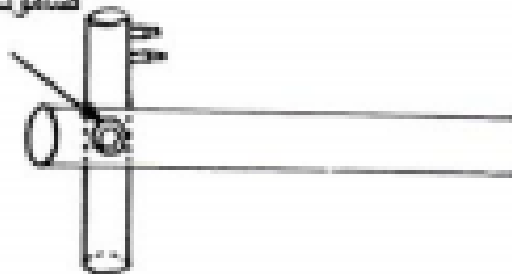

٤- انزع أقطاب اللحام إلى الخارج بواسطة بانسة الإمساك

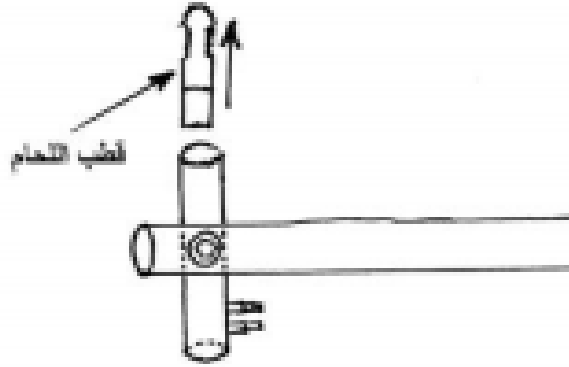

٥- ركب أقطاب اللحام بواسطة الكبس عمودياً بحيث تدخل في مجراها

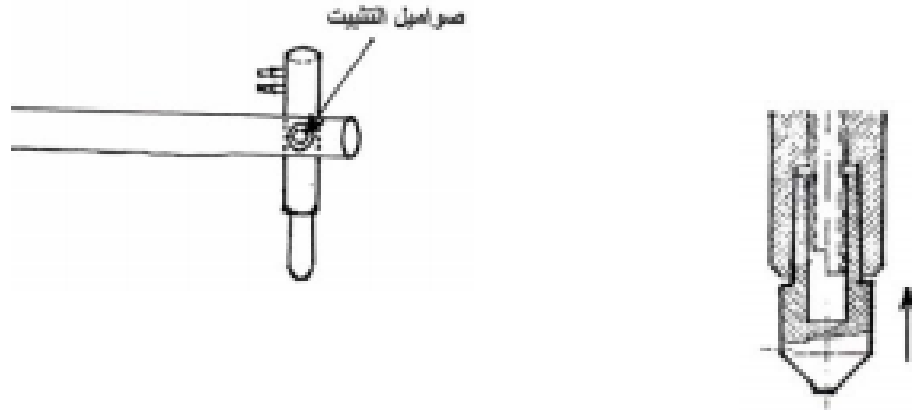

٦- نظف مكان العمل وأعد العدد والأدوات إلى مكانها

تدريبات عملية علي الوصلات المجمعّة باللحام بالمقاومة الكهربائية


التدريب الثاني: لحام وصلة من قطعتين من الصاج المسحوب على البارد بماكينة اللحام بالمقاومة الكهربائية .

النشاط المطلوب :

تنفيذ وصلة تراكيبية مستقيمة لقطعتين من الصاج باستخدام ماكينة اللحام بالمقاومة الكهربائية.


العدد والأدوات:

- ١- شوكة علام .
- ٢- قدم صلب .
- ٣- زاوية قائمة.
- ٤- ماكينة لحام نقطة .
- ٥- مبرد مببط .

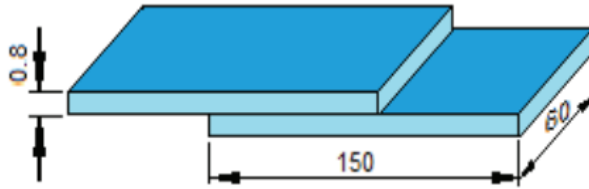

الخامات المطلوبة:

قطعتين من الصاج مقاس ١٥٠ × ١٥٠ .

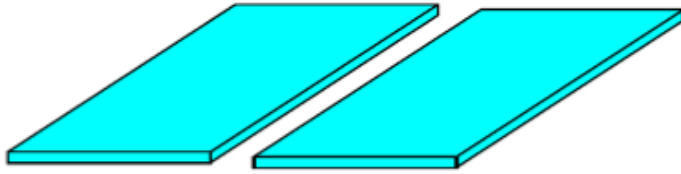


الأمّن والسلامة:

- ١- بالظو الوارشة.
- ٢- قفازات .
- ٣- حذاء السلامة.
- ٤- نظارة شفافة.


خطوات التنفيذ:

- ١- طبق إجراءات السلامة أثناء العمل.



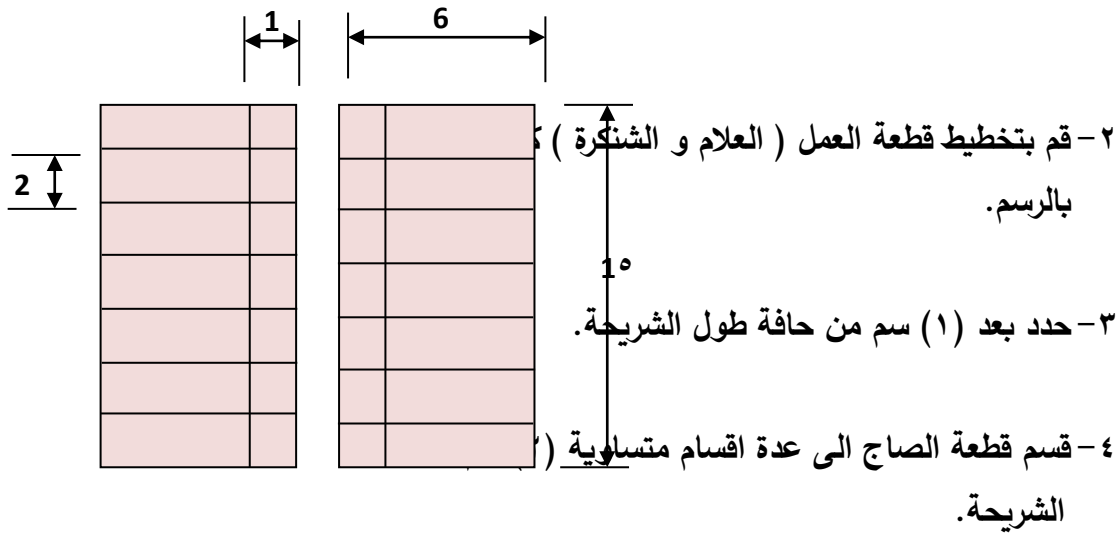


٥- جهز الماكينة للعمل بضبط شدة التيار والجهد المناسب وضبط الكترودات اللحام للوضع العمودي ومراجعة الوصلات.

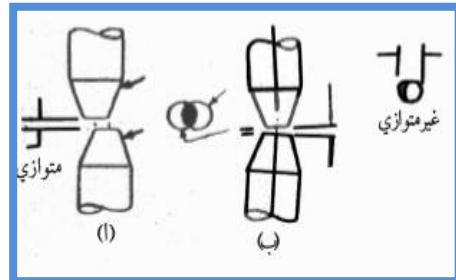



١- جهاز وضعية اللحام التراكبية (شفة على شفة).



٢- قم بالضغط على دواسة التشغيل على النقط المحددة .

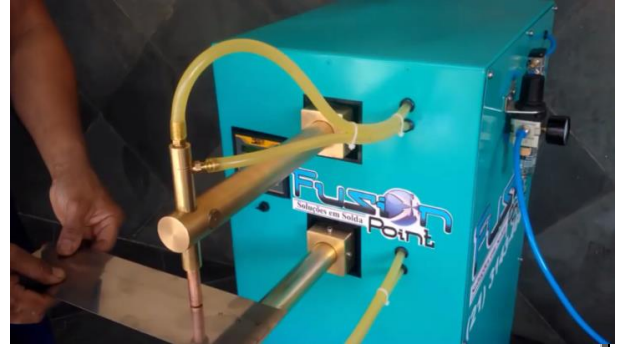


٣- قم بفحص اللحام وفق مواصفات الوصلة المطلوبة.

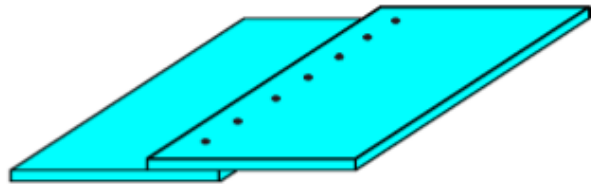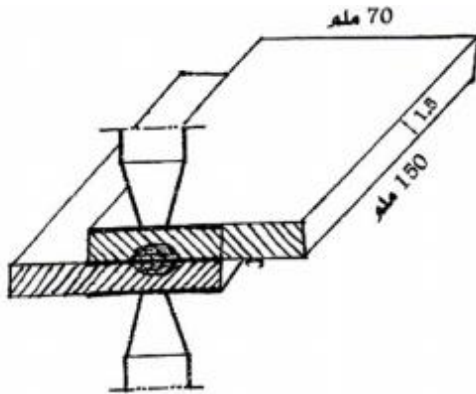

التدريب الثالث: لحام وصلة زاوية من الصاج المسحوب على البارد بماكينة اللحام بالمقاومة الكهربائية .

النشاط المطلوب :

تنفيذ وصلة تراكبية لقطعتين من الصاج على هيئة وصلة زاوية قائمة باستخدام ماكينة اللحام بالمقاومة الكهربائية.

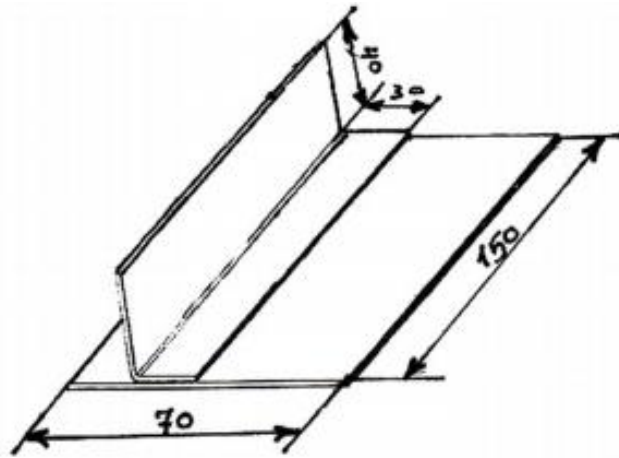

التجهيزات اللازمة:

- 1- ماكينة لحام مقاومة كهربية
- 2- صنفرة.
- 3- فرشاة سلك.
- 4- قطعة من الصاج مقاس 30
- 5- قطعة صاج 70 x 150


الأمّن والسلامة:

- 1- بالظو الوارشة.
- 2- قفازات.
- 3- حذاء السلامة.
- 4- نظارة شفافة.



خطوات التنفيذ:

- 1- طبق إجراءات السلامة أثناء العمل.
- 2- جهز العدد والأدوات اللازمة لتنفيذ التمرين
- 3- أفحص جازية ماكينة لحام النقطة للعمل
- 4- عاير شدة التيار وزمن مرور التيار حسب سمك المعدن

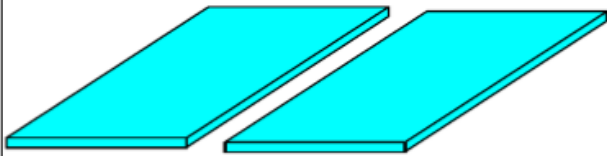


٥- جهاز المشغولة قطعة الصاج بالمقاسات المطلوبة
وأجرى عمليات العلام والشنكرة حسب المقاسات المطلوبة




٦- نظف قطعتي المشغولة بالفرشاة السلك والصفرة.




٧- شغل مفتاح تشغيل التيار.

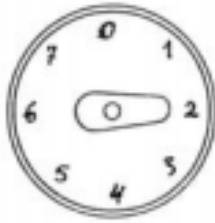

٨- اضبط شدة التيار

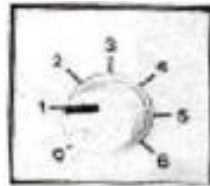

٩- أضبط مؤقت الزمن

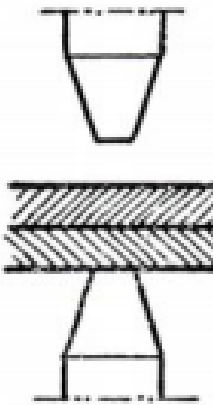


١٠- شغل دورة التبريد بفتح حنفية تبريد الأقطاب.

١١- تثبيت المشغولة بين قطبي اللحام بحيث تكون ملاصقة للقطب الأسفل.

١٢ - أترك مسافة حافية حسب سمك المعدن.

١٣ - أضغط على الدواسة بواسطة القدم بحيث تلتصق الأقطاب قطعتنا المشغولة.

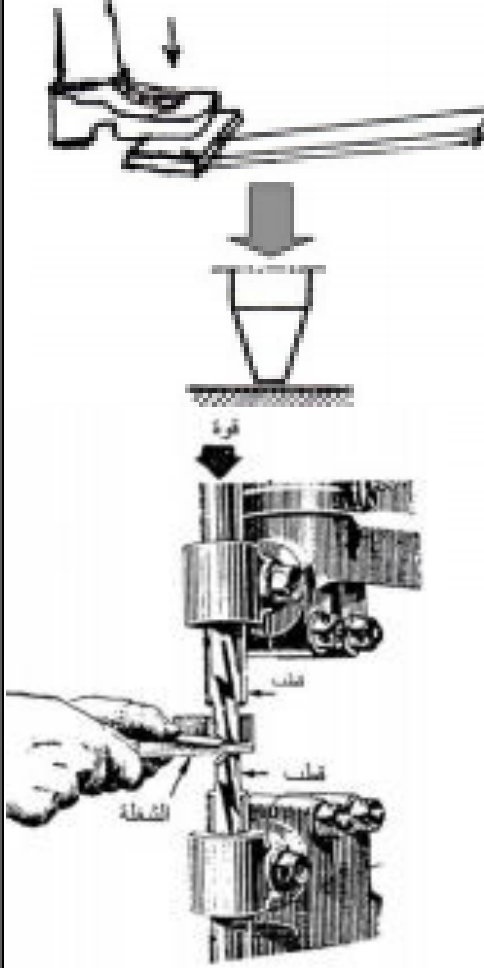

١٤ - أجرى عملية اللحام بالضغط الزائد على الدواسة .

١٥ - أرفع القدم من على الدواسة وأخرج المشغولة بعد عم


١٦ - نظف أثر اللحام بقطعة الصنفرة .



١٨ - نظف مكان العمل وأعد العدد إلى مكانها .

التدريب الرابع: لحام درزة ماسورة من الصاج المسحوب على البارد بماكينة لحام بالمقاومة الكهربية .

النشاط المطلوب :

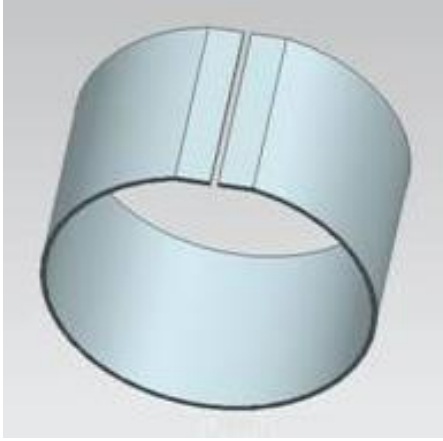

تنفيذ درزة لحام تقابلية وأخرى تناكبية لماسورة من الصاج بأسلوب لحام التدريز.




التجهيزات اللازمة:

- ١- ماكينة لحام
- ٢- شريحة من الصاج مدرفلة على هيئة ماسورة
- مجهزة بشفتي لحام تناكبية.
- ٣- فرشاة سلك.


خطوات التنفيذ:

طبق إجراءات السلامة أثناء العمل.

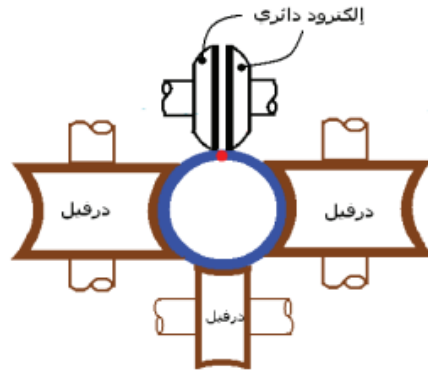

- ١- أفحص جاهزية وسلامة آلة اللد
- ٢- التوصيلات وسلامة دائرة التبريد
- ٣- أختبر شدة التيار اللازم لعملية الالمعدن.
- ٤- عاير زمن مرور التيار اللازم لعنوع وسمك المعدن.

لحام تدريز تقابلي

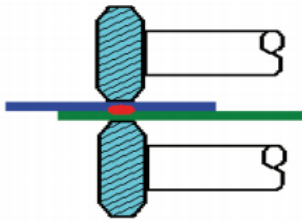

٥- أمسك قطعة العمل بتطابق شفتي اللحام ببانسة الزنق.

لماسورة

- ٦- أترك مسافة حافية (المسافة بين نقطة اللحام وحافة الما
- ٧- أضغط تشغيل اللحام لتحقيق التلامس بين الأقطاب وشفت
- ٨- أوقف الآلة وأوقف تدفق الماء وأعد الأدوات إلى مكانها.

لحام تدريز تناكبي لماسورة.