

## برنامج في الأثاث المعدني وتشكيل الألواح المعدنية

### دليل الطالب

وحدة جدارات

اللحام بالقوس الكهربائي لمنتجات الأثاث المعدني



المستوى (٣)

الكود:

اعداد

أ/ عاطف سعد حسن

أ/ شوقي الحسيني سلطان

مراجعة أ/ مجدي فاروق إبراهيم

**١- يجهز لأعمال اللحام بالقوس الكهربى :-**

**إجراءات او مرتب لسلامة عند التعامل مع أدوات اللحام بالقوس الكهربى :**

١. تقيدك بالزى التدريب داخل الورشة والتزم بمتطلبات السلامة الأخرى مثل :

الحذاء المناسب لجمالية القدمين وقناع اللحام لحماية العينين والقفازات المناسبة لحماية اليدين أثناء العمل

٢. احرص على تنظيم وترتيب العدد والأدوات بشكل منظم ومرتب .

٣. احرص على المحافظة على العدد ومكانت اللحام ونظافتها .

٤. تجنب العبث بالعدد والآلات في الورشة حتى لا تؤدي نفسك والآخرين .

٥. تجنب المزاح بالأدوات أو العدد لما في ذلك خطر عليك وعلى زملائك .

٦. احرص على أن تكون مكنة اللحام بعيدة عن الماء والزيوت

٧. يجب أن تكون الإضاءة والتهوية ومراوح الشفط في ورشة اللحام كافية .

٨. احرص على عدم وضع العدد وأدوات السلامة على مكنة اللحام وطاولة العمل .

٩. يثبت الأسطوانات بسلسلة في جسم ثابت مع مراعاة أن تكون قائمة .

١٠- استخدم اللحام المناسب لنقل الأسطوانات من مكان الى آخر.



**تعريف اللحام :-**

عنوان الوحدة: أعمال اللحام بالقوس الكهربى للأثاث المعدنى  
هي عملية يتم فيها وصل مادتين (**عادة معدنيين**) ببعض بشكل يعطى صلادة دائمة. ويتم ذلك عن طريق رفع درجة الحرارة والضغط أو بدون ضغط حسب الحالة الميتالورجية المطلوبة للوصلة.  
يستخدم اللحام في وصل المعادن ببعضها ، حيث يتم تسخينها وتسييلها وربطها ببعضها ، وبعد ذلك تصبح القطعتان المسؤولتين في قوة المعدن الأصلي أو أقوى منه.

**والمخاطر المصاحبة لعمليات اللحام تشمل:** الدخان ، الأبخرة السامة ، المواد الصلبة المتطايرة ، الحرارة العالية ، الإشعاع الضوئي.

### **أنواع اللحام / القطع:**

- ١- اللحام بالغاز Gas Welding
- ٢- اللحام الكهربائي Arc Welding
- ٣- القطع بالأوكسجين Oxygen & Gas Cutting

### **المتطلبات العامة :**

#### **أ- منع ومكافحة الحرائق :**

- ١- في حالة عدم إمكانية إبعاد الشئ المراد لحامه من مكان العمل ، يتم إبعاد جميع المواد القابلة للإشتعال لمسافة لا تقل عن ٣٥ قدم (١١ مترا) من مكان اللحام.
- ٢- في حالة عدم إمكانية إبعاد الشئ المراد لحامه ، وفي نفس الوقت عدم إمكانية إبعاد جميع المواد القابلة للإشتعال من مكان اللحام ، يتم استخدام أغطية مناسبة لحجز الحرارة ، والشرر ونواتج اللحام. كذلك يتم تغطية جميع المواد القابلة للإشتعال بواسطة مواد غير قابلة للإشتعال ورش الأرضية أسفل مكان اللحام بالماء لإطفاء الشرر المتطاير.
- ٣- توفير معدات مكافحة الحرائق المناسبة قرب مكان اللحام للإستخدام الفورى في حالة حدوث حريق (طفايات الحريق ، مكرات الحريق)
- ٤- تعيين مراقب للحريق (Fire Watch) تكون مهامه الأساسية مراقبة الشرر المتطاير والناتج من عمليات اللحام في حدود مسافة ٣٥ قدم (١١ مترا) مع ضرورة عدم ترك مكان اللحام إلا بعد مرور نصف ساعة على الأقل من إنتهائه.
- ٥- ضرورة التأكد من خلو مكان اللحام من المواد الملتهبة أو المواد السائلة القابلة للإشتعال وذلك بإجراء القياسات اللازمة بواسطة أجهزة قياس نسبة المواد المشتعلة بالجو.
- ٦- عدم السماح بإجراء أية أعمال لحام أو قطع في البراميل المستعملة إلا بعد إجراء عمليات التنظيف المناسبة والتأكد من خلوها من المواد القابلة للإشتعال.

#### **ب- الوقاية الشخصية للعاملين :**

- ١- ضرورة استخدام واقيات العين والوجه المناسبة (نظارات اللحام ، حامي الوجه الخاص باللحام)  
مع استعمال الفلتر المناسب لنوع اللحام وحجم الإلكترود.
- ٢- استعمال الفقايز المقاومة للحرارة ، الأوفرهولات القطنية ذات الأكمام الطويلة وتكون بدون جيوب.  
كذلك ضرورة عدم وجود تنبيه في البنطلون ويعطى الحذاء.
- ٣- استعمال حذاء سلامه مناسب وأيضا يمكن استعمال مريلة من الجلد.

#### **ج- الحماية الصحية والتهوية المناسبة :**

**عنوان الوحدة: أعمال اللحام بالقوس الكهربائي للأثاث المعدني**  
الكود: \_\_\_\_\_  
من الممكن أن تكون تهوية مكان اللحام من التهوية الطبيعية أو التهوية الميكانيكية.  
١- تكون التهوية الطبيعية كافية إذا كان المكان المخصص لعمليات اللحام لا تقل مساحته عن ١٠٠٠٠ قدم مربع وسقف هذا المكان لا يقل عن ١٦ قدم .

٢- في حالة عدم توفر الشروط أعلاه وبالتالي عدم كفاية التهوية الطبيعية لمكان اللحام يتم استخدام التهوية الميكانيكية ، مثل التهوية الموضعية بجوار عملية اللحام حيث تقوم بسحب الأبخرة المتولدة من عمليات اللحام بسرعة كبيرة إلى فلتر خاص (HEPA Filter). كذلك يمكن استخدام شفاطات لتغيير هواء مكان العمل بحيث يكون في حدود ٢٠ مرة بالساعة.

**يمكن تعريف اللحام بأنه / العملية التي تتم عادة بواسطة صهر المعدن عن طريق رفع درجة حرارة الوصلة ويمكن الحصول على الحرارة اللازمة لعملية الصهر بواسطة الغاز أو القوس الكهربائي أو بواسطة مركبات كيميائية، كما يمكن الوصول لدرجة الحرارة اللازمة بواسطة استخدام الحث الكهربائي كما أنه يمكن أن يتم اللحام على البارد. تعتبر عملية اللحام من أهم الطرق المستخدمة في وصل المعادن.**

### **لحام القوس الكهربى :-**

هو أحد أهم أنواع اللحام على الإطلاق، ويتم عن طريق الحرارة الناتجة عن تقوس كهربائي بين القطب والجزء الملحوم. تصل درجة الحرارة في هذا النوع من اللحام إلى ٤٠٠٠ درجة مئوية وهي درجة حرارة كافية لصهر المعدن في نقطة اللحام أو صهر معدن إضافي من سلك ويلتزم عند تبريد مكوناً وصلة متينة.

#### **مصادر التيار الكهربى**

#### **يمكن الحصول على التيار الكهربى اللازم لعملية اللحام بالطرق التالية:**

\*مولادات التيار الكهربائية ذات التيار المستمر منها ما له خصائص فولتية ثابتة والبعض الآخر له خصائص فولتية متغيرة.

\*عن طريق المركبات والتي تولد تيار مستمر.

\*عن طريق محولات كهربية تعطي تيار متعدد، ويستخدم اللحام بالتيار المتردد بكثرة عن اللحام بالتيار المستمر وذلك نظراً لرخص المعدات اللازمة لعمليات اللحام بالتيار المتردد علاوة على صغر الطاقة اللازمة في عمليات اللحام.

### **طرق اللحام بالقوس الكهربى**

#### **اللحام اليدوى بالأقطاب المعدنية**

أحد الطرق المستخدمة بكثرة في عمليات اللحام وتجري في أغلب الأحوال بالتيار المتردد. تستعمل أقطاب معدنية من الصلب (سلك اللحام) كمونه (أى مادة ملء) والأسلاك المستخدمة يتراوح قطرها بين ١٢-١٥ مم ويصل طولها إلى ٥٠٠ مم.

#### **اللحام اليدوى بأقطاب من الكربون**

يجري هذا النوع من اللحام بواسطة استخدام أقطاب كربونية أو جرافيتية، وهذه الأقطاب تصنع بأقطار ٣٠-٨ مم ويبلغ طولها من ٣٠٠-٢٠٠ مم. وعادة تتم عملية اللحام في هذا النوع باستخدام التيار المستمر.

#### **لحام القوس الكهربى (التنجستين وستارة الغاز)**

يعتبر هذا النوع من اللحام من أوائل التطويرات التي حدثت للحام القوس الكهربائي حيث يحاط بستارة أسطوانية من غاز خامل وكان يسمى سابقاً لحام تيج الغازات الخاملة المستخدمة هي غازات الأرجون، الهيليوم أو خليط نوع أو أكثر منها وتستخدم ستارة الغاز هذه في عزل منطقة اللحام عن الهواء.

### **لحام القوس الكهربى المعدنى وستارة الغاز**


عنوان الوحدة: أعمال اللحام بالقوس الكهربائي للأثاث المعدني  
الكود: يُستهلك أثناء عملية اللحام حيث يتم تغذيته أتوماتيكياً إلى موقع اللحام. وتكون ستارة الغاز في هذه الحالة من غاز ثاني أكسيد الكربون أو خليط من ثاني أكسيد الكربون وغاز الأرجون.

لحام القوس الكهربائي :-

#لحام الكهرباء : يتم عن طريق #الحرارة الناتجة عن القوس الكهربائي بين الالكترود والمعدن



القوس الكهربائي هو انفراج الشحنات الكهربائية عبر ثغرة بين التواقيل و تصل درجة حرارة القوس الكهربائي حتى ٥٠٠٠ درجة سلزيوس وهي كافية لصهر #الحديد وسبائكه

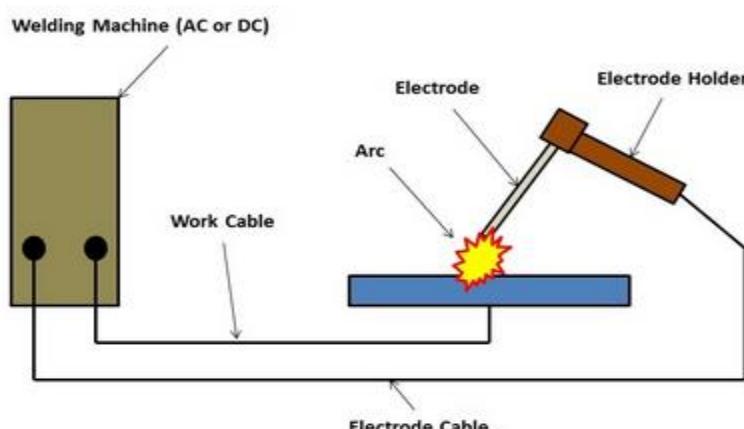

**Basic Arc Welding Circuit Diagram**

عنوان الوحدة: أعمال اللحام بالقوس الكهربائي للأثاث المعدني  
الكود:  
يتم استخدام معدن الالكترود المنصهر في ملء الفراغ بين القطع الملحومة ولذلك يفضل أن يكون  
معدن الالكترود مشابه للمعدن الملحوم كما تتم تغطية الالكترود بطبقة عازلة تنصهر أثناء اللحام  
لتعطي كمية من الغازات تغطي حوض اللحام المنصهر وتحميه من التأكسد بالهواء




لحصول على قوس كهربائي نحتاج إلى تيار عالي الشدة ونحصل على التيار عالي الشدة بواسطة  
محول



عنوان الوحدة: أعمال اللحام بالقوس الكهربائي للأثاث المعدني  
المحول هو جهاز ينقل الطاقة الكهربائية بين دارتين أو أكثر بواسطة التحريض الكهربائي ، يتالف من ملفين يحيطان بنواة حديدية ، يمر في الملف الأولى تيار كهربائي متغير أو متناوب فيولد في النواة الحديدية حقل مغناطيسي متغيراً وهذا الحقل يولد في الملف الثاني تيار كهربائي متغيراً وذلك حسب قانون فارادي في التحريض الكهربائي

### تعريف اللحام بالقوس المعدني المحجب : SMAW

هو عملية وصل بين المعادن باستخدام الحرارة الناتجة عن القوس الكهربائي بين سلك لحام مستهلك مغلق ( الكترود) وقطعة الشغل . ويظهر الشكل رقم ( ١ - ١ ) مبدأ عمل اللحام بالقوس المعدني المحجب

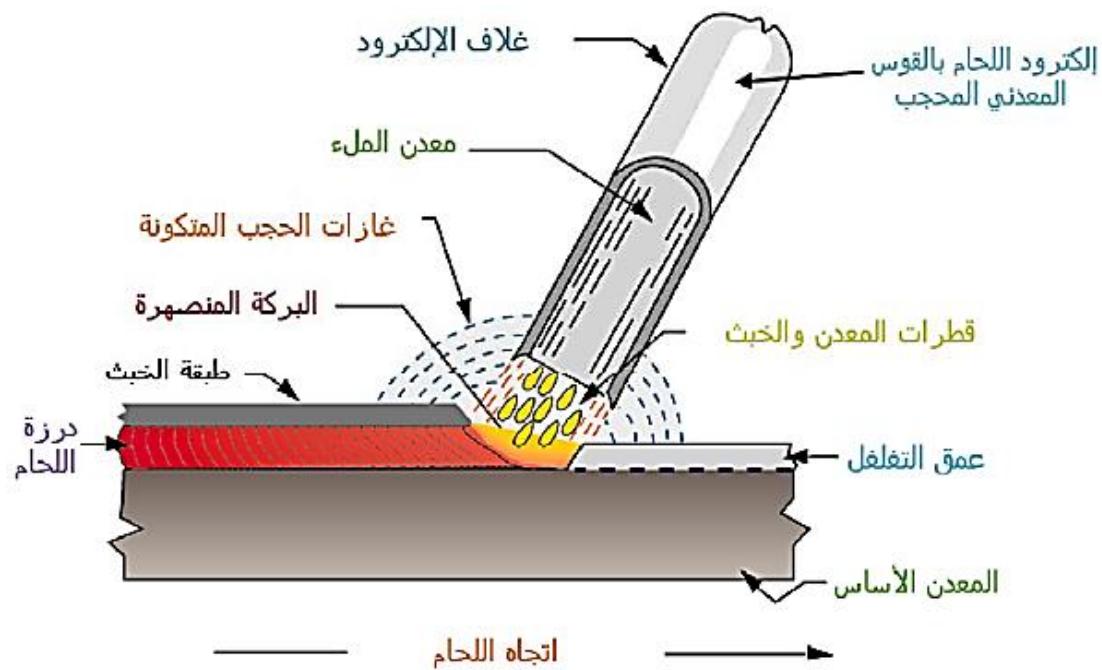

الشكل رقم ١ : مبدأ عمل اللحام بالقوس المعدني المحجب SMAW

يؤثر على البركة المنصهرة وطرف الغلکترود الساخن للهواء الجوي ( ٢١٪ أكسجين - ٧٨٪ نتروجين ) على جودة خط اللحام المتكون ، لذلك يتم تغليف سلك اللحام ( معدن الماء ) ببودرة والتي تؤدي عدداً من المهام ومنها تكوين غازات لحجب البركة المنصهرة والإلكترود من تأثيرات الهواء الجوي وكذلك تكوين طبقة الخبث

المسمى الأوروبي للحام القوس المعدني اليدوي MMAW وكذلك يطلق عليه لحام العصا Stick Welding والمسمى المعتمد للحام في الحقيقة هو مسمى الجمعية الأمريكية للحام AWS وهو اللحام بالقوس المعدني المحجب .

**مزايا اللحام بالقوس المعدني المحبب . SWAW .**

**يمتاز اللحام بالقوس المعدني المحبب SMAW وبالتالي ::**




**قابل للحمل والنقل لبساطة معداته .**


**من السهل استخدامه للحام المشاريع  
الإنتاجية الميدانية**



**المعدات رخيصة**

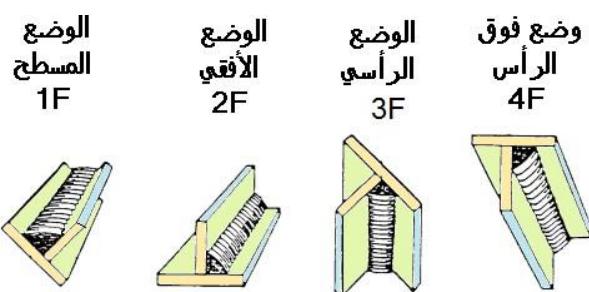

**اللحام في جميع الأوضاع**

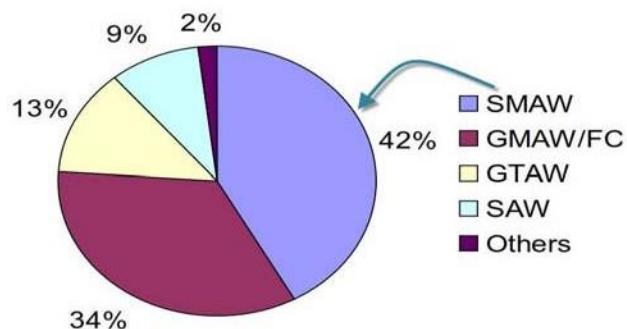

**اللحام الأكثر استخداماً فهو يمثل  
٤٢٪ من سوق اللحام بالقوس  
الكهربائي كالمج والتجر والمغمور**

## اللحام بالقوس المعدني

يستخدم القوس الكهربائي كمصدر للحرارة والتي تنتقل الى المعدن اما بواسطة الاشعاع المباشر او بواسطة تيار من الايونات في منطقة القوس نفسه

**تنقسم طرق اللحام التي تستخدم القوس الكهربائي الى مجموعتين اساسيتين بناء على تركيب وصلة اللحام**

١- تكون الوصلة مكونة من جزأى الشغالة

٢- تكون الوصلة من معدن يضاف اثناء اللحام ( حشوة Filler ) .

وهناك بعض الطرق التي تستعمل الالكترونيات المستنفدة

وفي هذا النوع يتولد القوس الكهربائي بين الشغالة والالكتروني وينصهر الاخير ويكون وصلة اللحام .

وهناك بعض الطرق التي تستعمل الغاز الخامل ليقي منطقة اللحام والمنطقة المجاورة لها من التأكسد وكذلك ليكون مصدرا للايونات .

## اللحام بالقوس الكربوني :

وهي من الطرق المهمة حاليا وكانت تستعمل في لحام الواح الصلب والنحاس وفي بعض الاحيان في لحام الالمنيوم

**اللحام بالقوس المعدني :**

من أكثر طرق اللحام استعمالا وفيها يقوم الالكتروني المعدني بعمليتين :-

١- امرار التيار اللازم .


٢- ليعمل كمادة حشو تنصهر وتترسب في منطقة اللحام

ونظرا لان استعمال الالكترونيات الم Kushوفة سوف يؤدي الى تأكسد كبير في معدن الوصلة استبدلت هذه الالكترونيات باخرى مغطاة وسوف تتكون طبقة من الخبث على سطح الوصلة عند انصهار مادة الغطاء ، وفي بعض الحالات الاخرى تتصاعد بعض الغازات لتقي معدن اللحام ( معدن الوصلة ) من الوسط الخارجي

**ويستعمل كل من التيار المستمر والتيار المتردد في تشغيل القوس الكهربائي**



عيوب اللحام بالقوس المعدني المحجوب  
أهم عيوب اللحام بالقوس المعدني  
ضعف معدل ترسيب معدن  
المملء بسبب التغذية اليدوية  
للإلكترود

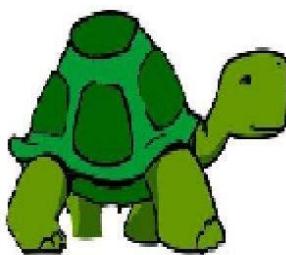

بطئ اللحام بسبب الحاجة  
المستمرة لإزالة طبقة الخبث



من الصعب استخدامه للحام  
المعادن الرقيقة (قليلة السمك)



الطرطشة الزائدة بسبب  
انتقال المعدن خلال القوس

استخدامات اللحام بالقوس المعدني :-

استخدامات لحام القوس المعدني كثيرة وذلك لشهرته الواسعة وبساطته ومنها



في أعمال  
البناء  
والتصنيع في  
مختلف  
المجالات




يفضل للحام  
المعادن  
الفولاذية فوق  
2 ملم



أعمال  
الإصلاحات  
والصيانة

**المعدات الأساسية للحام بالقوس المعدني**

يوضح الشكل رقم ( ٢-١ ) المعدات الأساسية بالقوس المعدني وهي كالتالي :

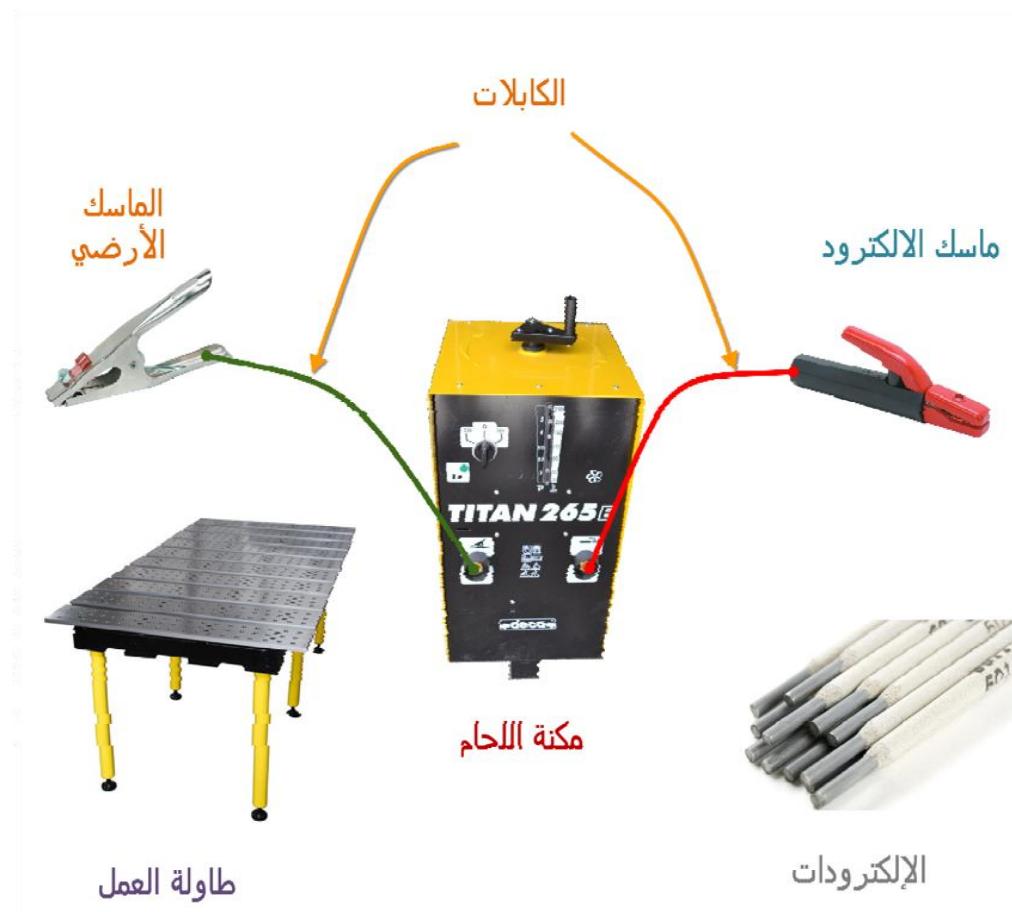**١- مصدر الطاقة :**

مكينة اللحام هي مصدر الطاقة الكهربائية للحام بالقوس المعدني

**ماكينة اللحام هي :**

- \* تخفيض فرق جهد تيار الشبكة العامة ( الفولت ) وذلك لرفع شدة تيار الطاقة الكهربائي ( الأمبير )
- \* تزويد الإلكترود بالطاقة الكهربائية اللازمة لإنتاج القوس الكهربائي
- \* ضبط شدة التيار حسب متطلبات اللحام
- \* اختيار نوع التيار الكهربائي : أما تيار متردد AC أو تيار مستمر DC .

### يوضح الشكل رقم ( ٣ - ١ ) لوحة مفاتيح مكنة اللحام بالقوس المعدني



توجد أربعة أنواع رئيسية لمكائن اللحام بالقوس المعدني في الشكل رقم ( ٤-١ )



مقبس تيار اللحام



محول تيار اللحام



مولد تيار اللحام

أنواع مكائن  
اللحام بالقوس  
المعدني  
SMAW



المقوم العكسي لتيار اللحام

**تصنف مكانن اللحام حسب :**

\*نوع التيار الكهربائي : هو تيار الذي تتجه المكثنة والذي قد يكون تيار متعدد AC أو تيار مستمر DC

\*مصدر الطاقة الكهربائية : يختلف مصدر الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء أو من مولد تيار كهربائي يدبر محرك حراري ( ديزل أو بنزين ) .

**الجدول التالي يوضح الفروقات بين أنواع مكانن اللحام وهي :**

١- مكثنة محول تيار اللحام و تمتاز بالتالي :

تقوم بتحفيض فرق جهد الشبكة العامة للكهرباء

من ٢٨٠ فولت الى حدود ٣٠ فولت

مما يرفع شدة التيار الكهربائي ( الأمبير )

نوع التيار المنتج هو التيار المتعدد AC



مقدمة التيار



٢- مكثنة مقوم تيار اللحام و تمتاز بالتالي :

هي عبارة عن مكثنة محول تيار اللحام مع

أضافة جهاز مقوم التيار

مقوم التيار هو جهاز يقوم بتحويل التيار المتعدد

إلى تيار مستمر DC

نوع التيار المنتج إما التيار المتعدد أو التيار المستمر

٣- مكثنة مولد تيار اللحام و تمتاز بالتالي :

هي مكثنة تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة

للحام بواسطة مولد كهربائي مرتبط بمحرك حراري



تستخدم في المناطق الموزولة والبعيدة عن

شبكة الكهرباء العامة

نوع التيار المنتج إما التيار المتعدد ، أو التيار المستمر

**٢- كابلات اللحام :**

هي موصلات معدنية تعمل على أكمال الدائرة الكهربائية لعملية اللحام

**وظيفة الكابلات هي :**

\* اتصال التيار الكهربائي من مكثف اللحام لماسك الإلكترود أو العكس .

\* اتصال التيار الكهربائي من الماسك الأرضي لمكثف اللحام أو العكس

**يوضح الشكل رقم (٥-١) شكل الكيبل الكهربائي وتركيبه الداخلي ، ويمتاز الكابل**

**بالمواصفات التالية :**

\* المعدن الموصل للكهرباء هو النحاس النقي

\* الأسلام النحاسية هي عبارة عن الاف الجداول الشعرية الدقيقة جدا والتي تبرم لتكون الأسلام الكهربائية النحاسية .

\* يتم تغليف الأسلام الكهربائية النحاسية بطبقة من الورق لتسهيل حركة الأسلام ثم

**طبقة من المطاط الصناعي المقوى والتي تمتاز بالاتي :**

\* المرونة العالية

\* مقاومة ميكانيكية جيدة للزيوت والشحوم


\* مقاومة الاحتكاك والتمزق

\* مقاومة شرر اللحام المتسلط

يجب أن يتاسب سمك كيبل اللحام مع شدة التيار ، فكلما زادت شدة التيار الكهربائي

**الأسلام النحاسية**

**(الأمبير ) زاد كيبل اللحام**

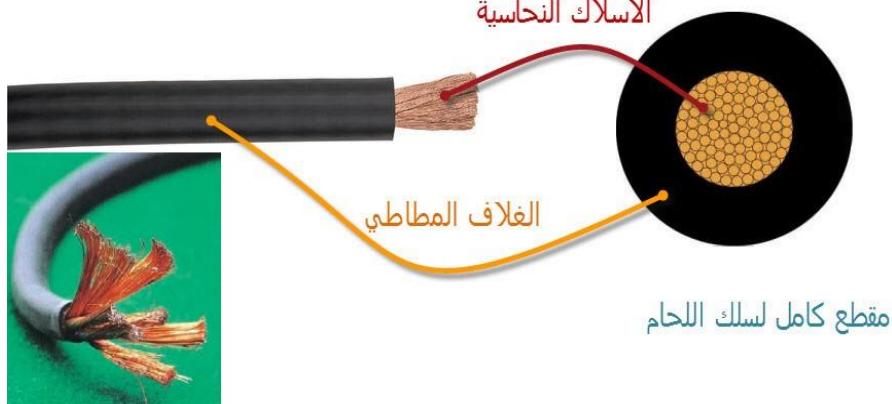

**٣- ماسك الإلكترود :**

ماسك الإلكترود هو اداة لثبتت الإلكترود أثناء عملية اللحام وتزويدة بالتيار الكهربائي

**ويوضح الشكل رقم (٦-١) أشكال ماسك الإلكترود . ووظيفة ماسك الإلكترود هي :**

\***تجذب الإلكترود اللحام بالتيار الكهربائي**

\***التحكم في توجيه القوس الكهربائي لمنطقة اللحام**

\***عزل الحرارة والتيار الكهربائي عن فني اللحام**

\* **توفير مقبض يساعد فني اللحام على التحكم بعملية اللحام**

**يجب أن يتتوفر في ماسك الإلكترود الشروط الآتية :**

\***ثبتت الإلكترود في وضع مناسب لفني اللحام**

\***ضمان وصول التيار باستمرار للإلكترود .**

\***سهولة وسرعة تغيير الإلكترود دون ملامسة اليد مع الأجزاء الموصلة للتيار والاجزاء الساخنة .**

\***عدم ارتفاع درجة حرارة الماسك كثيرا**

\***مقاسة مناسبة ليتم جميع مقاسات الإلكترونودات التي يرجح استعمالها**

**يجب أن يعني فني اللحام بamasك الإلكترود ويختبر استمرار صلاحيته للعمل ويعتبر وجود**

**amasك الإلكترود صالح ومهيئ شرطا أساسيا لتحقيق إنتاجية مرتفعة وجود لحام عالية**



### تركيب ماسك الإلكترود موضح في الشكل رقم ( ٧ - ١ )



### ٤-الإلكترودات:

الإلكترود هو قضيب معدني يستخدم لإنتاج القوس الكهربائي في عملية اللحام ويبيّن الشكل رقم ( ١ - ٨ ) الشكل العام لـالإلكترودات القوس المعدني والتي تمتاز بأنها مغلفة بالكامل إلا طرف التثبيت بـماسك الإلكترود ؟




وظيفة إلكترود اللحام بالقوس المعدني المحجب هي الآتي : ( انظر الشكل رقم ( ٩-١ ) )

\* توصيل التيار الكهربائي لإكمال درزة اللحام

### \*انتاج القوس الكهربائي


- \* تزويذ منطقة اللحام بمعدن المله لتكون درزة اللحام .
- \* إذابة طبقة الغلاف والتي تؤدي عدد من الوظائف والتي من أهمها تكوين غازات لحجب منطقة اللحام عن الهواء الجوي المحيط لمنع تغلغل الأكسجين والنتروجين مما يؤثر على جودة خط اللحام

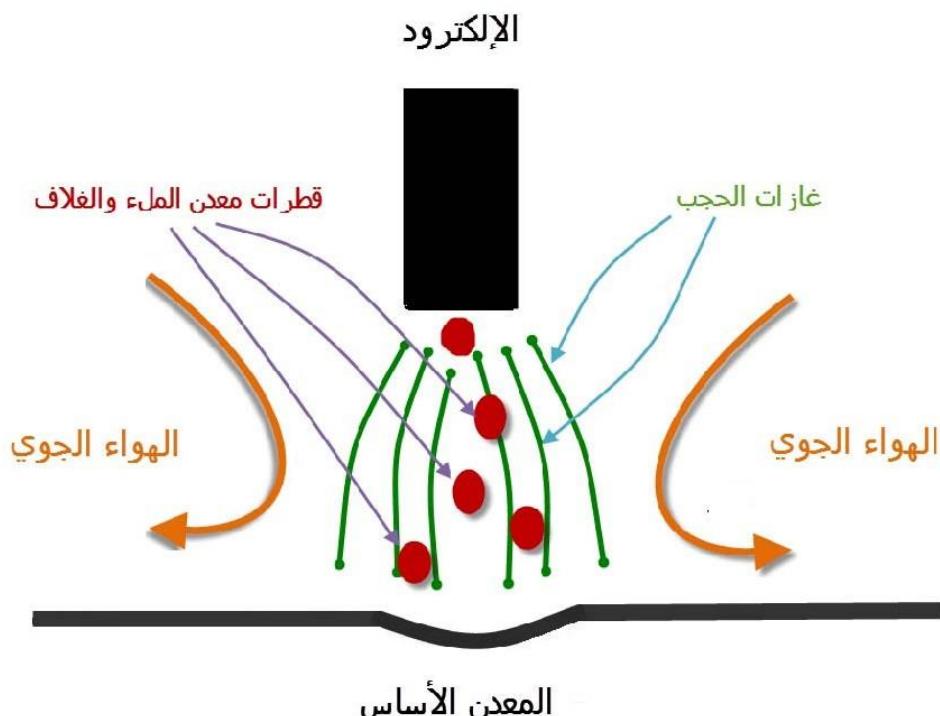

يمتص غلاف الإلكترود الرطوبة من الهواء الجوي ، وتتسبب الرطوبة في إنتاج غاز الهيدروجين أثناء اللحام والذي يتسبب في أنحباس فقاعات هيدروجينية داخل الدرزة . ويؤدي أنحباس الفقاعات الهيدروجينية إلى ما يُعرف باسم تشظقات الهيدروجين أو التشظقات الباردة والتي تحدث في خط اللحام وفي المنطقة المجاورة للحام وخصوصاً إذا كانت وصلة اللحام معرضة لـ إجهاد تحمل أو معرضة للاهتزازات


**الماسك الأرضي:**

هو عبارة عن قطعة معدنية تثبت نفسها تلقائياً في قطعة الشغل أو طاولة العمل وذلك من أجل أكمال الدائرة الكهربائية والسماح بمرور التيار الكهربائي ويوضح الشكل الأشكال المختلفة للماسك الأرضي

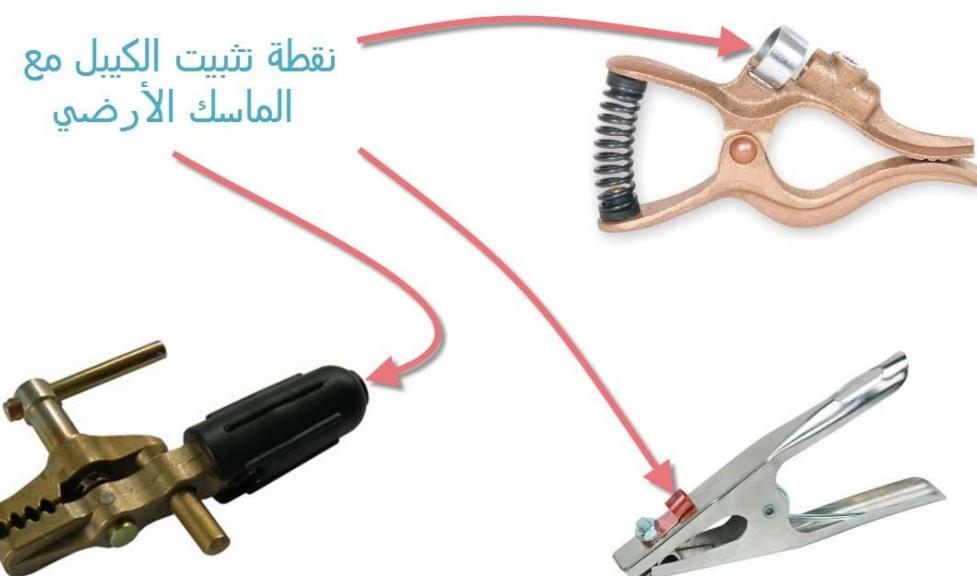



يفضل تثبيت الماسك الأرضي بقطعة الشغل بقرب منطقة اللحام قدر الغمakan كما موضح في الشكل رقم ( ١٤ - ١ ) .


ثبت الماسك الأرضي بالقرب من  
منطقة اللحام قدر المستطاع

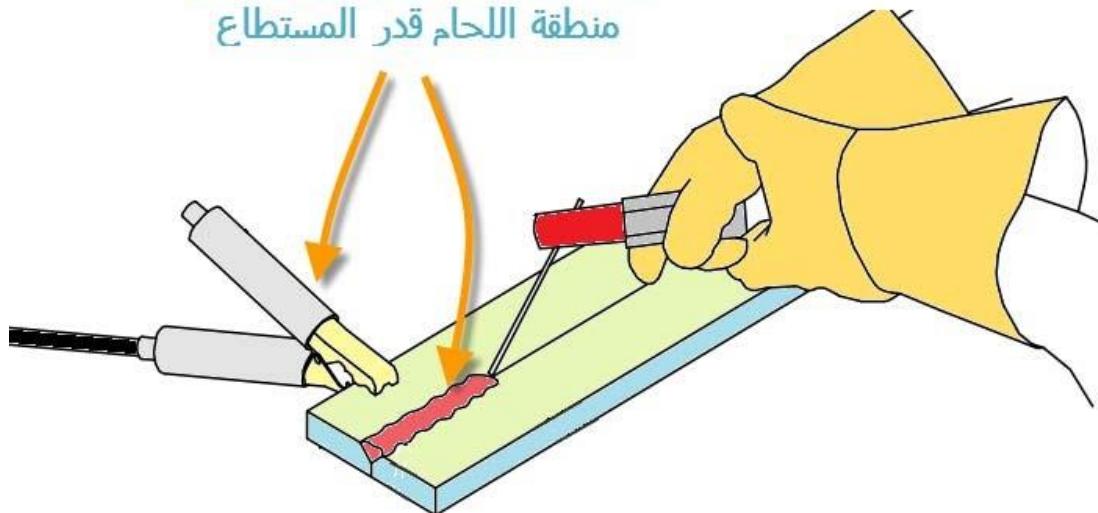

الشكل رقم ( ١٤ - ١ ) طريقة تثبيت الماسك الأرضي بقطعة الشغل

أكتب المسميات المناسبة في المستطيلات الفارغة التالية :

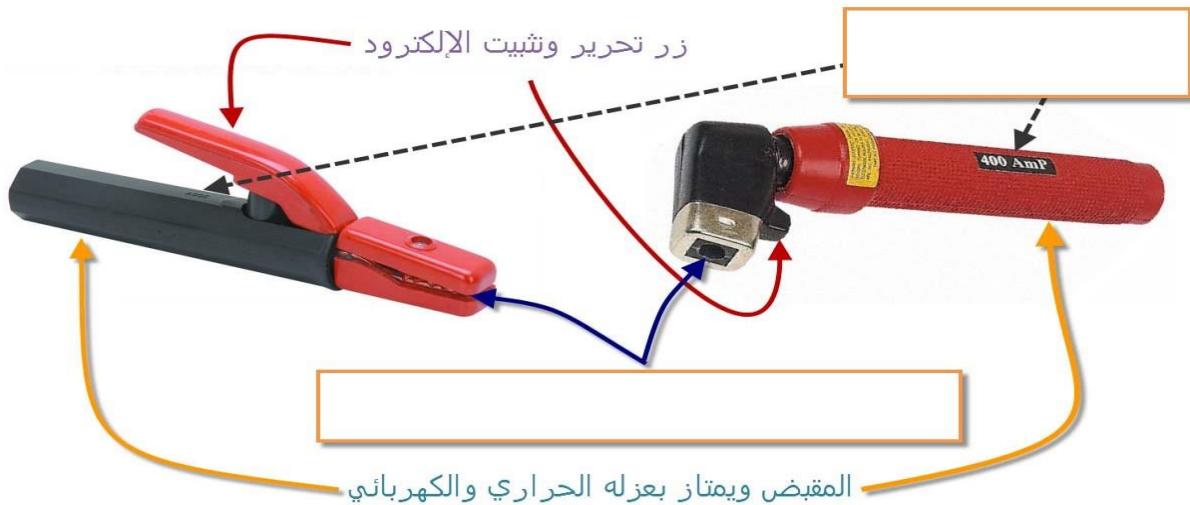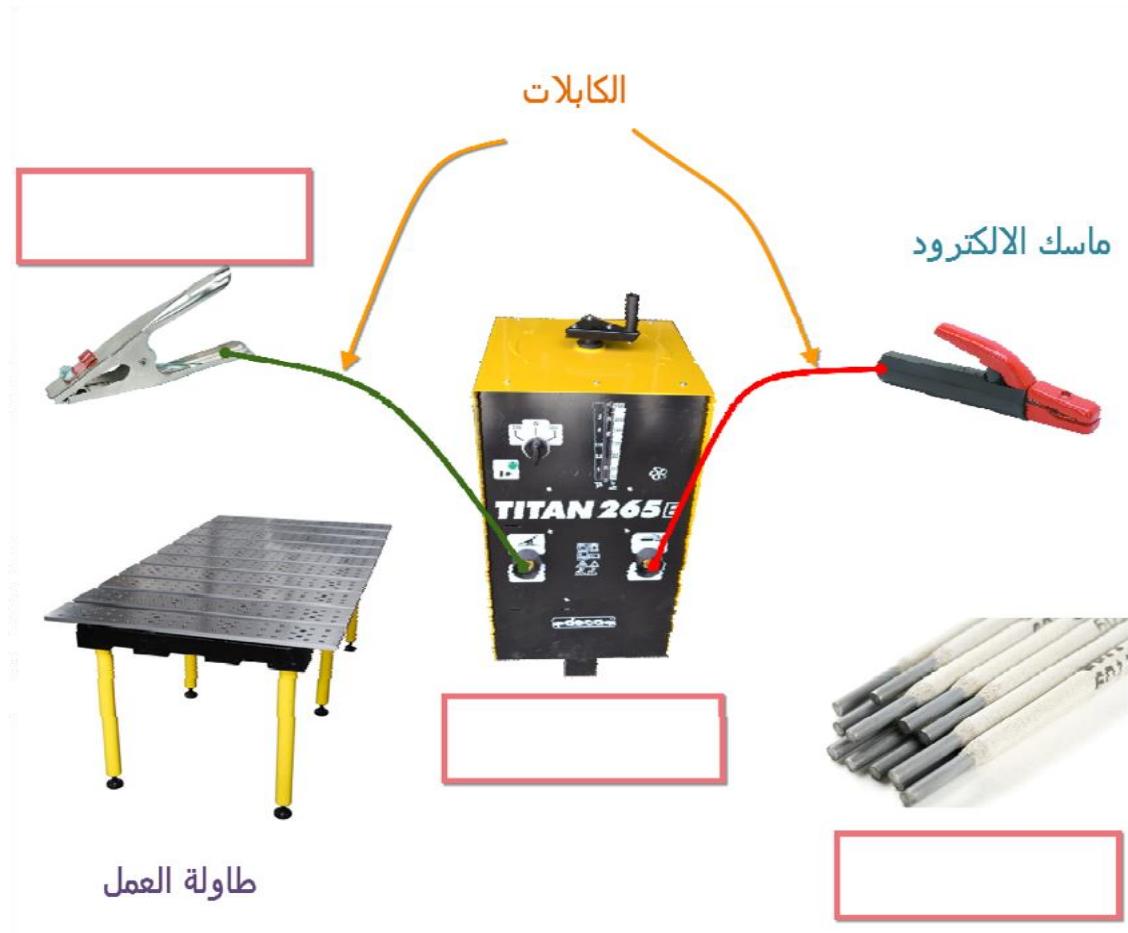

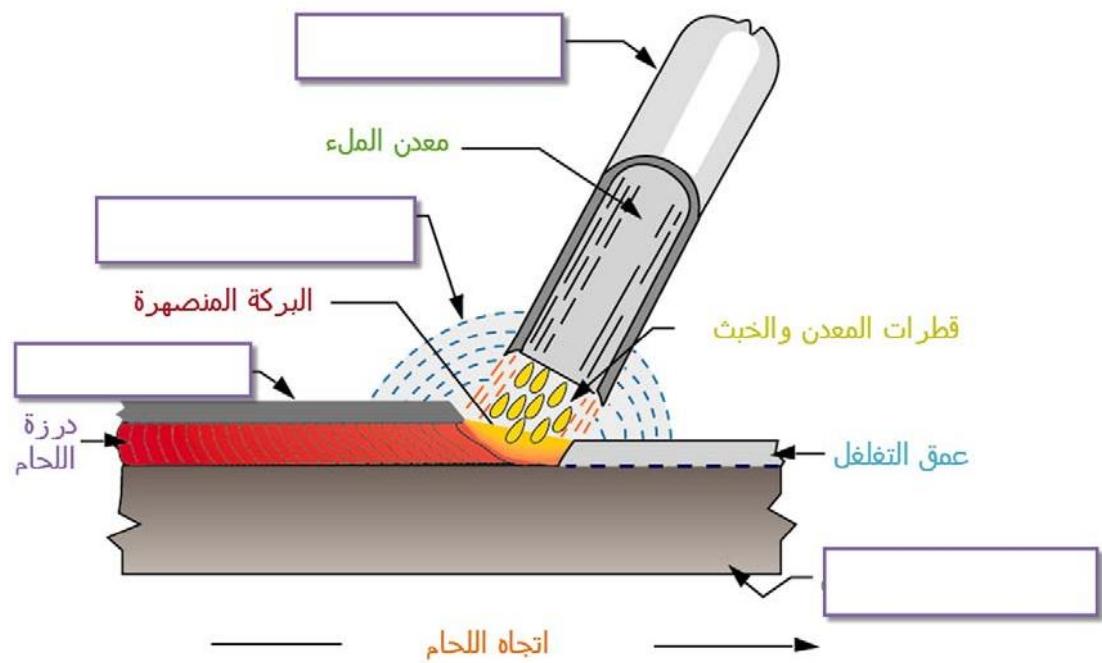




**التيار المستمر DC المستخدم في اللحام :-**

يمكن استخدام نوعين من التيار المستمر DC عند اللحام بالقوس المعدني المحب SMAW

وهما :

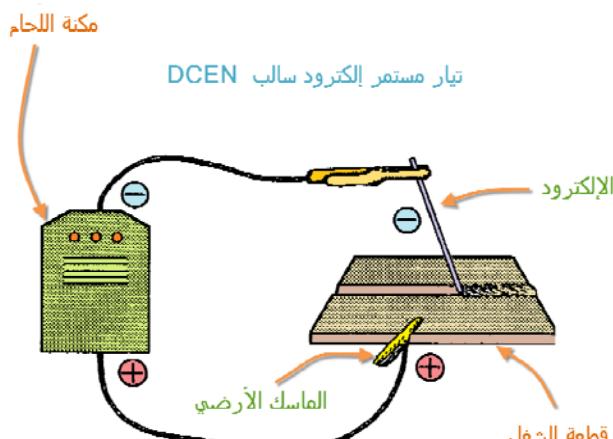
**تيار مستمر الإلكترود سالب : DCEN**

\* يتم فيه توصيل الإلكترود بالقطب السالب وقطعة الشغل بالقطب الموجب .

\* تففر الإلكترونات من الإلكترود لقطعة الشغل .

\* درجة حرارة الإلكترود ٣٥٠٠ م ودرجة حرارة القطعة الشغله ٤٠٠٠ م

\* تفلغ أكثر بقطعة الشغل

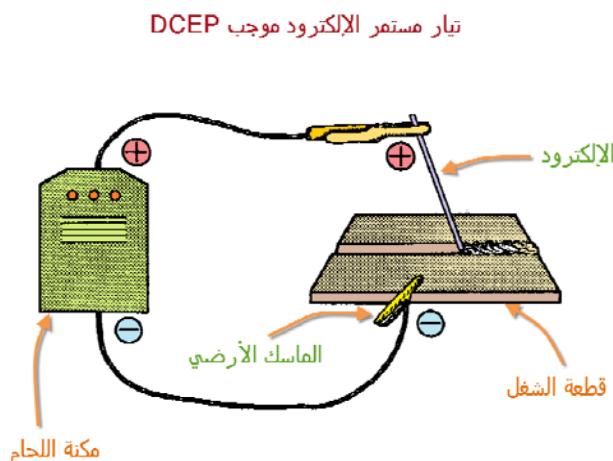**تيار مستمر الإلكترود موجب : DCEP**

\* يتم فيه توصيل الإلكترود بالقطب الموجب وقطعة الشغله بالقطب السالب

\* تففر الإلكترونات من قطعة الشغل إلى الإلكترود .

\* درجة حرارة الإلكترود ٤٠٠٠ م ودرجة حرارة القطعة الشغله ٣٥٠٠ م



عند اشتعال القوس الكهربائي فإن عدد الإلكترونات (شدة التيار) التي تتفجر من الإلكترون لقطعة الشغل أهم من سرعتها (فرق الجهد)

لذلك تستخدم مكينة اللحام لخفض فرق جهد الشبكة العامة (سرعة الإلكترونات) مما يرفع فرق جهد التيار (عدد الإلكترونات)



موقع التيار




يستخدم موقع التيار لتحويل التيار المتردد الى تيار مستمر

يتم تحديد نوع التيار الكهربائي حسب متطلبات التشغيل



أنواع التيار المستمر DC

تيار مستمر إلكترود موجب DCEP

تيار متردد AC

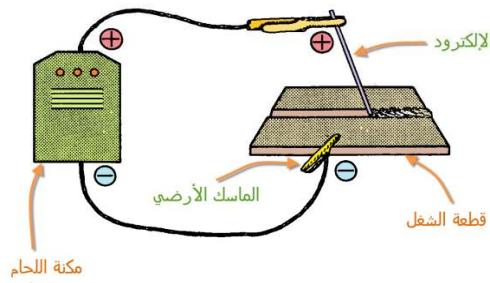

تيار مستمر إلكترود سالب DCEN

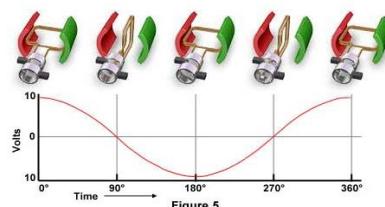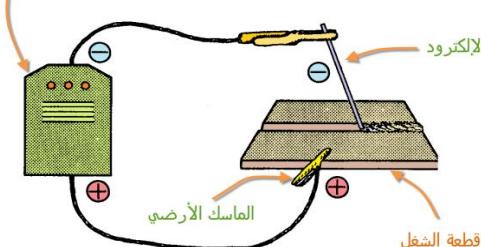


أخي المتدرب :

احرص على تنظيف موضع درزة اللحام جيدا قبل اللحام


أوضاع اللحام :

ترميز أوضاع اللحام حسب تصنيف الجمعية الأمريكية للحام وهو مالتالي :

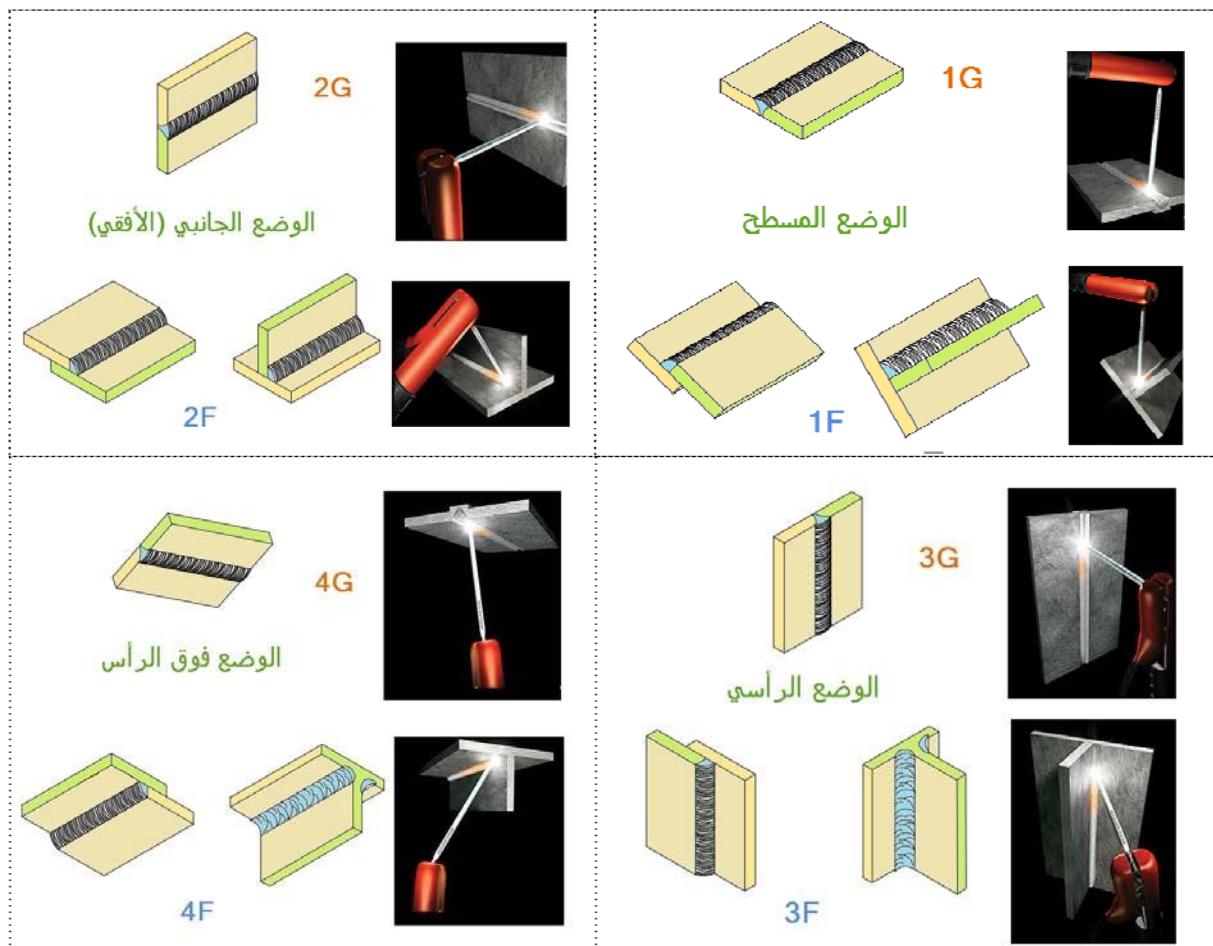

**أختى المتدرب :** تقىدك بإرشادات المدربين وحرصك على حسن التدريب يقيك شر الحوادث


**أشكال وصلات اللحام**: وصلة اللحام هي جمع قطعتين من المعدن بالشكل المراد تنفيذه وذلك حسب متطلبات اللحام وتنقسم أنواع وصلات اللحام المشهورة إلى التالي :

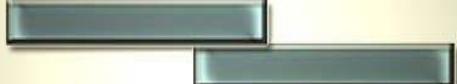 <p><b>وصلة ت مقابلية</b></p>	<p><b>الوصلة الت مقابلية (التناكية) :</b></p> <p>تم بوضع حافتي القطعتين بشكل ت مقابلی ( جنبا إلى جنب )</p>
 <p><b>وصلة تراكبیة</b></p>	<p><b>الوصلة التراكبیة :</b></p> <p>تم بوضع سطح القطعة العلوی بشکل متراکب فوق سطح القعه السفلیة بحيث يكون النصف العلوی يعطی النصف السفلی</p>
 <p><b>وصلة زاوية داخلیة</b></p>	<p><b>وصلة الزاوية الداخلیة :</b></p> <p>تم بوضع طرف إحدى الوصلتين على سطح وبزاوية (T) الوصلة الأخرى بشکل متعمد على شکل حرف ٩٠</p>
 <p><b>وصلة زاوية خارجیة</b></p>	<p><b>وصلة الزاوية الخارجیة :</b></p> <p>تم بوضع طرفي القطعتين بشکل متعمد</p>

**رموز اللحام :**

رمز اللحام هو إشارة علامة مختصرة نستخدم لنقل معلومات اللحام لفني اللحام عن طريق الرسم

رمز اللحام حسب مقاييس الجمعية الأمريكية وهو كالتالي :

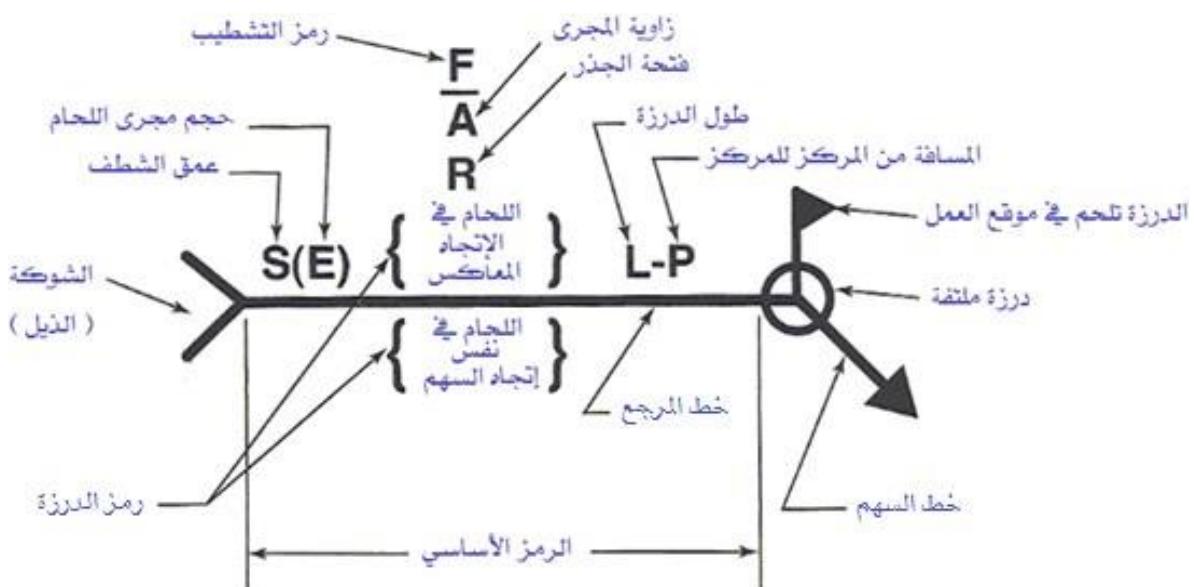



يوضع على رمز اللحام شكل درزة اللحام والتي تكون على شكل مثلث للحام الزاوي بينما

تأخذ الوصلة التقابليـة عدة أشكال والتي يوضح بعضها الجدول التالي :

الرمز	الوصلة قبل اللحام	الوصلة بعد اللحام	الرمز	الوصلة قبل اللحام	الوصلة بعد اللحام
X			J		
U					
U			V		
V			X		
K			Y		



## تمارين على اللحام بالقوس الكهربى



اسم التمرين	خطوات مستقيمة	وضع التمرين	رقم التمرين	1
نوع المعدن	فولاذ طري	وضع التمرين	مسطح	مسطح
أبعاد التمرين	٢٨١٠٠ × ١٥٠ ملم	قطار السلك	١ ملم	
عدد مرات التكرار	٤ مرات	سمك القطعة	٣ ملم	
وسائل السلامة	١/ مريلة جلدية ٢/ قفازات جلدية	٢/ حذاء سلامة ٤/ نظارة سلامة	٢/ حذاء سلامة ٤/ نظارة سلامة	
العد والأدوات المستخدمة	١/ طاولة العمل ٢/ ملقط حديد	٢/ فرشاة بسلك حديد ٤/ ساند، تثبيت	٢/ فرشاة بسلك حديد ٤/ ساند، تثبيت	
شكل التمرين	<p>٧٠° : زاوية التقدم</p> <p>٩٠° : زاوية العمل</p>			

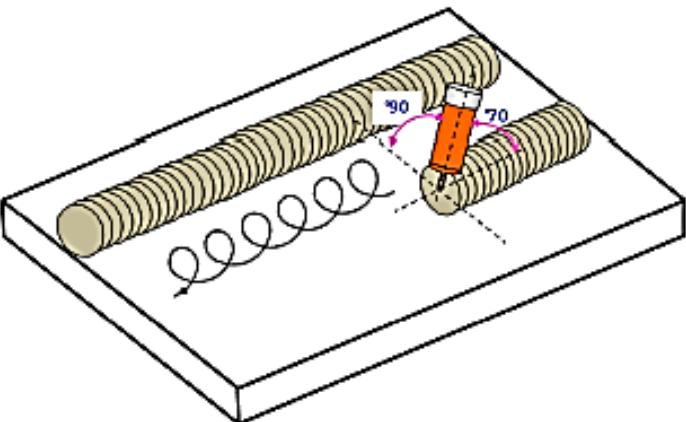
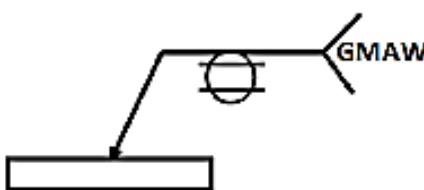
اسم التمرين	خطوات متموجة	وضع التمرين	رقم التمرين	مسطح	٢
نوع المعدن	فولاذ طري			مسطح	
أبعاد التمرين	٥٠x١٠٠ ملم	قطر السلك	١ ملم		
عدد مرات التكرار	٤ مرات	سمك القطعة	٥ ملم		
وسائل السلامة	١ / مريلة جلدية ٢ / قفازات جلدية	٢ / حذاء سلامة ٤ / نظارة سلامة			
العدد والأدوات المستخدمة	١ / طاولة العمل ٢ / ملقظ حديد	٢ / فرشاة بسلك حديد ٤ / ساند تثبيت			
شكل التمرين	<p>٧٠ : زاوية التقدم</p> <p>٩٠ : زاوية العمل</p> 				
					



اسم التمرين	خطوات تزويد	وضع التمرين	رقم التمرين	مسطح	٢
نوع المعدن	فولاذ طري			وضع التمرين	
أبعاد التمرين	٥٠x١٠٠x١٠ ملم	قطر السلك	١ ملم		
عدد مرات التكرار	٤ مرات	سمك القطعة	٥ ملم		
وسائل السلامة	١/ مريلة جلدية ٢/ قفازات جلدية	٢/ حذاء سلامة ٤/ نظارة سلامة			
العدد والأدوات المستخدمة	١/ طاولة العمل ٢/ ملقط حديد	٢/ فرشاة سلك حديد ٤/ ساند تثبيت			
شكل التمرين	<p>٧٠° : زاوية التقدم</p> <p>٩٠° : زاوية العمل</p>				



اسم التمرين	لحام تاكبي	رقم التمرين	مسطح
نوع المعدن	فولاذ طري	وضع التمرين	مسطح
أبعاد التمرين	٤٠٠ X ١٠٠ ملم	قطر السلك	١ ملم
عدد مرات التكرار	٤ مرات	سمك القطعة	٤ ملم
وسائل السلامة	١/ مربلة جلدية ٢/ قفازات جلدية	٢/ حذاء سلامة ٤/ نظارة سلامة	
العدد والأدوات المستخدمة	١/ طاولة العمل ٢/ فرشاة بسلك حديد	٢/ فرشاة بسلك حديد ٤/ ساند ثبيت	
شكل التمرين	<p>٧٠° : زاوية التقدم</p> <p>٩٠° : زاوية العمل</p>		

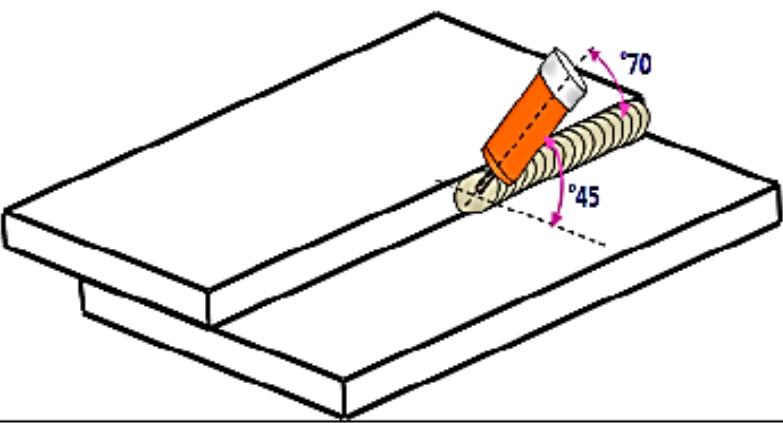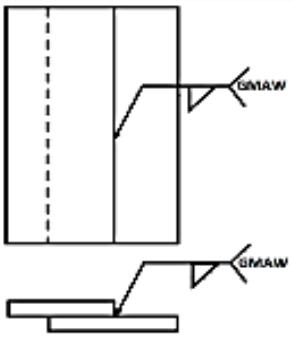اسم التمرين	لحام تراكبى	وضع التمرين	رقم التمرين	0
نوع المعدن	فولاذ طرى	مسطح	وضع التمرين	
أبعاد التمرين	٢٧١٠٠ × ١٠٠ ملم	١ ملم	قطر الساک	
عدد مرات التكرار	٤ مرات	٣ ملم	سمك القطعة	
وسائل السلامة	١ / مريلة جلدية ٢ / قفازات جلدية	٢ / حذاء سلامة ٤ / نظارة سلامة		
العدد والأدوات المستخدمة	١ / طاولة العمل ٢ / ملقظ حديد	٢ / فرشاة بساک حديد ٤ / ساند ثبيت		
شكل التمرين	<p>٧٠° : زاوية التقدم</p> <p>٤٥° : زاوية العمل</p> 	<p>٧٠° : زاوية التقدم</p> <p>٤٥° : زاوية العمل</p>		
				

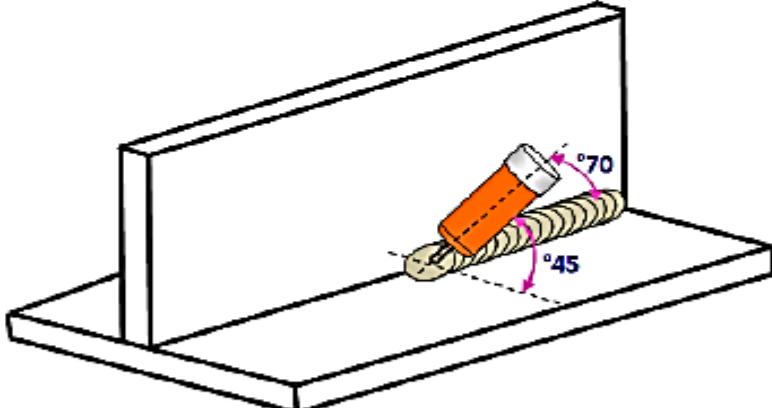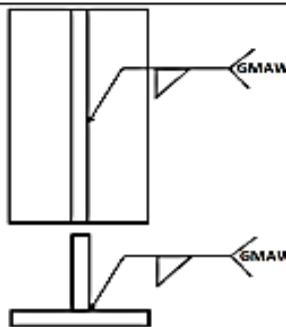اسم التمرين	زاوية داخلية (تمريرة)	وضع التمرين	رقم التمرين	السطح	٦
نوع المعدن	فولاذ طري			مسطح	
أبعاد التمرين	٢٠٠x١٠٠x٢٠ ملم	قطر السلك	١ ملم		
عدد مرات التكرار	٤ مرات	سمك القطعة	٣ ملم		
وسائل السلامة	١/ مربطة جلدية ٢/ قفازات جلدية	٢/ حذاء سلامة ٤/ نظارة سلامة			
العدد والأدوات المستخدمة	١/ طاولة العمل ٢/ ملقظ حديد	٢/ فرشاة سلك حديد ٤/ ساند تثبيت			
شكل التمرين	٧٠° : زاوية التقدم ٤٥° : زاوية العمل				
					
					

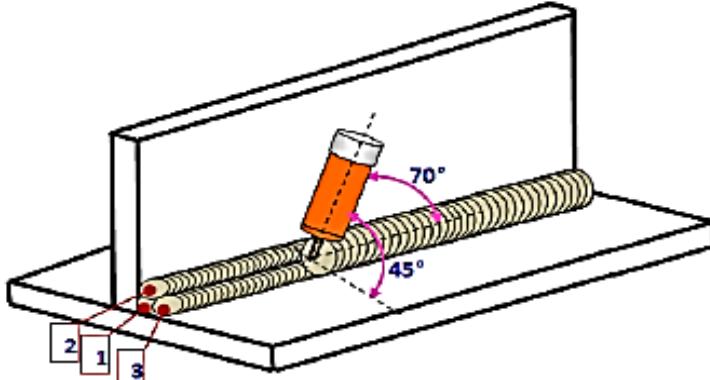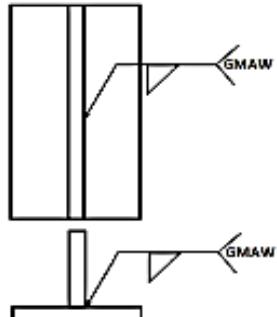الرقم	اسم التمرين	زاوية داخلية (عدد تمريرات)	نوع المعدن
الوضع	أبعاد التمرين	فولاذ طري	نوع المعدن
مسطح	قطر السلك	٢٠x١٠٠ ملم	أبعاد التمرين
١ ملم	سمك القطعة	٤ مرات	عدد مرات التكرار
	٢ / حذاء سلامة ٤ / نظارة سلامة	١ / مربلة جلدية ٢ / قفازات جلدية	وسائل السلامة
	٢ / فرشاة بسلك حديد ٤ / ساند تشبيت	١ / طاولة العمل ٢ / ملقظ حديد	العلو والأدوات المستخدمة
	<p>٧٠° : زاوية التقدم ٤٥° : زاوية العمل</p> 		
	<p>شكل التمرين</p> 		

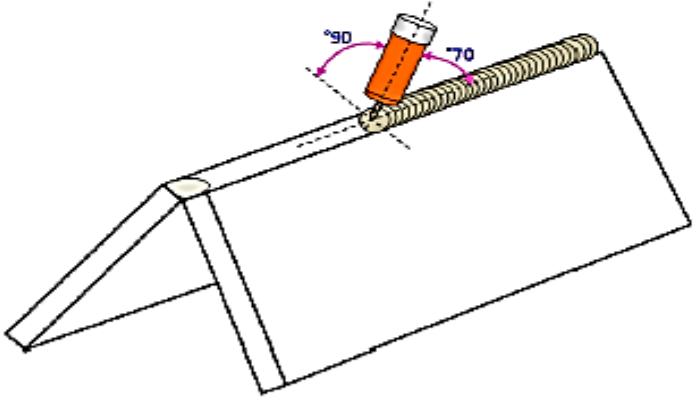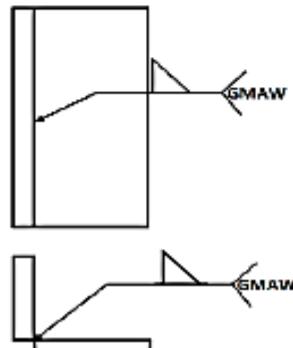اسم التمرين	زاوية خارجية	وضع التمرين	رقم التمرين	المسطح	٨
نوع المعدن	فولاذ طرى				
أبعاد التمرين	٥٠x١٠٠x١٠٠ ملم	قطر السلك	١ ملم		
عدد مرات التكرار	٤ مرات	سمك القطعة	٥ ملم		
وسائل السلامة	١ / مريلة جلدية ٢ / قفازات جلدية	٢ / حذاء سلامة ٤ / نظارة سلامة			
العدد والأدوات المستخدمة	١ / طاولة العمل ٢ / ملقط حديد	٢ / فرشاة بسلاك حديد ٤ / ساند تثبيت			
شكل التمرين	<p>٧٠ : زاوية التقدم</p> <p>٩٠ : زاوية العمل</p>  				

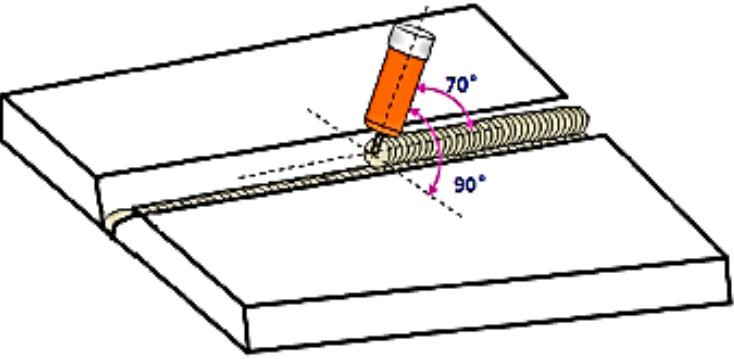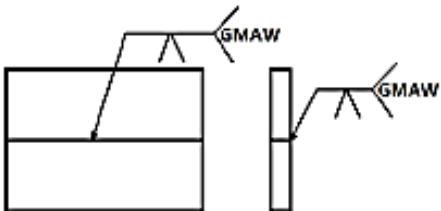اسم التمرین	اتاکبی (مشطوف)	وضع التمرین	رقم التمرین	٩
نوع المعدن	فولاذ طري	مسطح	وضع التمرین	
أبعاد التمرین	١٠٠x١٠x١٠ ملم	قطر السلك	١ ملم	
عدد مرات التكرار	٤ مرات	سمك القطعة	١٠ ملم	
وسائل السلامة	١/ مربلة جلدية ٢/ قفازات جلدية	٢/ حذاء سلامة ٤/ نظارة سلامة		٢/ حذاء سلامة
العد والأدوات المستخدمة	١/ طاولة العمل ٢/ ملقط حديد	٢/ فرشاة بسلك حديد ٤/ ساند تشبيت		٢/ فرشاة بسلك حديد
شكل التمرین		<p>٧٠ : زاوية التقدم</p> <p>٩٠ : زاوية العمل</p> 		<p>٧٠ : زاوية التقدم</p> <p>٩٠ : زاوية العمل</p>
				

اسم التمرين	لحام فانજة	وضع التمرين	رقم التمرين	10
نوع المعدن	فولاذ طري	مسطح	وضع التمرين	
أبعاد التمرين	قطر ٢ - ٢x100x100 ملم	١ ملم	قطر السلك	
عدد مرات التكرار	٤ مرات	٢ ملم	سماكة القطعة	
وسائل السلامة	١ / مريلة جلدية ٢ / قفازات جلدية	٤ / حذاء سلامة ٤ / نظارة سلامة		٢ / حذاء سلامة ٤ / نظارة سلامة
العدد والأدوات المستخدمة	١ / طاولة العمل ٢ / ملقظ حديد	٢ / فرشاة بسلاك حديد ٤ / ساند تثبيت		٢ / فرشاة بسلاك حديد ٤ / ساند تثبيت
شكل التمرين	<p>٧٠ : زاوية التقدم ٤٥ : زاوية العمل</p>			

الرقم التمريني	الاسم التمريني		
وضع التمرين	نوع المعدن		
مسطح	فولاذ طري		
١ ملم	قطر السلك	قطر ٢	أبعاد التمرين
٢ ملم	سمك القطعة	٤ مرات	عدد مرات التكرار
٢ / حذاء سلامة	١ / مريلة جلدية		وسائل السلامة
٤ / نظارة سلامة	٢ / قفازات جلدية		
٢ / فرشاة بسلك حديد	١ / طاولة العمل		العدد والأدوات
٤ / ساند تشبيت	٢ / ملقط حديد		المستخدمة
$80^\circ$ : زاوية التقدم $90^\circ$ : زاوية العمل			شكل التمرين
